

# 入間東部地区事務組合個別施設計画

令和3（2021）年3月

（令和6（2024）年4月改訂）

入間東部地区事務組合



# 目次

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第1章 計画策定の背景と目的等             | 1  |
| 1-1 計画の背景・目的                | 1  |
| 1-2 位置づけ                    | 2  |
| 1-3 計画期間                    | 2  |
| 1-4 対象施設                    | 3  |
| 第2章 消防施設及び火葬場・斎場、し尿処理場の実態把握 | 4  |
| 2-1 対象施設の状況                 | 4  |
| 2-2 劣化調査                    | 10 |
| 2-3 利用状況                    | 15 |
| 第3章 施設整備の基本的な方針等            | 19 |
| 3-1 規模・配置の方針                | 19 |
| 3-2 修繕・更新の方針                | 20 |
| 3-3 点検の実施                   | 24 |
| 3-4 長寿命化の方針                 | 25 |
| 3-5 優先順位の設定                 | 26 |
| 第4章 施設整備の水準等                | 28 |
| 4-1 改修等の整備水準                | 28 |
| 4-2 平準化の方針                  | 29 |
| 第5章 長寿命化の効果                 | 30 |
| 5-1 標準使用年数まで維持した場合の修繕・更新等費用 | 30 |
| 5-2 目標使用年数まで維持した場合の修繕・更新等費用 | 31 |
| 第6章 長寿命化計画                  | 34 |
| 6-1 消防施設                    | 34 |
| 6-2 火葬場・斎場                  | 47 |
| 6-3 し尿処理場                   | 49 |

|                  |    |
|------------------|----|
| 第7章 長寿命化の推進方針    | 51 |
| 7－1 情報基盤の整備と活用   | 51 |
| 7－2 推進体制等の整備     | 51 |
| 7－3 フォローアップ      | 51 |
| 資料編              | 52 |
| 資料1 算定条件         | 52 |
| 資料2 ロードマップLCCデータ | 54 |

# 第 1 章 計画策定の背景と目的等

## 1－1 計画の背景・目的

### (1) 背景

近年、高度経済成長期に整備された公共施設等を中心に、老朽化に伴う施設の改修や更新時期を迎える施設が増加しています。

一方、国では、平成 25 (2013) 年 11 月に「インフラ長寿命化計画（インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議決定）」を定め、インフラを管理・所管するものに対し、当該施設の維持管理や更新を着実に推進するための行動計画や施設ごとの個別施設計画の策定を求めています。

また、地方公共団体の財政負担の軽減や平準化に向け、保有する公共施設等の更新、統合・再編、長寿命化等を計画的に実施する「公共施設等総合管理計画」の策定要請が平成 26 (2014) 年 4 月に総務省から都道府県知事を通じて全国の地方公共団体に通知されました。

このような背景の中、消防の事務を処理する一部事務組合及び広域連合に対しても、平成 27 (2015) 年 3 月に消防庁から「消防の事務を処理する一部事務組合及び広域連合における『公共施設等総合管理計画』の策定について」が発令され、旧入間東部地区消防組合においても平成 30 (2018) 年 1 月に「入間東部地区消防組合公共施設等総合管理計画」を策定しました。

また、平成 30 (2018) 年 4 月に、し尿処理及び火葬場・斎場の管理を行う旧入間東部地区衛生組合と統合し、新たに入間東部地区事務組合（以下「本組合」という。）が発足したことにより、「入間東部地区消防組合公共施設等総合管理計画」を改定し、「入間東部地区事務組合公共施設等総合管理計画」を策定しています。

### (2) 目的

本組合の保有する施設の改修や修繕が喫緊の課題であり、財政状況等を勘案した、効率的な施設管理等を行っていくことが求められています。

このことから、令和 3 (2021) 年 3 月策定の「入間東部地区事務組合公共施設等総合管理計画」の実行計画として、より具体的な中長期の維持管理計画を作成し、維持管理にかかるトータルコストの縮減及び予算の平準化などを図ることを目的に「入間東部地区事務組合個別施設計画」（以下「本計画」という。）を策定するものです。

## 1-2 位置づけ

本計画は、国の「インフラ長寿命化基本計画」により、一部事務組合及び広域連合が策定することとされた「個別施設計画」と位置づけます。

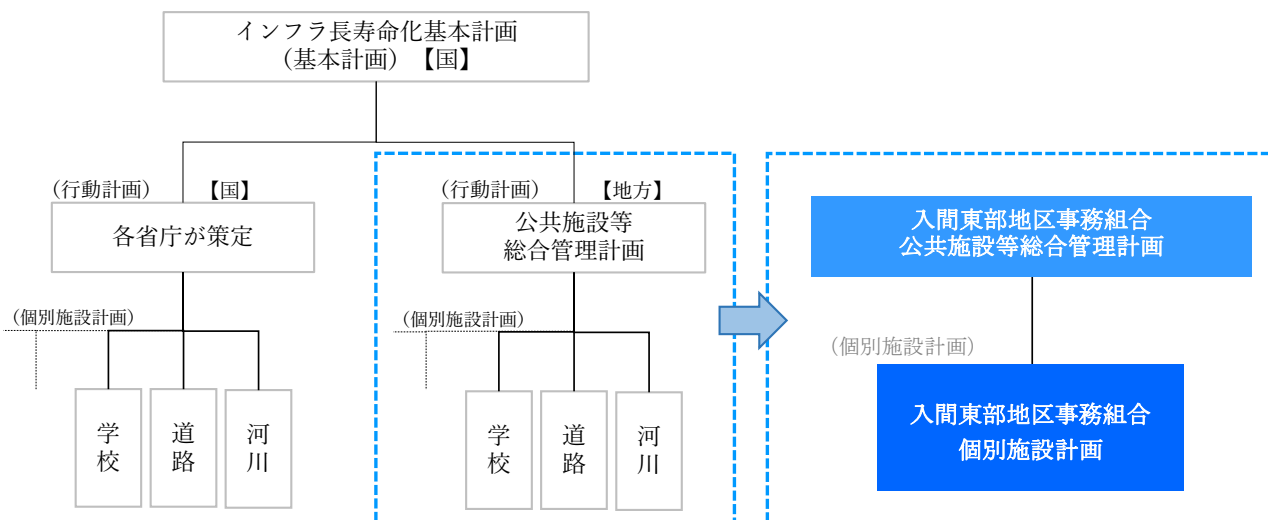


図 1-1 計画の位置づけ

## 1-3 計画期間

本計画の計画期間は、「入間東部地区事務組合公共施設等総合管理計画」の計画期間を踏まえ、令和 3 (2021) 年度から令和 38 (2056) 年度までの 36 年間とします。なお、維持・更新等コストの試算期間は、40 年間とします。

また、上位計画等の見直しや社会情勢の変化などの状況に応じて、適宜見直しを行うものとします。

**計画期間：令和 3 (2021) 年度～令和 38 (2056) 年度までの 36 年間**

## 1-4 対象施設

本計画で対象とする施設は、本組合が保有する 29 施設とします。

表 1-1 対象施設

| 施設類型   | 施設番号 | 施設名              | 棟番号      | 棟名               | 敷地面積       | 棟数       | 延床面積      |          | 構造・階数      | 竣工年           | 経過年数 | 耐震対策実施状況       |
|--------|------|------------------|----------|------------------|------------|----------|-----------|----------|------------|---------------|------|----------------|
|        |      |                  |          |                  | (㎡)        |          | (㎡)       | (%)      |            |               |      |                |
| 常備消防施設 | 1    | 消防本部・西消防署        | 1        | 消防本部・西消防署        |            | 1        | 5,356.81  |          | RC・4F      | H25 (2013)    | 7    | 新耐震基準          |
|        |      |                  | 1-1      | 消防本部・西消防署 訓練棟 A  |            | 1        | 205.32    |          | RC・6F      | H25 (2013)    | 7    | 新耐震基準          |
|        |      |                  | 1-2      | 消防本部・西消防署 訓練棟 B  |            | 1        | 261.44    |          | RC・2F      | H25 (2013)    | 7    | 新耐震基準          |
|        |      |                  |          | 計                | 4,999.71   | 3        | 5,823.57  | 48.8     |            |               |      |                |
|        |      | 2                | 西消防署三芳分署 | 2                | 西消防署三芳分署   | 2,192.37 | 1         | 1,354.75 | RC・4F 地下1F | H15 (2003)    | 17   | 新耐震基準          |
|        |      | 3                | 東消防署     | 3                | 東消防署       |          | 1         | 1,536.08 | RC・3F      | H16 (2004)    | 16   | 新耐震基準          |
|        |      |                  |          | 3-1              | 東消防署 訓練棟 A |          | 1         | 323.70   | RC・6F      | H16 (2004)    | 16   | 新耐震基準          |
|        |      |                  |          | 3-2              | 東消防署 訓練棟 B |          | 1         | 348.00   | RC・2F      | H16 (2004)    | 16   | 新耐震基準          |
|        |      |                  |          | 3-3              | 東消防署 訓練棟 C |          | 1         | 288.00   | RC・2F      | H16 (2004)    | 16   | 新耐震基準          |
|        |      |                  |          | 計                | 9,658.00   | 4        | 2,495.78  | 20.9     |            |               |      |                |
|        | 4    | 東消防署富士見分署        | 4        | 東消防署富士見分署        | 1,534.73   | 1        | 911.54    | 7.6      | RC・2F      | R3.3 (2021.3) | 0    | R3.3 竣工        |
|        | 5    | 東消防署ふじみ野分署       | 5        | 東消防署ふじみ野分署       | 1,128.00   | 1        | 1,354.92  | 11.3     | RC・2F 地下1F | H8 (1996)     | 24   | 新耐震基準          |
|        |      |                  |          | 計                |            |          | 19,512.81 | 10       | 11,940.56  | 100.0         | 60.6 |                |
| 広域消防   | 6    | 富士見市消防団 第1分団車庫   | 6        | 富士見市消防団 第1分団車庫   | 99.99      | 1        | 73.08     | 4.9      | S・2F       | H24 (2012)    | 8    | 新耐震基準          |
|        | 7    | 富士見市消防団 第2分団車庫   | 7        | 富士見市消防団 第2分団車庫   | 269.58     | 1        | 105.00    | 7.0      | W・1F       | H23 (2011)    | 9    | 新耐震基準          |
|        | 8    | 富士見市消防団 第3分団車庫   | 8        | 富士見市消防団 第3分団車庫   | 164.59     | 1        | 72.69     | 4.8      | LGS・2F     | H27 (2015)    | 5    | 新耐震基準          |
|        | 9    | 富士見市消防団 第4分団車庫   | 9        | 富士見市消防団 第4分団車庫   | 272.10     | 1        | 99.37     | 6.6      | LGS・1F     | H25 (2013)    | 7    | 新耐震基準          |
|        | 10   | 富士見市消防団 第5分団車庫   | 10       | 富士見市消防団 第5分団車庫   | 281.13     | 1        | 76.00     | 5.1      | LGS・1F     | H13 (2001)    | 19   | 新耐震基準          |
|        | 11   | 富士見市消防団 第6分団車庫   | 11       | 富士見市消防団 第6分団車庫   | 119.00     | 1        | 73.08     | 4.9      | LGS・2F     | H26 (2014)    | 6    | 新耐震基準          |
|        | 12   | 富士見市消防団 第8分団車庫   | 12       | 富士見市消防団 第8分団車庫   | 162.67     | 1        | 68.31     | 4.5      | LGS・1F     | H27 (2017)    | 3    | 新耐震基準          |
|        | 13   | ふじみ野市消防団 第1分団車庫  | 13       | ふじみ野市消防団 第1分団車庫  | 57.76      | 1        | 63.61     | 4.2      | S・2F       | H17 (2005)    | 15   | 新耐震基準          |
|        | 14   | ふじみ野市消防団 第2分団車庫  | 14       | ふじみ野市消防団 第2分団車庫  | 144.36     | 1        | 82.21     | 5.5      | S・2F       | H22 (2010)    | 10   | 新耐震基準          |
|        | 15   | ふじみ野市消防団 第3分団車庫  | 15       | ふじみ野市消防団 第3分団車庫  | 104.00     | 1        | 68.58     | 4.6      | S・2F       | H20 (2008)    | 12   | 新耐震基準          |
|        | 16   | ふじみ野市消防団 第4分団車庫  | 16       | ふじみ野市消防団 第4分団車庫  | 125.76     | 1        | 72.68     | 4.8      | S・2F       | H19 (2007)    | 13   | 新耐震基準          |
|        | 17   | ふじみ野市消防団 第5分団車庫  | 17       | ふじみ野市消防団 第5分団車庫  | 163.00     | 1        | 52.99     | 3.5      | S・1F       | H9 (1997)     | 23   | 新耐震基準          |
|        | 18   | ふじみ野市消防団 第6分団車庫  | 18       | ふじみ野市消防団 第6分団車庫  | 160.45     | 1        | 81.20     | 5.4      | S・2F       | H30 (2018)    | 2    | 新耐震基準          |
|        | 19   | ふじみ野市消防団 第7分団車庫  | 19       | ふじみ野市消防団 第7分団車庫  | 102.30     | 1        | 52.99     | 3.5      | S・1F       | H17 (2005)    | 15   | 新耐震基準          |
|        | 20   | ふじみ野市消防団 第8分団車庫  | 20       | ふじみ野市消防団 第8分団車庫  | 176.01     | 1        | 52.99     | 3.5      | S・1F       | H13 (2001)    | 19   | 新耐震基準          |
|        | 21   | ふじみ野市消防団 第9分団車庫  | 21       | ふじみ野市消防団 第9分団車庫  | 88.00      | 1        | 60.03     | 4.0      | LGS・2F     | H14 (2002)    | 18   | 新耐震基準          |
|        | 22   | ふじみ野市消防団 第10分団車庫 | 22       | ふじみ野市消防団 第10分団車庫 | 156.00     | 1        | 50.96     | 3.4      | LGS・1F     | H7 (1995)     | 25   | 新耐震基準          |
|        | 23   | 三芳町消防団 第1分団車庫    | 23       | 三芳町消防団 第1分団車庫    | 632.15     | 1        | 59.31     | 3.9      | LGS・1F     | S60 (1985)    | 35   | 大規模改修 R2.10月竣工 |
|        | 24   | 三芳町消防団 第2分団車庫    | 24       | 三芳町消防団 第2分団車庫    | 313.75     | 1        | 58.93     | 3.9      | S・1F       | H8 (1996)     | 24   | 新耐震基準          |
|        | 25   | 三芳町消防団 第3分団車庫    | 25       | 三芳町消防団 第3分団車庫    | 235.74     | 1        | 59.25     | 3.9      | S・1F       | H4 (1992)     | 28   | 新耐震基準          |
|        | 26   | 三芳町消防団 第4分団車庫    | 26       | 三芳町消防団 第4分団車庫    | 187.83     | 1        | 59.31     | 3.9      | LGS・1F     | S61 (1986)    | 34   | 大規模改修予定        |
|        | 27   | 三芳町消防団 第5分団車庫    | 27       | 三芳町消防団 第5分団車庫    | 167.15     | 1        | 59.31     | 3.9      | LGS・1F     | S62 (1987)    | 33   | 大規模改修予定        |
|        |      |                  |          | 計                |            |          | 4,183.32  | 22       | 1,501.88   | 100.0         | 7.6  |                |
| 火葬場・斎場 | 28   | 入間東部広域斎場 しのめの里   | 28       | 入間東部広域斎場 しのめの里   | 39,884.21  | 1        | 5,341.35  |          | RC・2F      | H20 (2008)    | 12   | 新耐震基準          |
| し尿処理場  | 29   | 浄化センター           | 29       | 浄化センター           | 15,185.79  | 1        | 908.92    |          | RC・2F 地下1F | H30 (2018)    | 2    | 新耐震基準          |
| 合計     |      |                  |          |                  | 102,462.26 | 34       | 19,692.71 |          | 100.0      |               |      |                |

※1 東消防署富士見分署は令和 3 (2021) 年 3 月に竣工しています。

※2 三芳町消防団第 1 分団車庫は大規模改修しています。(令和 2 (2020) 年 10 月完成)

※3 端数処理の関係で合計値が 100%にならない場合があります。

※構造記号 RC:鉄筋コンクリート造、S:鉄骨造、LGS:軽量鉄骨造、W:木造

※表 1-1 内の延床面積は不動産登記法による数値であり、東消防署富士見分署にあっては、策定時(表題)登記前となることから、建築基準法に基づく数値です。

## 第2章 消防施設及び火葬場・斎場、し尿処理場の実態把握

### 2-1 対象施設の状況

#### 2-1-1 建物概要

本計画の対象施設を建築年別にみると、建築後20年未満の施設が約9割を占めており、比較的新しい施設となっています。

東消防署ふじみ野分署は建築後20年以上経過しており、計画期間内に大規模改修時期を迎えます。

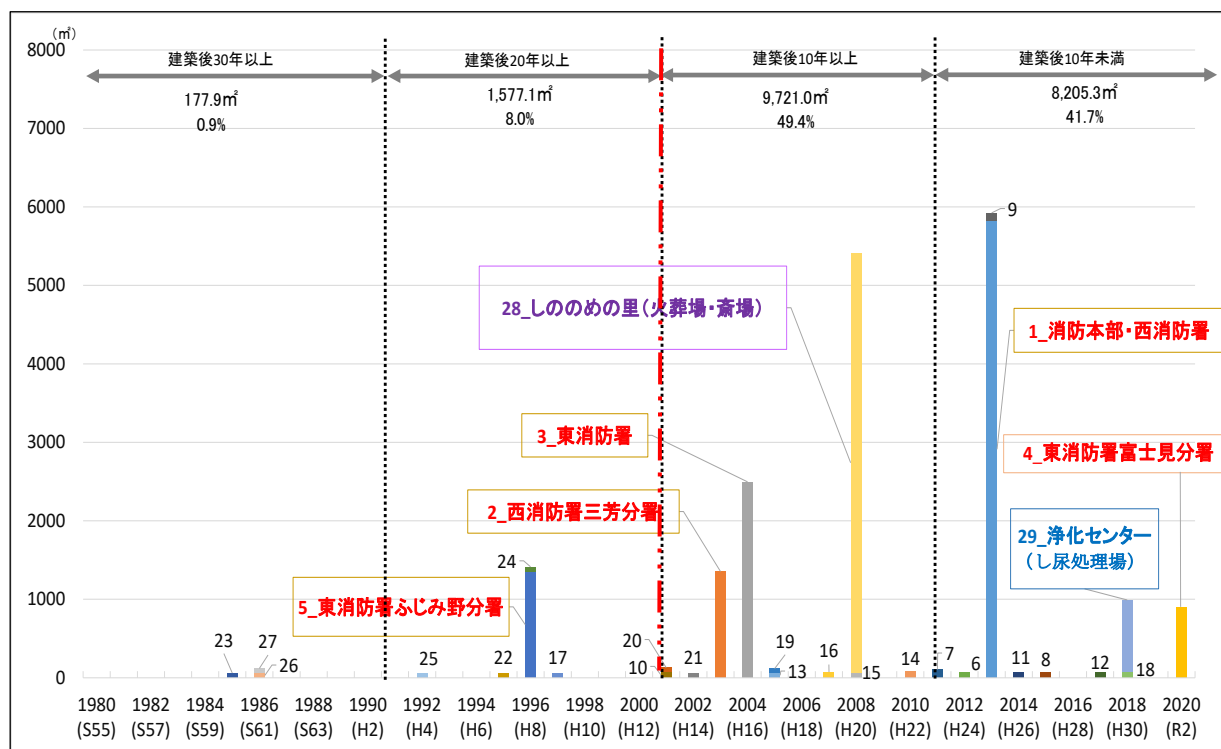


図2-1 本組合公共施設の建築年度別延床面積

## 2-1-2 修繕・改修状況

各施設に対し、全面的な修繕・改修として位置づけられるものを整理・抽出すると次に示すとおりです。

### (1) 消防施設

東消防署富士見分署は、令和3(2021)年3月に竣工しています。

表 2-1 修繕・改修状況一覧

#### 消防本部・西消防署

| 実施年度               | 部位   | 対象設備等         | 摘要                              |
|--------------------|------|---------------|---------------------------------|
| 平成 27 年度<br>(2015) | 電気設備 | 出動表示盤         | 庁舎修繕（緊急出動表示灯）                   |
|                    | 内部   | 車庫シャッター       | 庁舎修繕（車庫シャッター）                   |
| 平成 29 年度<br>(2017) | 内部   | 車庫シャッター       | オーバースライディングドア修繕                 |
|                    | 機械設備 | 受水槽           | 給水ポンプ修繕（受水槽）                    |
|                    | 内部   | 車庫シャッター       | オーバースライディングドア修繕                 |
|                    | 電気設備 | 指令装置          | 高機能消防指令センターⅡ型情報系更新（5年ごとに更新する計画） |
| 平成 30 年度<br>(2018) | 機械設備 | 空調            | EHPエアコン修繕                       |
|                    | 機械設備 | 空調            | EHPエアコン修繕                       |
| 令和元年度<br>(2019)    | 電気設備 | 非常用発電（操作基盤交換） | 非常用発電機操作基盤修繕                    |
|                    | 電気設備 | 受変電設備         | 高圧気中負荷開閉器（PAS）アース交換修繕           |

#### 西消防署三芳分署

| 実施年度               | 部位   | 対象設備等         | 摘要                      |
|--------------------|------|---------------|-------------------------|
| 平成 26 年度<br>(2014) | 機械設備 | 空調            | GHPコンプレッサー修繕            |
|                    | 機械設備 | 空調            | 空調設備GHP修理               |
|                    | 機械設備 | 空調            | 空調設備室外機GHP定期点検          |
| 平成 27 年度<br>(2015) | 機械設備 | 空調            | GHP修繕                   |
|                    | 機械設備 | 空調            | 空調設備修理（1階事務室、個室系統）      |
|                    | 機械設備 | 空調            | GHP修繕                   |
|                    | 機械設備 | ホース昇降装置       | ホースタワー修繕                |
| 平成 28 年度<br>(2016) | 機械設備 | エレベーター        | 昇降機修繕                   |
|                    | 機械設備 | 空調            | GHPエアコン修繕（2階個室・物入系統）    |
| 平成 29 年度<br>(2017) | 機械設備 | 空調（室内外機洗浄）    | GHPエアコン修繕               |
|                    | 機械設備 | 空調            | GHPエアコン修繕               |
|                    | 機械設備 | 空調            | GHPエアコン修繕               |
|                    | 内部   | 車庫シャッター       | オーバードア修繕                |
|                    | 機械設備 | 空調            | GHPエアコン修繕               |
| 平成 30 年度<br>(2018) | 機械設備 | 空調            | GHPエアコン修繕（GHP-2系統）      |
|                    | 電気設備 | 非常用発電（主要部品交換） | 非常用発電機修繕                |
|                    | 機械設備 | 空調            | 事務室系統GHPエアコン修繕（GHP-4系統） |
|                    | 機械設備 | 空調            | GHPエアコン修繕               |
| 令和元年度<br>(2019)    | 機械設備 | 空調            | GHPエアコン修繕（GHP-2・4系統）    |
|                    | 機械設備 | 空調            | GHPエアコン室内機漏水修繕          |
|                    | 機械設備 | 空調            | GHPエアコン冷媒漏洩修繕           |

## 東消防署

| 実施年度               | 部位   | 対象設備等         | 摘要                   |
|--------------------|------|---------------|----------------------|
| 平成 26 年度<br>(2014) | 機械設備 | 空調            | 空調設備室外機GHP 定期点検      |
|                    | 外壁   | 屋外（舗装）        | 消防訓練場舗装改修工事          |
|                    | 外壁   | 屋外（外壁）        | 訓練棟外壁補修              |
|                    | 内部   | 車庫シャッター       | オーバースライディングドア修繕      |
| 平成 27 年度<br>(2015) | 外壁   | 屋外（舗装）        | 消防訓練場舗装改修工事          |
|                    | 外壁   | 屋外（訓練場）       | 訓練場修繕                |
| 平成 29 年度<br>(2017) | 内部   | 車庫シャッター       | オーバースライディングドア補修工事    |
|                    | 機械設備 | 空調            | GHPエアコン修繕（GHP-6 系統）  |
| 平成 30 年度<br>(2018) | 電気設備 | 非常用発電（主要部品交換） | 非常用発電機修繕             |
|                    | 機械設備 | 空調（室内機洗浄）     | GHPエアコン修繕            |
|                    | 内部   | 車庫シャッター       | オーバードア修繕（北側OD-1）     |
|                    | 内部   | 訓練棟（手すり交換）    | 訓練棟手摺改修工事            |
|                    | 外壁   | 訓練棟（煙道張替え）    | 訓練場大規模修繕工事           |
|                    | 内部   | 車庫シャッター       | オーバードア修繕             |
| 令和元年度<br>(2019)    | 内部   | 車庫シャッター       | オーバースライディングドア修繕      |
|                    | 機械設備 | 空調            | 事務室系統GHPエアコン室外機修繕    |
|                    | 機械設備 | 空調            | GHPエアコン修繕（定期点検に伴う修繕） |

## 東消防署ふじみ野分署

| 実施年度               | 部位    | 対象設備等          | 摘要                    |
|--------------------|-------|----------------|-----------------------|
| 平成 26 年度<br>(2014) | 機械設備  | 空調             | 仮眠室空調設備入替工事           |
| 平成 27 年度<br>(2015) | 機械設備  | 空調             | 仮眠室空調設備入替工事           |
|                    | 機械設備  | 受水槽            | 揚水ポンプ交換工事             |
|                    | 電気設備  | 受変電設備          | 変電設備改修工事              |
| 平成 28 年度<br>(2016) | 内部    | 照明LED化（一部）     | 照明設備改修工事              |
| 平成 29 年度<br>(2017) | 電気設備  | 受変電設備          | 高圧気中負荷開閉器更新修繕         |
|                    | 屋根・屋上 | 屋根防水（屋上）       | 屋上防水工事                |
|                    | 電気設備  | 消防設備（自火報受信機修繕） | 消防用設備等修繕              |
|                    | 電気設備  | 消防設備（修繕）       | 消防用設備等修繕（追加修繕）        |
| 平成 30 年度<br>(2018) | 内部    | 車庫シャッター        | オーバースライダー修繕           |
|                    | 内部    | 車庫シャッター        | オーバースライダー修繕（北寄りシャッター） |
|                    | 電気設備  | 屋外（出動表示盤入替え）   | 出動表示板修繕工事             |
|                    | 機械設備  | 給湯器            | 給湯器修繕                 |
| 令和元年度<br>(2019)    | 機械設備  | 空調             | 空調機部品交換修理             |
|                    | 機械設備  | 空調             | 仮眠室エアコン修繕             |

## (2) 火葬場・斎場及びし尿処理場

火葬場・斎場は、平成 20（2008）年 6 月の供用開始当初から、指定管理者が管理運営を行っています。

し尿処理場は、平成 30（2018）年 4 月の供用開始から 2 年しか経過していないため、大規模な修繕や改修は実施していません。

表 2-2 火葬場・斎場及びし尿処理場の修繕・改修状況一覧

火葬場・斎場「入間東部広域斎場 しなのめの里」

| 実施年度               | 部位    | 対象設備等        | 摘要                    |
|--------------------|-------|--------------|-----------------------|
| 平成 27 年度<br>(2015) | 電気設備  | 無停電電源装置      | 空調用自動制御機器修繕           |
|                    | 外壁    | 外壁           | 火葬棟外壁修繕（外壁パネル撤去、塗装）   |
|                    | 機械設備  | 音響設備         | 式場棟音響設備改修             |
|                    | 屋根・屋上 | 雨樋           | 第 3 式場雨樋修繕            |
|                    | 機械設備  | 火葬炉          | 火葬炉設備修繕               |
| 平成 28 年度<br>(2016) | 機械設備  | モーター、ファン     | 第 2 式場遺族控室及び管理員室空調機修繕 |
|                    | 機械設備  | スピーカー、アンプ    | 第 3 式場スピーカー、アンプ修理、交換  |
|                    | 屋根・屋上 | キャノピー        | 式場棟キャノピー隙間カバー修繕       |
|                    | 内部    | ドアクロージャー     | 待合棟ドアクロージャー修繕         |
|                    | 内部    | 畳            | 畳貼替修繕                 |
|                    | 内部    | ドア           | 第 3 式場入口ドア修繕          |
|                    | 電気設備  | アンプ          | 第 3 式場アンプ交換           |
|                    | 機械設備  | 火葬炉          | 火葬炉設備修繕               |
| 平成 29 年度<br>(2017) | 機械設備  | 棺冷蔵庫         | 霊安室棺冷蔵庫冷却ユニット交換修繕     |
|                    | 電気設備  | 電話交換機        | 電話交換機基盤修理             |
|                    | 電気設備  | モニター         | 第 3 式場モニター故障          |
|                    | 電気設備  | 音響設備         | 第 1 式場音響設備修繕          |
|                    | 電気設備  | 音響設備         | 第 2 式場音響設備修繕          |
|                    | 内部    | 案内標識         | しのめの里案内標識撤去修繕         |
|                    | 電気設備  | モニターカメラ      | モニターカメラ交換修繕           |
|                    | 機械設備  | 火葬炉          | 火葬炉設備修繕               |
| 平成 30 年度<br>(2018) | 電気設備  | 電話機          | 電話機修繕                 |
|                    | 機械設備  | 排水ポンプ        | 残灰室排水ポンプ交換修理          |
|                    | 機械設備  | 室外機ドレンパン及び基盤 | 室外機ドレンパン及び基盤交換        |
|                    | 機械設備  | 室内機冷媒        | 第 2 式場系統室内機冷媒漏れ       |
|                    | 機械設備  | 空調機四方弁       | 第 1 式場空調機四方弁交換        |
|                    | 機械設備  | 室外機冷媒高圧スイッチ  | 待合室系統室外機冷媒高圧スイッチ交換修繕  |
|                    | 電気設備  | 音響設備         | 式場音響設備チューナー・CD 交換     |
|                    | 屋根・屋上 | 第 1・2 式場     | 第 1・2 式場雨漏り補修工事       |
|                    | 機械設備  | 受水槽給水ポンプ     | 受水槽給水ポンプ圧力タンク交換修繕     |
|                    | 内部    | 自動扉          | 自動扉消耗部品交換             |
|                    | 電気設備  | 照明           | 第 2 式場植込み照明交換         |
|                    | 機械設備  | 火葬炉          | 火葬炉設備修繕               |
|                    | 機械設備  | 熱交換器         | 収骨準備室熱交換器戦場           |
| 令和元年度<br>(2019)    | 内部    | 自動扉          | 自動扉装置取替修繕             |
|                    | 機械設備  | 炉裏内吸気ファン     | 炉裏内吸気ファン不具合修繕         |
|                    | 屋根・屋上 | 式場棟キャノピー     | 式場棟キャノピー雨漏り修繕         |
|                    | 機械設備  | 空調機          | 第 1 式場控室空調機入替工事       |
|                    | 電気設備  | 遮光フィルム       | 待合棟遮光フィルム貼替修繕         |
|                    | 電気設備  | 消防設備         | 消防設備点検時不良箇所修繕         |
|                    | 機械設備  | 電動リフト        | 電動リフト部品交換修繕           |
|                    | 電気設備  | 防犯録画 HDD     | 事務所防犯録画 HDD 故障        |
|                    | 電気設備  | 感知器          | 第 3 遺族控室 押入内感知器移設修繕   |
|                    | 電気設備  | 汚水中水ポンプ      | 第 1 機械室汚水中水ポンプ交換修繕    |
|                    | 機械設備  | ろ過装置         | 雨水ろ過装置修繕              |
|                    | 機械設備  | 火葬炉          | 火葬炉設備修繕               |

し尿処理場「浄化センター」

| 実施年度               | 部位   | 対象設備等     | 摘要            |
|--------------------|------|-----------|---------------|
| 平成 30 年度<br>(2018) |      |           | (浄化センター供用開始)  |
| 令和元年度<br>(2019)    | 機械設備 | 破碎機       | 破碎機点検整備       |
|                    | 機械設備 | PH 計・SS 計 | PH 計・SS 計点検整備 |
|                    | 機械設備 | 電磁流量計     | 電磁流量計点検整備     |

## 2-1-3 調査・点検状況

### (1) 消防施設

設備定期点検の結果、オーバードア、エレベーター、消防設備などについての状態は、下表に示すとおりです。

表 2-3 オーバードア点検（令和3（2021）年1月時点）

| 項目     | 消防本部・<br>西消防署 | 西消防署<br>三芳分署 | 東消防署 | 東消防署<br>富士見分署 | 東消防署<br>ふじみ野分署 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|----------------|
| オーバードア | ○             | ○            | ○    | －             | ○              |

凡例 ○：良好 △：経過観察中 －：設備なし

表 2-4 エレベーター点検（令和2（2020）年5月時点）

| 項目     | 消防本部・<br>西消防署 | 西消防署<br>三芳分署 | 東消防署 | 東消防署<br>富士見分署 | 東消防署<br>ふじみ野分署 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|----------------|
| エレベーター | ○             | ○            | ○    | －             | －              |

凡例 ○：良好 △：経過観察中 －：設備なし

表 2-5 消防設備点検（令和2（2020）年3月時点）

| 項目                    | 消防本部・<br>西消防署 | 西消防署<br>三芳分署 | 東消防署 | 東消防署<br>富士見分署 | 東消防署<br>ふじみ野分署 |
|-----------------------|---------------|--------------|------|---------------|----------------|
| 消火器具                  | ○             | ○            | ○    | ○             | ○              |
| 屋内消火栓設備               | ○             | －            | －    | －             | －              |
| 自動火災報知設備              | ○             | ○            | ○    | －             | ○              |
| 非常警報器具及び設備            | －             | ○            | ○    | －             | ○              |
| 避難器具                  | ○             | －            | ○    | －             | －              |
| 誘導灯及び誘導標識             | ○             | ○            | ○    | －             | ○              |
| 連結送水管                 | ○             | －            | ○    | －             | －              |
| 消防設備用非常電源<br>（自家発電設備） | ○             | －            | －    | －             | －              |
| 防排煙制御設備               | ○             | ○            | ○    | －             | ○              |

凡例 ○：良好 △：不良 －：設備なし

表 2-6 エアコン点検（GHP：令和元（2019）年6月時点 EHP：令和元（2019）年12月時点）

| 項目      | 消防本部・<br>西消防署 | 西消防署<br>三芳分署 | 東消防署 | 東消防署<br>富士見分署 | 東消防署<br>ふじみ野分署 |
|---------|---------------|--------------|------|---------------|----------------|
| GHPエアコン | ○             | △            | △    | －             | －              |
| EHPエアコン | ○             | －            | －    | －             | －              |

凡例 ○：異常なし △：不具合あり －：設備なし

表 2-7 乾燥設備点検（令和 2（2020）年 6 月時点）

| 項目        | 消防本部・西消防署 | 西消防署三芳分署 | 東消防署 | 東消防署富士見分署 | 東消防署ふじみ野分署 |
|-----------|-----------|----------|------|-----------|------------|
| 遠赤外線衣類乾燥機 | ○         | ○        | ○    | －         | －          |

凡例 ○：異常なし △：不具合あり －：設備なし

表 2-8 受変電設備・自家発電設備点検（令和 2（2020）年 12 月時点）

| 施設         | 項目           | 点検結果 |
|------------|--------------|------|
| 消防本部・西消防署  | 受変電設備・自家発電設備 | ○    |
| 西消防署三芳分署   | 自家発電設備       | ○    |
| 東消防署       | 受変電設備・自家発電設備 | ○    |
| 東消防署富士見分署  | －            | －    |
| 東消防署ふじみ野分署 | 受変電設備        | ○    |

凡例 ○：良好 △：不良 －：設備なし

表 2-9 受水槽点検（令和元（2019）年 10 月時点）

| 項目  | 消防本部・西消防署 | 西消防署三芳分署 | 東消防署 | 東消防署富士見分署 | 東消防署ふじみ野分署 |
|-----|-----------|----------|------|-----------|------------|
| 受水槽 | ○         | ○        | ○    | －         | ○          |

凡例 ○：基準に適合 △：基準に不適合 －：設備なし

## （２）火葬場・斎場及びし尿処理場

設備定期点検の結果、消防設備などについての状態は、下表に示すとおりです。

表 2-10 消防設備点検

| 項目         | しのめの里<br>（令和 2(2020)年 2 月時点） | 浄化センター<br>（令和 2(2020)年 1 月時点） |
|------------|------------------------------|-------------------------------|
| 消火器        | ○                            | ○                             |
| 屋内消火栓設備    | ○                            | －                             |
| 自動火災報知設備   | ○                            | ○                             |
| 非常警報器具及び設備 | ○                            | －                             |
| 避難器具       | －                            | ○                             |
| 誘導灯及び誘導標識  | ○                            | ○                             |
| 排煙防排煙制御設備  | ○                            | －                             |
| 低圧受電設備     | ○                            | －                             |
| 自家発電設備     | ○                            | －                             |
| 蓄電池設備      | ○                            | －                             |

凡例 ○：良好 △：不良 －：設備なし

## 2-2 劣化調査

### 2-2-1 劣化状況調査の項目

劣化状況調査は、令和2（2020）年7月20日（月）～8月18日（火）の期間において「劣化状況調査マニュアル」に基づき、建築部位等について、目視により実施しました。

劣化状況調査の主な項目は、次のとおりです。

表2-11 劣化状況調査の主な調査項目

| 部位・設備 |       | 主な調査項目                                            |
|-------|-------|---------------------------------------------------|
| 構造部   |       | ひび割れ、さび汁、白華、鉄筋露出、欠損等                              |
| 建築部位  |       |                                                   |
|       | 屋根・屋上 | 屋上床面のひび割れ・浮き・剥離・摩耗等、目地・シーリング材の損傷等、排水溝・排水口・雨樋のつまり等 |
|       | 外壁    | 外壁仕上材の剥落・白華・ひび割れ・浮き・さび・変形等、目地・シーリング材の損傷等          |
|       | 内部    | 天井・壁の漏水跡、天井・壁・床の仕上材の浮き・たわみ・ひび割れ・剥落・損傷等            |
| 機械設備  |       | 給排水設備、空調・換気設備、衛生設備、消防設備の不具合等                      |
| 電気設備  |       | 受変電設備、照明器具の不具合等                                   |

## 2-2-2 劣化評価

### (1) 部位別評価

#### ① 劣化度評価の方法

劣化度評価の方法は、劣化状況調査項目を下表に示す評価基準に基づき評価しています。

表 2-12 部位別修繕等の優先度

| 評価 | 基準                                                                          | 修繕等の優先度 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
| A  | おおむね良好                                                                      | 低       |
| B  | 部分的に劣化<br>・安全上、機能上、問題なし                                                     | 普通      |
| C  | 広範囲に劣化<br>・安全上、機能上、不具合発生の兆し                                                 | 優先      |
| D  | 早急に対応する必要がある<br>・安全上、機能上、問題あり<br>・躯体の耐久性に影響を与えている<br>・設備が故障し、施設運営に支障を与えている等 | 最優先     |

劣化度評価の結果は、次表に示すとおりです。

築年数の経過とともに、建物の劣化が進行するため総合評価点が低くなる傾向にあります。総合評価点の低い建物については、劣化が進行しているため、優先的に修繕や更新等を行うなどの対策が求められ、同時に総合評価点の高い建物については、今後も安全に長期利用ができるように保全に取り組んでいく必要があります。

表 2-13 劣化度評価結果

| 施設類型       |                  | 施設番号               | 施設名                 | 棟番号                | 棟名                  | 評価結果区分（A～D） |           |    |    |          |                |                | 竣工年<br>（西暦）       | 経過<br>年数<br>(2020/7) | 延べ面積<br>(㎡) | 備考                 |
|------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------|-----------|----|----|----------|----------------|----------------|-------------------|----------------------|-------------|--------------------|
|            |                  |                    |                     |                    |                     | 部位劣化度       |           |    |    |          |                |                |                   |                      |             |                    |
|            |                  |                    |                     |                    |                     | 構造<br>部     | 屋根・<br>屋上 | 外壁 | 内部 | 機械<br>設備 | 電気<br>設備       | 総合<br>評価点      |                   |                      |             |                    |
| 広域消防       | 常備消防施設           | 1                  | 消防本部・西消防署           | 1                  | 消防本部・西消防署           | A           | A         | A  | A  | A        | A              | 986            | H25<br>(2013)     | 3                    | 5,356.81    |                    |
|            |                  |                    |                     | 1-1                | 消防本部・西消防署<br>訓練棟A   | A           | A         | A  | A  | A        | A              | 986            | H25<br>(2013)     | 3                    | 205.32      |                    |
|            |                  |                    |                     | 1-2                | 消防本部・西消防署<br>訓練棟B   | A           | A         | A  | A  | A        | A              | 986            | H25<br>(2013)     | 3                    | 261.44      |                    |
|            |                  | 2                  | 西消防署三芳分署            | 2                  | 西消防署<br>三芳分署        | B           | A         | B  | A  | A        | A              | 866            | H15<br>(2003)     | 3                    | 1,354.75    |                    |
|            |                  | 3                  | 東消防署                | 3                  | 東消防署                | A           | B         | B  | B  | A        | A              | 843            | H16<br>(2004)     | 3                    | 1,536.08    |                    |
|            |                  |                    |                     | 3-1                | 東消防署<br>訓練棟A        | A           | B         | A  | A  | A        | A              | 918            | H16<br>(2004)     | 3                    | 323.70      |                    |
|            |                  |                    |                     | 3-2                | 東消防署<br>訓練棟B        | A           | A         | B  | A  | A        | A              | 918            | H16<br>(2004)     | 16                   | 348.00      |                    |
|            |                  |                    |                     | 3-3                | 東消防署<br>訓練棟C        | A           | A         | B  | A  | A        | A              | 918            | H16<br>(2004)     | 16                   | 288.00      |                    |
|            |                  | 4                  | 東消防署富士見分署           | 4                  | 東消防署富士見分署           | —           | —         | —  | —  | —        | —              | —              | R 3.3<br>(2021.3) | 0                    | 911.54      | R 3.3竣工            |
|            |                  | 5                  | 東消防署ふじみ野分署          | 5                  | 東消防署ふじみ野分署          | A           | A         | B  | B  | B        | B              | 827            | H 8<br>(1996)     | 24                   | 1,354.92    |                    |
|            | 非常備消防施設          | 6                  | 富士見市消防団<br>第1分団車庫   | 6                  | 富士見市消防団<br>第1分団車庫   | A           | A         | A  | A  | A        | A              | 979            | H 24<br>(2012)    | 8                    | 73.08       |                    |
|            |                  | 7                  | 富士見市消防団<br>第2分団車庫   | 7                  | 富士見市消防団<br>第2分団車庫   | A           | A         | A  | B  | A        | A              | 938            | H 23<br>(2011)    | 9                    | 105.00      |                    |
|            |                  | 8                  | 富士見市消防団<br>第3分団車庫   | 8                  | 富士見市消防団<br>第3分団車庫   | A           | A         | A  | A  | A        | A              | 987            | H 27<br>(2015)    | 5                    | 72.69       |                    |
|            |                  | 9                  | 富士見市消防団<br>第4分団車庫   | 9                  | 富士見市消防団<br>第4分団車庫   | A           | A         | A  | A  | A        | A              | 982            | H 25<br>(2013)    | 7                    | 99.37       |                    |
|            |                  | 10                 | 富士見市消防団<br>第5分団車庫   | 10                 | 富士見市消防団<br>第5分団車庫   | A           | A         | A  | B  | A        | A              | 925            | H 13<br>(2001)    | 19                   | 76.00       |                    |
|            |                  | 11                 | 富士見市消防団<br>第6分団車庫   | 11                 | 富士見市消防団<br>第6分団車庫   | A           | A         | A  | A  | A        | A              | 984            | H 26<br>(2014)    | 6                    | 73.08       |                    |
|            |                  | 12                 | 富士見市消防団<br>第8分団車庫   | 12                 | 富士見市消防団<br>第8分団車庫   | A           | A         | A  | A  | A        | A              | 992            | H 27<br>(2017)    | 3                    | 68.31       |                    |
|            |                  | 13                 | ふじみ野市消防団<br>第1分団車庫  | 13                 | ふじみ野市消防団<br>第1分団車庫  | A           | A         | B  | A  | A        | A              | 911            | H 17<br>(2005)    | 15                   | 63.61       |                    |
|            |                  | 14                 | ふじみ野市消防団<br>第2分団車庫  | 14                 | ふじみ野市消防団<br>第2分団車庫  | A           | A         | A  | A  | A        | A              | 874            | H 22<br>(2010)    | 10                   | 82.21       |                    |
|            |                  | 15                 | ふじみ野市消防団<br>第3分団車庫  | 15                 | ふじみ野市消防団<br>第3分団車庫  | A           | A         | B  | A  | A        | A              | 918            | H 20<br>(2008)    | 12                   | 68.58       |                    |
|            |                  | 16                 | ふじみ野市消防団<br>第4分団車庫  | 16                 | ふじみ野市消防団<br>第4分団車庫  | A           | A         | A  | A  | A        | A              | 966            | H 19<br>(2007)    | 13                   | 72.68       |                    |
|            |                  | 17                 | ふじみ野市消防団<br>第5分団車庫  | 17                 | ふじみ野市消防団<br>第5分団車庫  | A           | B         | C  | B  | B        | B              | 695            | H 9<br>(1997)     | 23                   | 52.99       | シーリング劣化<br>等       |
|            |                  | 18                 | ふじみ野市消防団<br>第6分団車庫  | 18                 | ふじみ野市消防団<br>第6分団車庫  | A           | A         | A  | A  | A        | A              | 995            | H 30<br>(2018)    | 2                    | 81.20       |                    |
|            |                  | 19                 | ふじみ野市消防団<br>第7分団車庫  | 19                 | ふじみ野市消防団<br>第7分団車庫  | A           | B         | A  | B  | A        | A              | 886            | H 17<br>(2005)    | 15                   | 52.99       |                    |
|            |                  | 20                 | ふじみ野市消防団<br>第8分団車庫  | 20                 | ふじみ野市消防団<br>第8分団車庫  | A           | B         | C  | A  | A        | A              | 780            | H 13<br>(2001)    | 19                   | 52.99       | シーリング劣化<br>等       |
|            |                  | 21                 | ふじみ野市消防団<br>第9分団車庫  | 21                 | ふじみ野市消防団<br>第9分団車庫  | A           | A         | B  | A  | A        | A              | 903            | H 14<br>(2002)    | 18                   | 60.03       |                    |
|            |                  | 22                 | ふじみ野市消防団<br>第10分団車庫 | 22                 | ふじみ野市消防団<br>第10分団車庫 | A           | A         | B  | B  | B        | B              | 809            | H 7<br>(1995)     | 25                   | 50.96       |                    |
|            |                  | 23                 | 三芳町消防団<br>第1分団車庫    | 23                 | 三芳町消防団<br>第1分団車庫    | —           | —         | —  | —  | —        | —              | —              | S 60<br>(1985)    | 0                    | 59.31       | 大規模改修<br>R 2.10月竣工 |
|            |                  | 24                 | 三芳町消防団<br>第2分団車庫    | 24                 | 三芳町消防団<br>第2分団車庫    | B           | B         | A  | B  | B        | B              | 762            | H 8<br>(1996)     | 24                   | 58.93       |                    |
|            | 25               | 三芳町消防団<br>第3分団車庫   | 25                  | 三芳町消防団<br>第3分団車庫   | B                   | A           | B         | B  | B  | B        | 751            | H 4<br>(1992)  | 28                | 59.25                |             |                    |
| 26         | 三芳町消防団<br>第4分団車庫 | 26                 | 三芳町消防団<br>第4分団車庫    | B                  | A                   | B           | B         | B  | B  | 736      | S 61<br>(1986) | 34             | 59.31             |                      |             |                    |
| 27         | 三芳町消防団<br>第5分団車庫 | 27                 | 三芳町消防団<br>第5分団車庫    | B                  | A                   | B           | B         | B  | B  | 754      | S 62<br>(1987) | 33             | 59.31             |                      |             |                    |
| 火葬場・<br>斎場 | 28               | 入間東部広域斎場<br>しののめの里 | 28                  | 入間東部広域斎場<br>しののめの里 | A                   | B           | B         | A  | A  | A        | 876            | H 20<br>(2008) | 12                | 5,341.35             |             |                    |
| し尿処理場      | 29               | 浄化センター             | 29                  | 浄化センター             | A                   | A           | A         | A  | A  | A        | 996            | H 30<br>(2018) | 2                 | 908.92               |             |                    |

※築年数の基準年は、令和2(2020)年

※総合評価点は1,000点満点であり、劣化が進んでいるほど点数が低く算出される評価

※東消防署富士見分署(令和3(2021)年3月竣工)及び三芳町消防団第1分団車庫(令和2(2020)年10月竣工)は、劣化調査時点では工事中のため調査対象外。


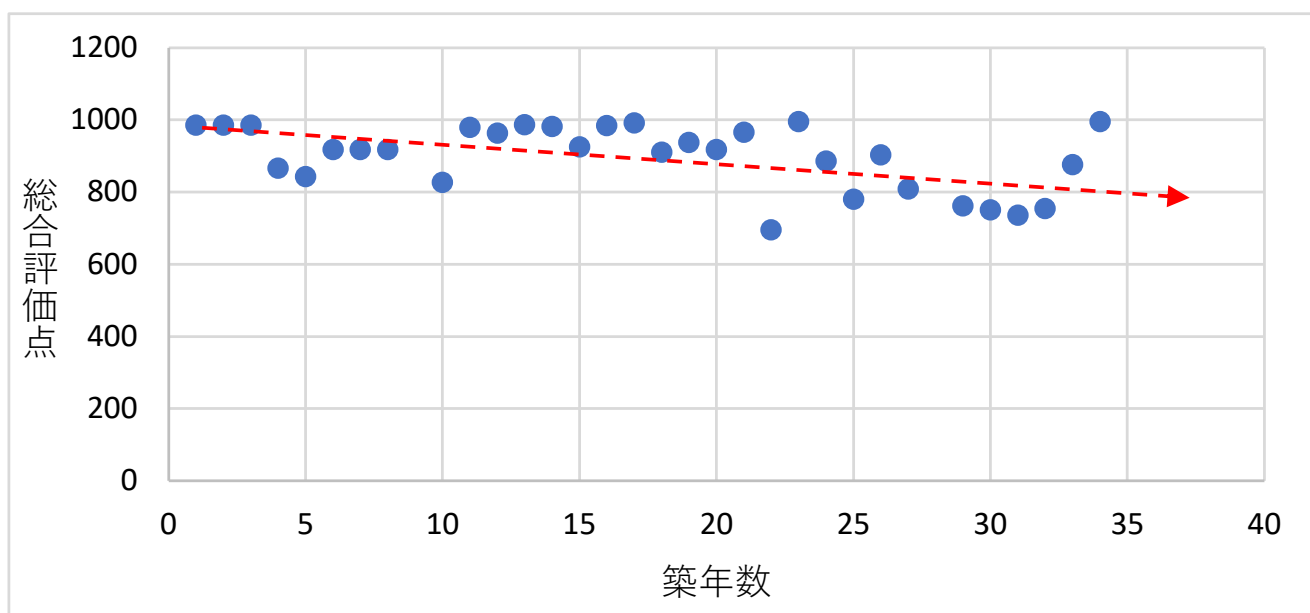


図 2-2 築年数と総合評価点の分布状況

## (2) 部位別の劣化状況

部位別の劣化度評価について、築年数別の傾向は、下記に示すとおりです。


### ○構造部

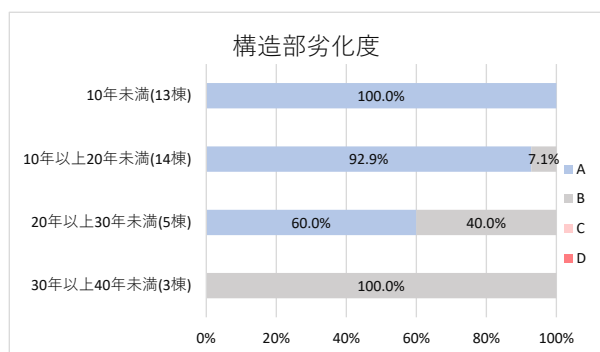

構造部（柱、梁、壁・床、基礎）については、劣化度 A または B となっています。

劣化度 B の建物は築 20 年以上 30 年未満で 40%、築 30 年以上 40 年未満で 100% となっています。


### ○屋根・屋上

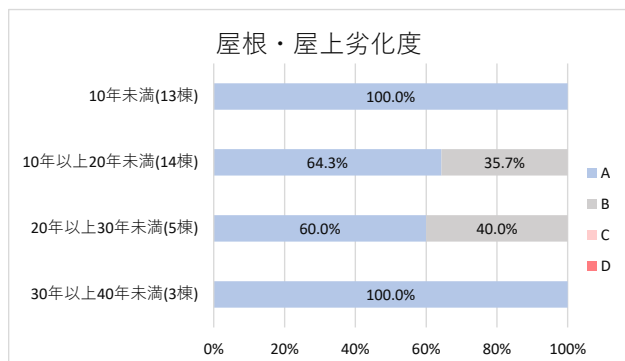

屋根・屋上については、目視による現地調査により評価を行っており、劣化度 A または B となっています。


劣化度 B の建物は築 10 年以上 20 年未満で 35.7%、築 20 年以上 30 年未満で 40% となっています。

## ○外壁

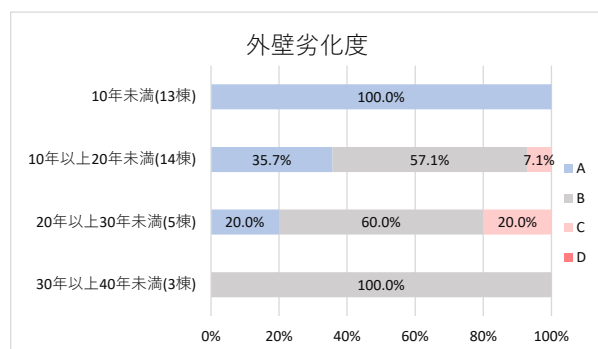

外壁については、目視による現地調査により評価を行っており、劣化度 C が築 10 年以上 20 年未満で 7.1%、築 20 年以上 30 年未満で 20.0%となっています。


## ○内部

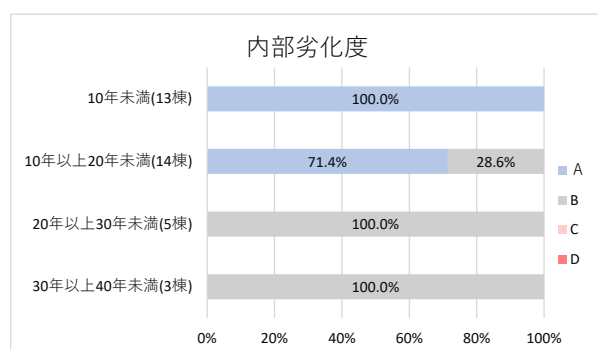

内部（天井、床、壁等）については、建築年及び建物の過半を超える改修工事の実施年度を基準に経過年数に基づく評価を基本としています。


築 10 年以上 20 年未満は 28.6%が劣化度 B となっています。

## ○機械設備

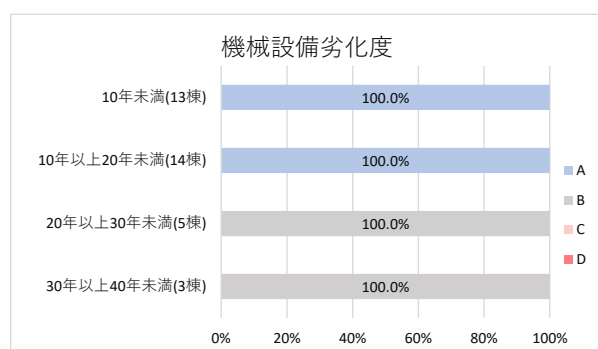

機械設備については、建築年及び建物の過半を超える改修工事の実施年度を基準に、経過年数に基づく評価を基本としており、築 20 年未満はすべて劣化度 A、築 20 年以上はすべて劣化度 B となっています。

## ○電気設備

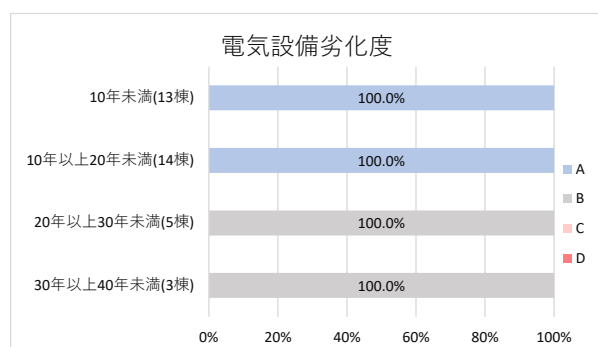

電気設備については、建築年及び建物の過半を超える改修工事の実施年度を基準に、経過年数に基づく評価を基本としており、築 20 年未満はすべて劣化度 A、築 20 年以上はすべて劣化度 B となっています。

## 2-3 利用状況

### 2-3-1 消防施設

#### (1) 消防本部、各消防署・分署の活動状況

火災件数は、平成 22（2010）年から平成 26（2014）年までは増加傾向にあり、平成 27（2015）年以降は減少傾向にあります。

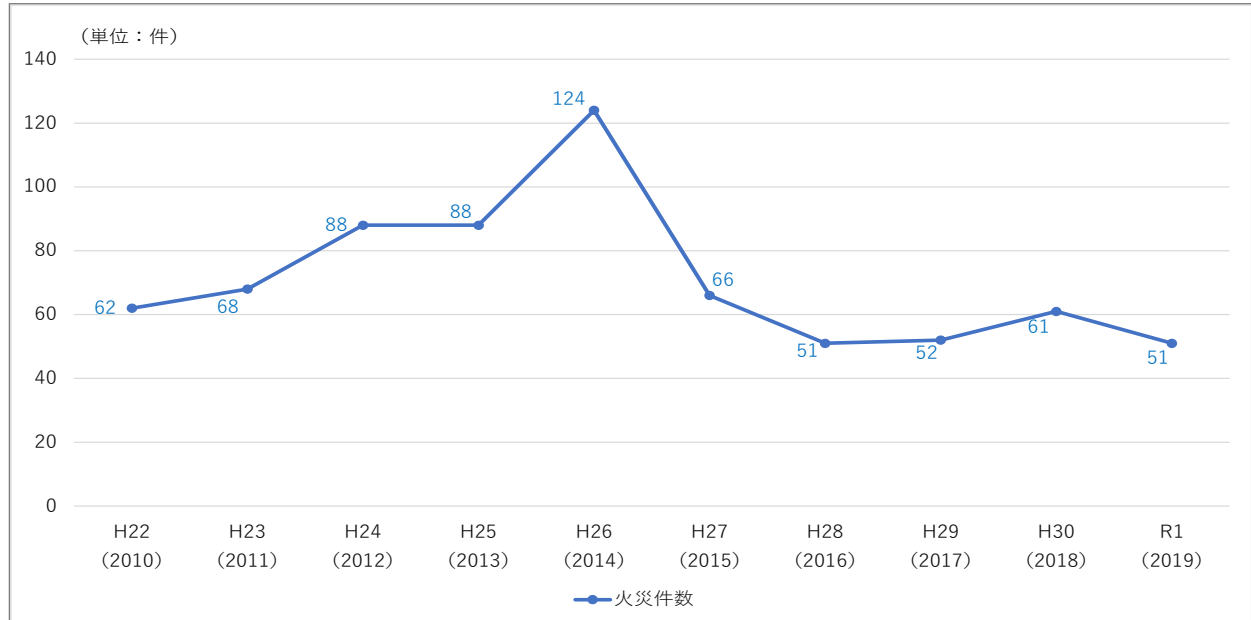


図 2-3 火災件数の推移

救助出場件数は、平成 22（2010）年から平成 24（2012）年までは減少傾向にあり、平成 25（2013）年以降は平成 27（2015）年を除き、平成 30（2018）年までは 70 件台でほぼ横ばいで推移しています。（令和元（2019）年から集計範囲が拡大したことにより、件数が大幅に増加しています。）

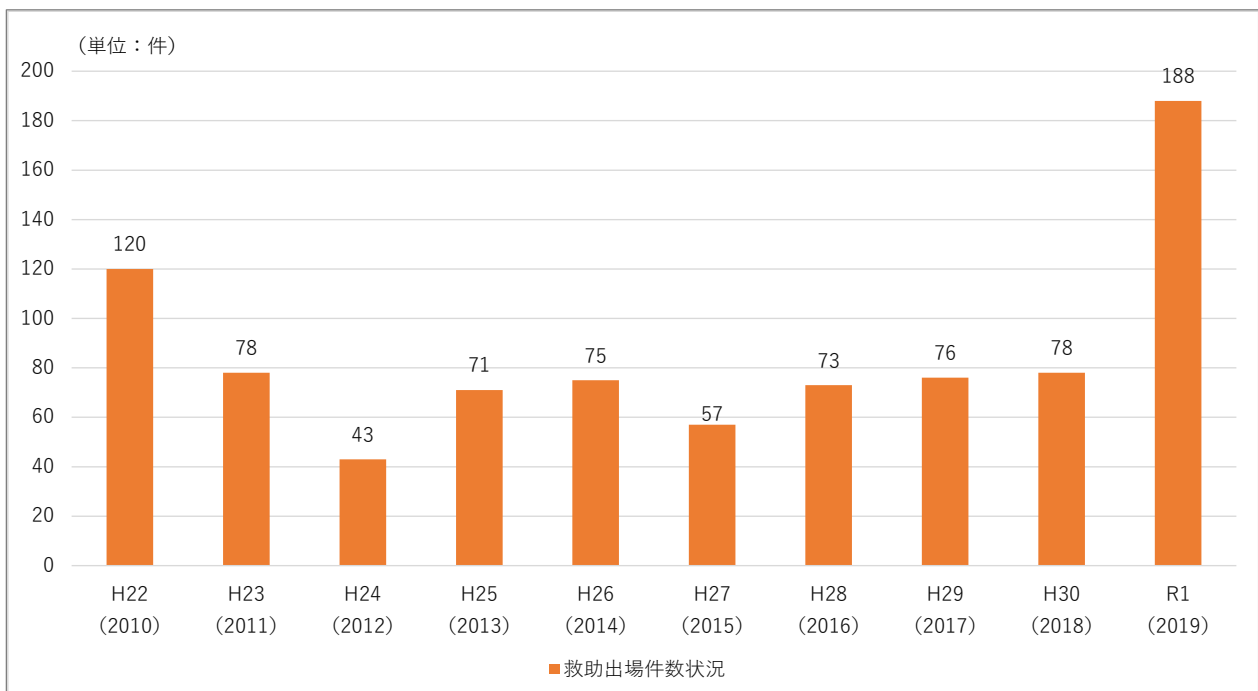


図 2-4 救助出場件数の推移

救急活動出場件数と搬送人員は、年々増加し令和元年の救急活動出場件数は12,446件でした。

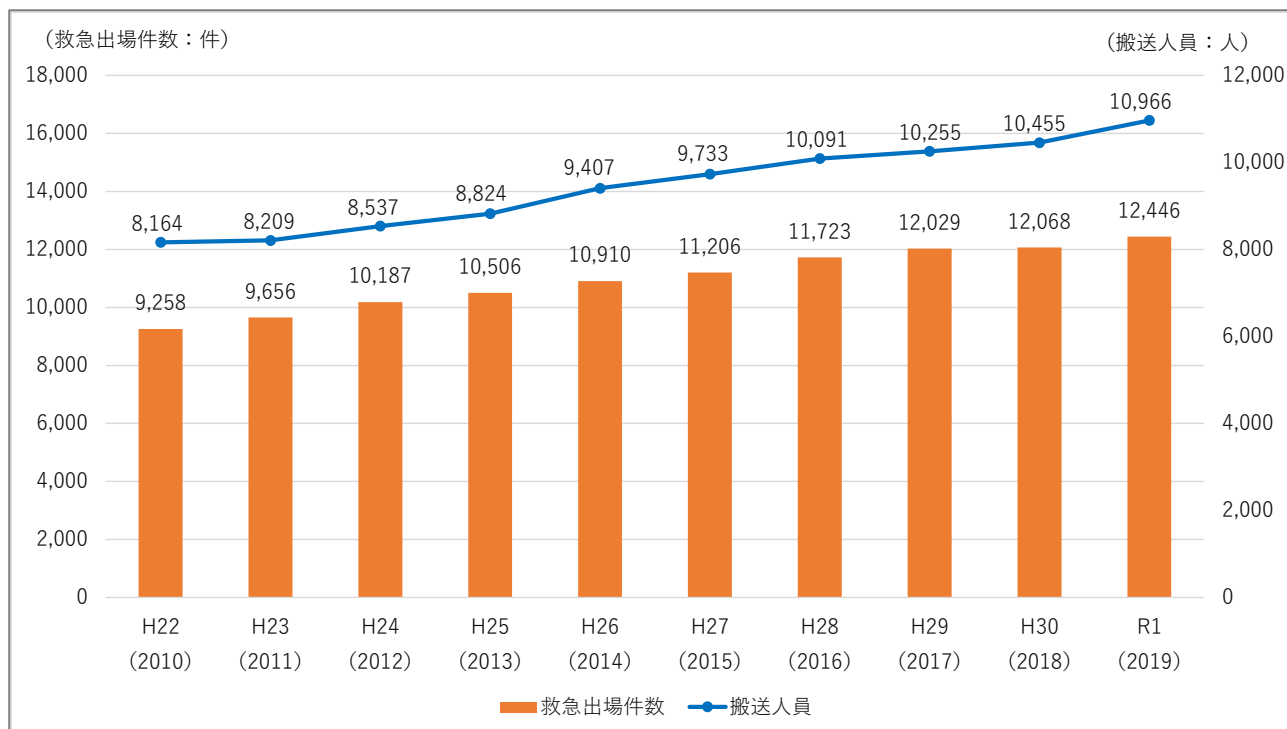


図 2-5 救急活動出場件数と搬送人員の推移

## (2) 消防団員の動向

全国的に常備化率は増加傾向にありますが、消防団員数は減少傾向にあります。本組合でも富士見市、ふじみ野市、三芳町の将来の人口予測を踏まえると、今後は消防団員数が減少することが想定されます。

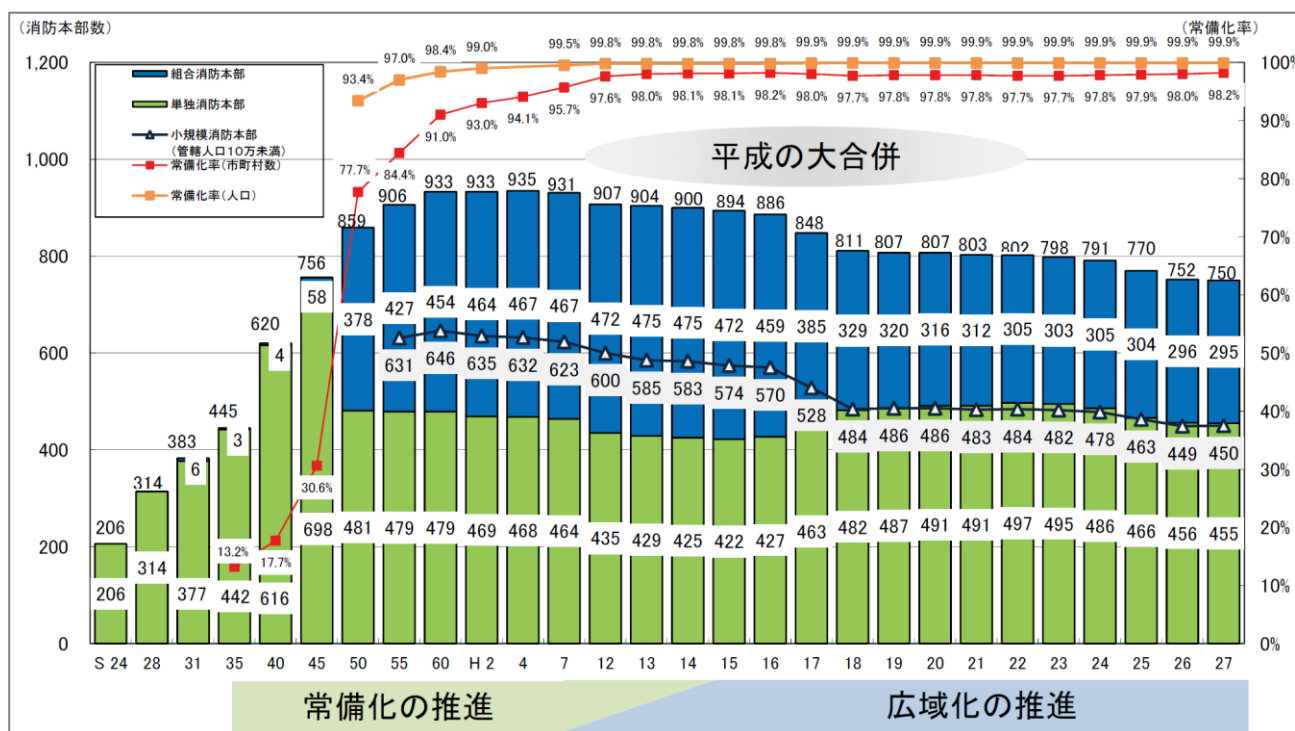


図 2-6 消防団員数と常備化率の推移

出典：総務省消防庁

本組合の消防職員の年齢構成比率の推移は、50歳代が減少傾向にある一方で、10歳代、20歳代は増加傾向にあります。

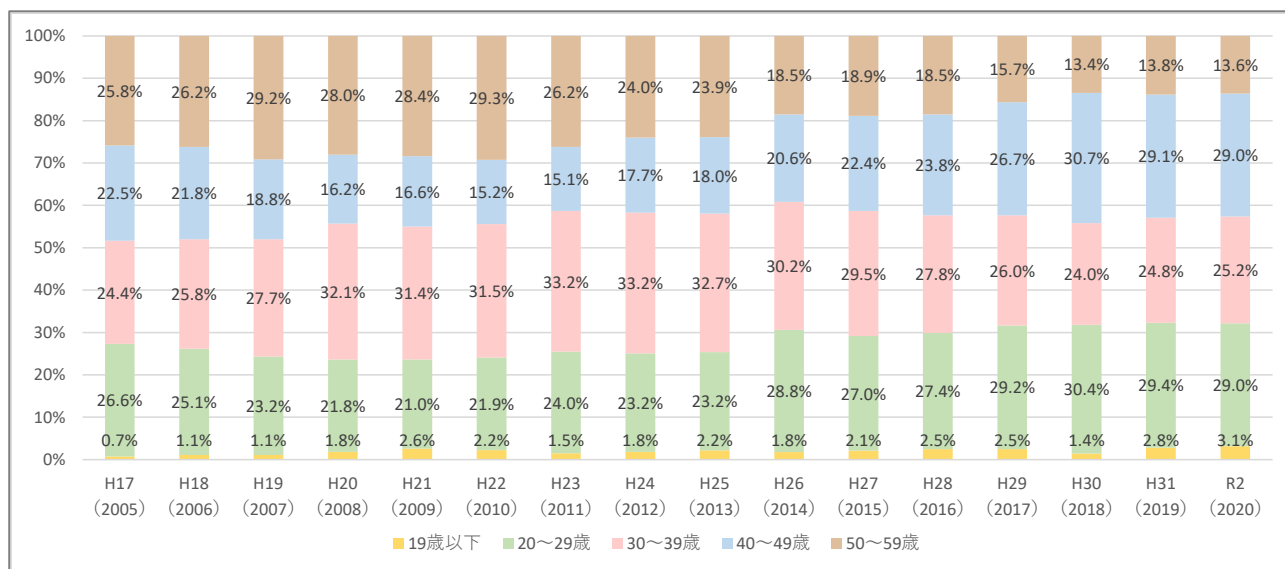


図 2-7 消防職員の年齢構成比率の推移

## 2-3-2 火葬場・斎場及びし尿処理場

### (1) 火葬場・斎場の利用状況

火葬件数は増加傾向にあり、令和元（2019）年度を平成 22（2010）年度と比較すると 1.8 倍の 3,354 件となっています。

1 日当たりの火葬件数も同様に増加傾向にあります。

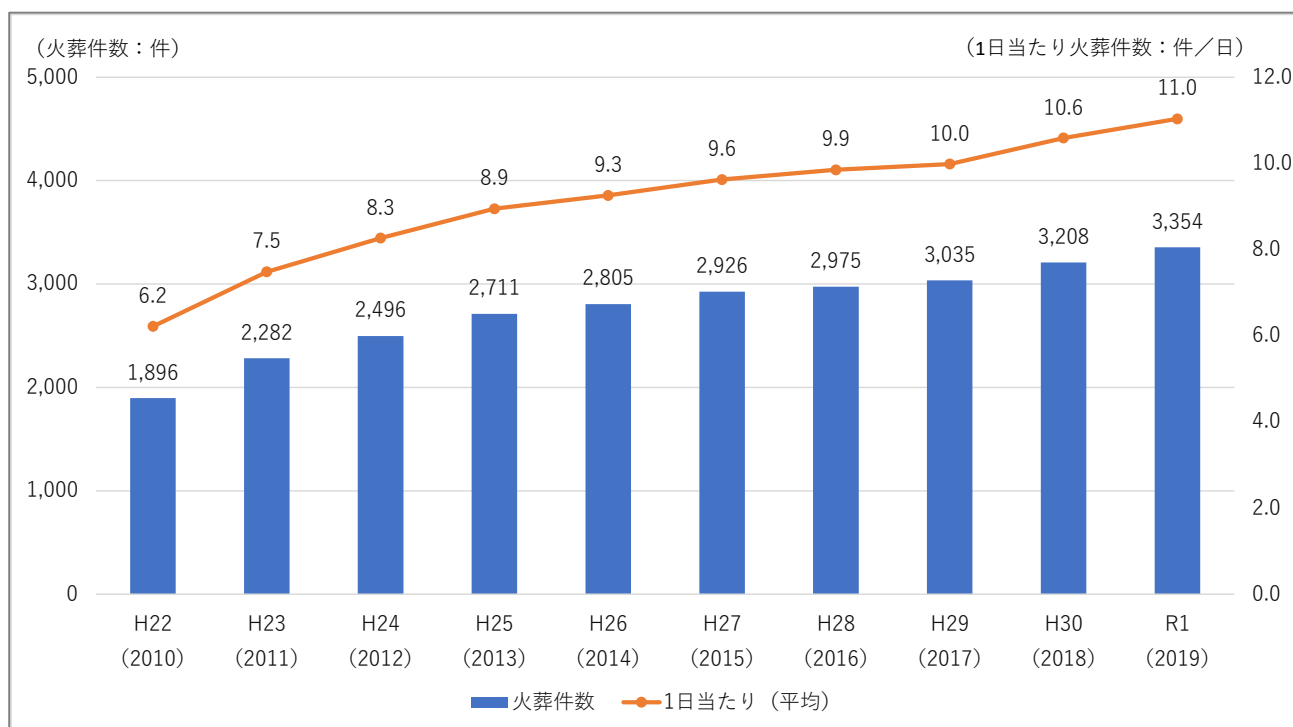


図 2-8 火葬件数と 1 日当たり火葬件数の推移

## (2) し尿処理場の処理状況

し尿の処理人口は減少傾向にあり、令和元（2019）年度を平成 22（2010）年度と比較すると 56% 減の 581 人となっています。

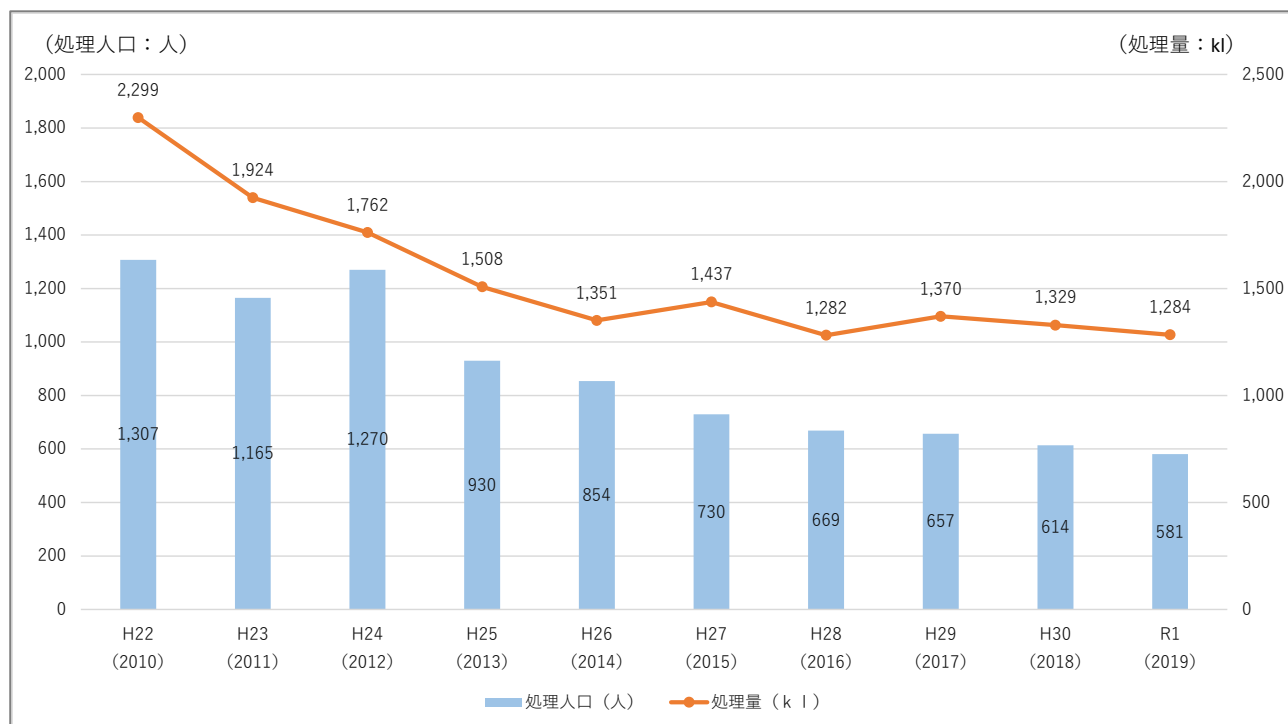


図 2-9 し尿の処理人口及び処理量の推移

浄化槽の処理人口は、平成 27（2015）年度以降は減少傾向にあります。なお、令和元（2019）年度は、処理人口の集計方法の見直しに伴い、大幅な減少となっています。

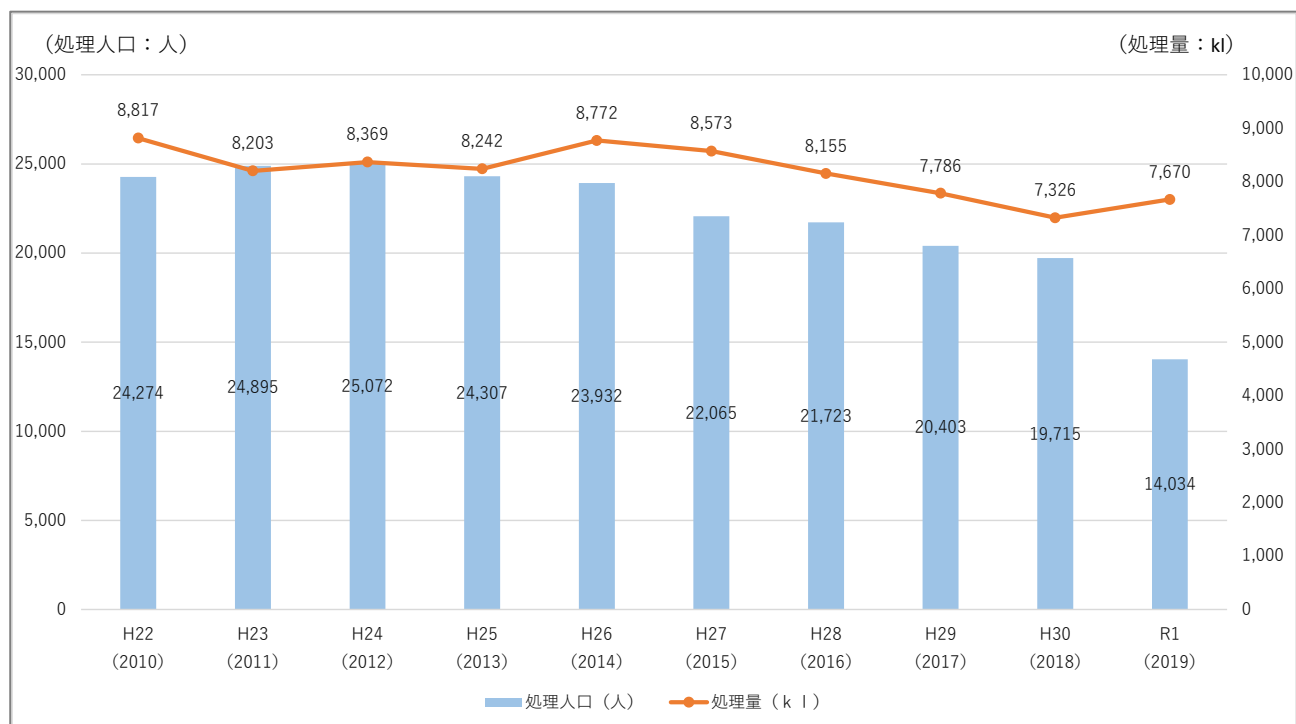


図 2-10 浄化槽の処理人口及び処理量の推移

## 第3章 施設整備の基本的な方針等

### 3-1 規模・配置の方針

#### (1) 消防施設

##### ① 常備消防施設

消防本部・西消防署、西消防署三芳分署、東消防署、東消防署富士見分署、東消防署ふじみ野分署については、消防力の強化及び消防サービスの更なる充実を図るために必要な施設規模や配置として現在の配置、規模を維持します。(表 3-1)

##### ② 非常備消防施設

消防団は、地域密着性（消防団員は管轄区域内に居住又は勤務）、要因動員力（多数の団員の動員が可能）、即時対応力（日頃から教育訓練により災害対応の技術・知識を習得）といった3つの特性を活かしながら、消火活動等をはじめとして、大規模災害には住民の避難誘導や災害防御等を行っており、地域の安全確保のため不可欠な存在です。

さらに、消防団は地域防災の中核的存在として、平常時においても地域に密着した活動を展開しており、消防・防災力の向上、コミュニティの活性化にも大きな役割を果たしていることから、現状の個別分団の機能を将来にわたり維持していくことを基本とします。(表 3-1)

表 3-1 再配置の方針

| 消防施設    |            | 方針                  |
|---------|------------|---------------------|
| 常備消防施設  | 消防本部・西消防署  | 現在の配置、規模を維持         |
|         | 西消防署三芳分署   |                     |
|         | 東消防署       |                     |
|         | 東消防署富士見分署  |                     |
|         | 東消防署ふじみ野分署 |                     |
| 非常備消防施設 | 各分団        | 各分団の機能を将来にわたり維持していく |

#### (2) 火葬場・斎場

火葬場・斎場について、現在の規模・配置を維持した上で、社会情勢の変化や住民ニーズ等に応じた公共サービスの提供、適正な維持・管理方法を実施し、継続運営します。

#### (3) し尿処理場

し尿処理場については、現在の規模・配置を維持した上で、社会情勢の変化やし尿処理量等に応じた、適正な維持・管理方法を実施し、継続運営します。

### 3-2 修繕・更新の方針

#### (1) 目標使用年数

躯体の構造別耐用年数は、表 3-2 に示すとおり、各法令等で異なります。

表 3-2 各法令等による躯体構造別の耐用年数

| 記号        | 建物構造                     | 1. 建築物の耐久計画            | 2. 建築<br>工事標準仕様書 | 3. 減価償却                   | 4. 都市再開<br>発法 |
|-----------|--------------------------|------------------------|------------------|---------------------------|---------------|
| SRC<br>RC | 鉄骨鉄筋コンクリート造<br>鉄筋コンクリート造 | 60                     | 65               | 事務所用<br>50                | 事務所<br>50     |
| S         | 鉄骨造                      | 重量鉄骨<br>(肉厚 6 mm以上) 60 |                  | (肉厚 4 mm超)<br>事務所用<br>38  | 事務所<br>38     |
|           |                          | 軽量鉄骨<br>(肉厚 6 mm未満) 40 |                  | (肉厚 3 mm超)<br>事務所用<br>30  |               |
|           |                          |                        |                  | (肉厚 3 mm以下)<br>事務所用<br>22 |               |
| W         | 木造                       | 官庁<br>60               |                  | 事務所用<br>24                |               |
|           |                          | 事務所<br>40              |                  |                           |               |

1. 建築物の耐久計画：建築物の耐久計画に関する考え方（昭和 63（1988）年 10 月 日本建築学会）  
2. 建築工事標準仕様書：建築工事標準仕様書（JASS 5 鉄筋コンクリート工事 平成 21（2009）年 日本建築学会）  
3. 減価償却：減価償却資産の耐用年数に関する省令（改正：平成 30（2018）年 3 月 31 日 財務省令第 31 号）  
4. 都市再開発法：都市再開発法施行令（改正：平成 30（2018）年 6 月 6 日 政令第 183 号）

本計画では、各法令等を踏まえて標準使用年数を、「鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造」は 60 年、「鉄骨造」は 45 年、「木造、その他」は 30 年と定めます。さらに予防保全による長期使用期間の目安として「目標使用年数」を表 3-3 に示すとおり設定します。

なお、建築物の個別の劣化状況や機能劣化への対応状況等に対する費用対効果などを総合的に判断した上で、目標使用年数に満たなくても改築等を行うことも可能とします。

表 3-3 本計画における標準使用年数と目標使用年数

| 建築物の構造                   | 標準使用年数 | 目標使用年数 |
|--------------------------|--------|--------|
| 鉄骨鉄筋コンクリート造<br>鉄筋コンクリート造 | 60 年   | 80 年   |
| 鉄骨造                      | 45 年   | 65 年   |
| 木造、その他                   | 30 年   | 50 年   |

- ※「建築物の耐久計画に関する考え方」（社団法人日本建築学会）によると、鉄筋コンクリート造の場合、望ましい目標耐用年数の範囲は 50～80 年とされており、計画的な保全を行うことにより 80 年程度まで使用できると考えられます。  
※「学校施設の長寿命化計画策定に係る手引」（平成 27（2015）年 4 月 文部科学省）によると、鉄筋コンクリート造の物理的な耐用年数は、適切な維持管理（計画的な修繕等の実施）がなされ、コンクリート及び鉄筋の強度が確保される場合には 70 年～80 年程度持たせるような長寿命化が可能とされています。  
※以上のことから、目標使用年数を鉄筋コンクリート造 80 年、鉄骨造 65 年、木造 50 年と設定します。

#### (2) 建物の保全区分

建物の保全については、部材や設備の耐用年数、劣化状況等を考慮し、予防保全を実施する建物と対症的に保全する建物に区分し、建物を維持管理することを基本とします。

予防保全は、計画的に部位別の修繕・更新を実施することを基本とします。さらに、建物の経過年数、部位の劣化状況等を踏まえ、必要に応じて改修等を実施することにより、老朽化した建物の原状回復を図ります。

標準使用年数まで利用する建物は、点検・調査等により、不具合が認められた場合に適宜修繕等を実施します。

表 3-4 保全区分の考え方

| 保全区分 | 内容                                            |
|------|-----------------------------------------------|
| 予防保全 | 建物の部分等に不具合・故障が生じる前に修繕・更新等を行い、性能・機能を所定の状態に維持する |
| 事後保全 | 劣化・機能停止等を発見後、適宜、修繕・更新等を実施する                   |

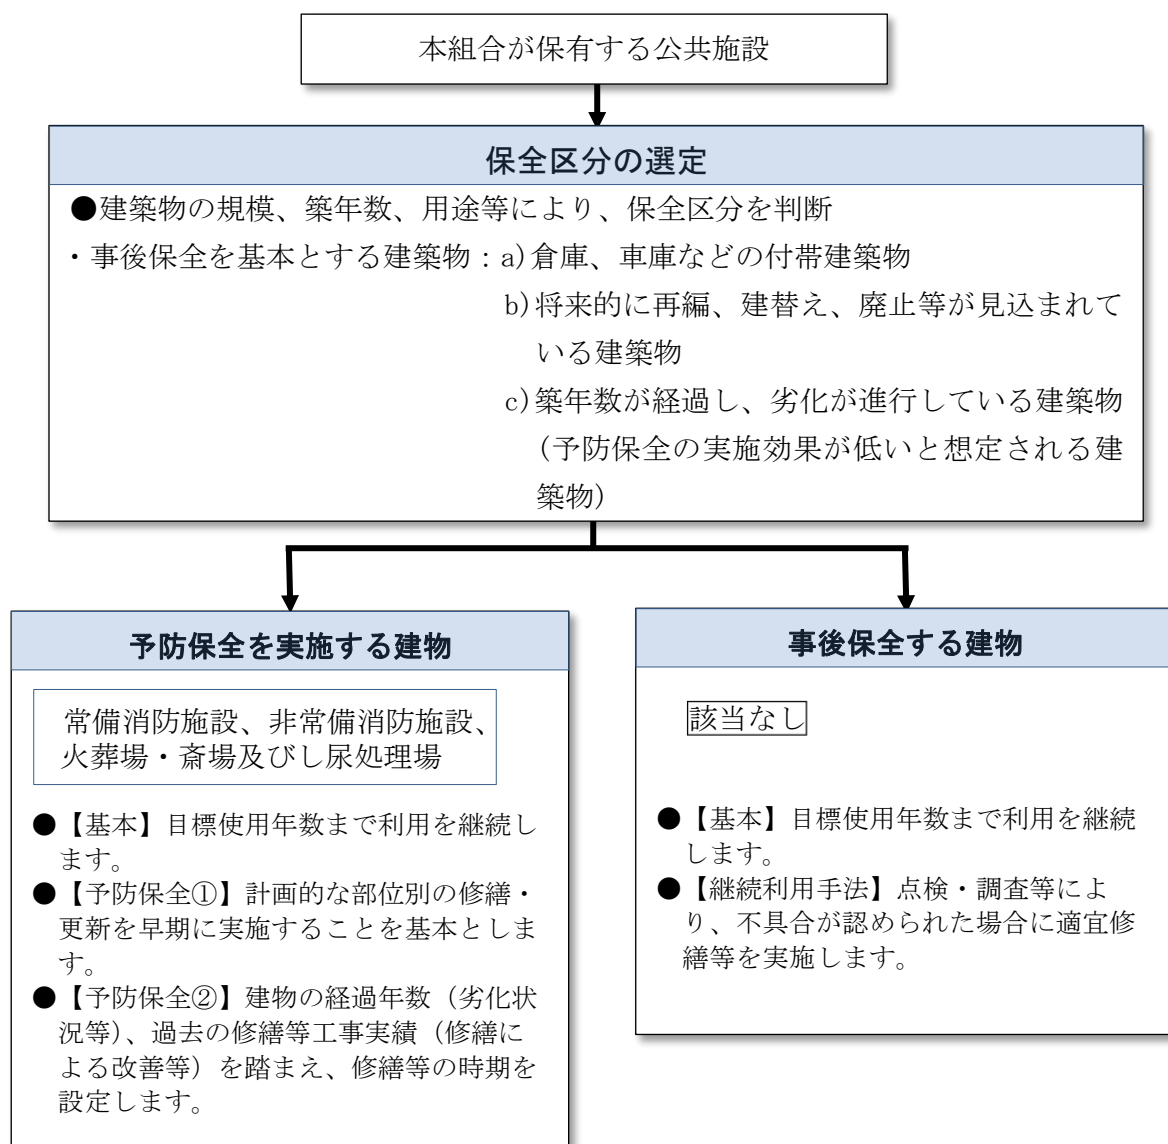


図 3-1 建物の保全区分の考え方

### （３）予防保全

部位によって物理的な耐用年数、劣化した場合の安全性、施設運営への影響などが異なるため、部位に応じて適切な保全手法を選択して実施していきます。

表 3-5 部位別の保全手法

| 部 位           | 保全手法         | 内容                                                                                          |
|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 屋根・屋上         | 予防保全を中心とした保全 | ○劣化の進行で漏水が生じ、構造躯体の劣化や室内の仕上材及び設備機器の損傷を招く<br>○構造躯体の損傷を予防するための対応が求められる                         |
| 外壁・外部<br>建具   | 予防保全を中心とした保全 | ○ひび割れや建具周りのシーリングの劣化等により漏水が生じ、構造躯体の劣化や室内の仕上材及び設備機器の損傷を招く<br>○タイル等の仕上材の落下により、人的被害が発生する危険性が高まる |
| 内部            | 事後保全による修繕・更新 | ○美観への影響等を除けば、破損等が生じてからの対応でも利用に影響がない                                                         |
| 電気設備・<br>機械設備 | 予防保全を中心とした保全 | ○空調など適切な維持管理が行われていないと機能低下・機能停止により施設運営が停止する等の深刻な影響がある<br>○各点検の義務付け、保安規程、清掃の義務付け等がある          |

表 3-6 修繕、更新の定義

| 種別 | 定義                                                    |
|----|-------------------------------------------------------|
| 修繕 | 建物の機能・性能を実用上支障のない状態まで回復させること。ただし、分解整備等や定期的な小部品の取換えは除く |
| 更新 | 建築部材の全面的な取替え、設備機器・部材全体を取り替えること                        |

表 3-7 主な修繕内容

| 部 位       | 修繕内容                                                          |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
| 屋根・屋上     | ○防水、塗装の修繕、シーリングの取替え等<br>○部分的な破損の修繕                            |
| 外壁、外部建具   | ○タイル打診点検、表面の塗装塗替え等<br>○塗装の修繕、シーリングの取替え等<br>○部分的な破損修繕、塗装、部品交換等 |
| 電気設備、機械設備 | ○ランプ、蓄電池、オイル等の交換<br>○空調等機器交換等<br>○点検・部品交換等                    |

#### (4) 修繕・更新周期

構造躯体の保護、設備の機能低下への対応は、建物の長寿命化にとって重要となるため、下表に示す部位と修繕・更新周期を参考に、計画的に修繕・更新等を実施し、予防保全に努めます。

表 3-8 部位別の修繕・更新周期

| 部位・設備 |       | 事務所モデル周期（年）                           |    |                                       |    |
|-------|-------|---------------------------------------|----|---------------------------------------|----|
|       |       | 小規模<br>（延床面積 2,000 m <sup>2</sup> 未満） |    | 中規模<br>（延床面積 2,000 m <sup>2</sup> 以上） |    |
|       |       | 修繕                                    | 更新 | 修繕                                    | 更新 |
| 建築部位  | 屋根・屋上 | 20                                    | 30 | 20                                    | 30 |
|       | 外壁    | 20                                    | 40 | 10                                    | 50 |
|       | 外部建具  | 20                                    | 40 | 20                                    | 40 |
| 電気設備  | 受変電   | 15                                    | 30 | 15                                    | 30 |
|       | 通信・情報 | 5                                     | 25 | 5                                     | 25 |
| 機械設備  | 空調    | 10                                    | 20 | 10                                    | 20 |
|       | 換気    | 5                                     | 30 | 5                                     | 30 |
|       | 給排水   | 5                                     | 30 | 5                                     | 30 |
|       | 消火    | 15                                    | 30 | 15                                    | 30 |
|       | 昇降機   | 10                                    | 30 | 10                                    | 30 |

資料：平成 31（2019）年版建築物のライフサイクルコスト（一般財団法人建築保全センター）

※部位・設備のなかで、複数の部材があり周期が異なる場合は、そのなかで主要部材の周期としています。

### 3－3 点検の実施

「予防保全」を的確に推進するためには、重要な部位又は設備について、適切な時期に適切な点検・診断を行い、発見された不具合については速やかに補修を行っていくことが重要です。

そのためには、劣化状況調査や定期点検による管理を重視し、これらの点検を施設管理の基本サイクルに入れていく必要があります。

このような劣化状況調査や定期点検を実施し、部位により最適な保全手法を選択することで、建築物の機能や性能を効果的に維持・向上させていきます。

現在、オーバードア、消防用設備、冷暖房器具、受水槽に対して専門業者による定期的な点検を実施している状況です。今後は、建物の劣化・破損の状況に対しても点検を実施することとします。

#### 【点検対象となる建物の部位（例）】

☐ 屋上・屋根

☐ 外壁、外部建具（窓、扉、オーバードア等）

☐ 電気設備

受変電設備（受信盤、変圧器等）、自家発電設備、通信・情報（防災）

☐ 機械設備

空調設備（エアコン、ボイラー）、換気設備（ダクト、送風機）、給排水衛生設備（屋内給水設備、ポンプ類等）、消火（屋内消火栓設備等）

### 3-4 長寿命化の方針

必要に応じて「建物の耐久性を高めるための工事」、「建物の機能を向上させるための工事」の長寿命化改修を実施することとします。

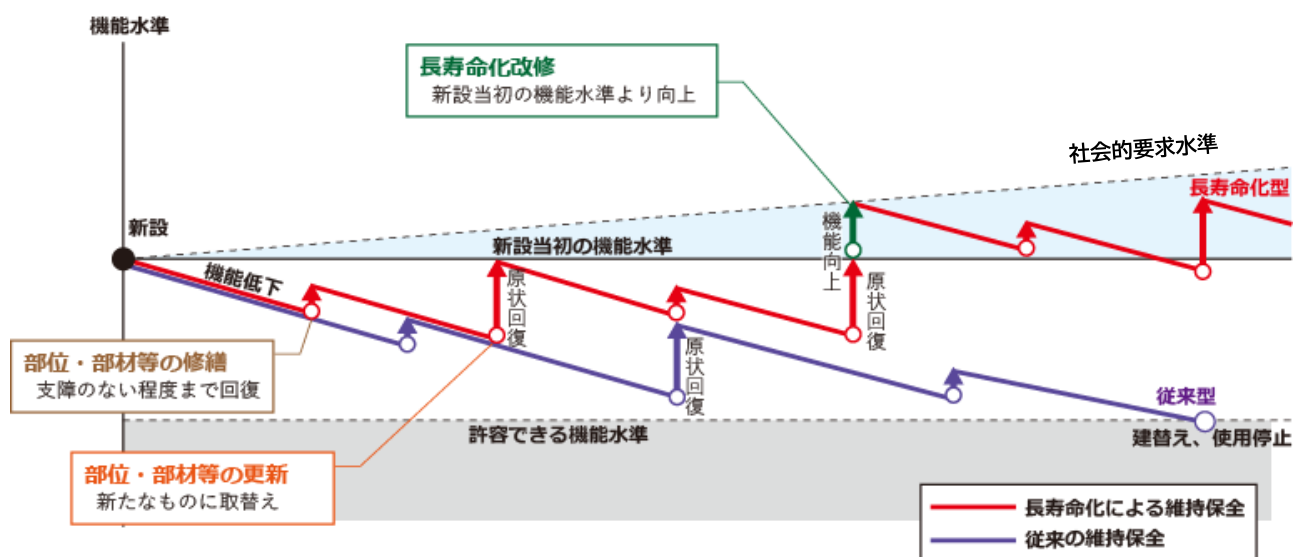


図 3-2 長寿命化のイメージ

表 3-9 長寿命化改修の実施項目

| 種別               | 実施項目                 | 代表的な工事内容                                                                                                      |
|------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 建物の耐久性を高めるための工事  | 構造躯体の経年劣化を回復するもの     | ○コンクリートの中性化対策<br>○鉄筋の腐食対策                                                                                     |
|                  | 耐久性に優れた仕上材へ取り替えるもの   | ○劣化に強い塗装・防水材等への更新                                                                                             |
|                  | 維持管理や設備更新の容易性を確保するもの | ○外部ガラスや給排気口、照明など高所の維持管理作業を安全に行えるプランへの改修<br>○共用部での維持管理作業を可能とする改修<br>○バックアップ設備によって建物機能を維持したまま設備機器の更新・修繕を可能とする改修 |
|                  | ライフラインの更新            | ○水道、電気、ガス管等の更新                                                                                                |
| 建物の機能を向上させるための工事 | 安全・安心な施設環境を確保するもの    | ○非構造部材を含む耐震対策<br>○防災機能の強化<br>○事故防止・防犯対策                                                                       |
|                  | 質的向上を図るもの            | ○今後の社会動向の進展に対応可能な柔軟なプランへの改修<br>○省エネルギー化<br>○再生可能エネルギーを活用するための改修<br>○ユニバーサルデザイン化                               |

### 3-5 優先順位の設定

#### (1) 優先順位の考え方

施設の修繕等の優先順位は、施設のハード面、利用などのソフト面の観点から総合的に判断します。

ハード面では、個別施設の状態（劣化・損傷の状況や要因等）を劣化判定結果に基づき、類似施設との比較により実施します。

ソフト面では、施設の役割、機能、利用状況、重要性等、対策を考慮し「年間施設利用者数」「施設規模に対する維持管理費」から類似施設との比較を実施しますが、本組合保有施設は、他の公共施設と異なり機能面、重要面での優先性は等しいと判断します。

#### 【総合劣化度の評価】

施設の修繕等の優先順位は、施設の防災・利便性の観点における施設重要度、経過年数と劣化度評価からみた優先順位を組み合わせ設定します。

劣化度評価結果の総合評価点は1,000点満点であり、点数が低いほど劣化が進んでいると判断します。また、竣工後の経過年数から、建物としての劣化状況を判断し、下表の区分で優先順位を設定します。

| 劣化度<br>経過年数 | 700 点未満 | 700 点以上 |
|-------------|---------|---------|
|             | 20 年以上  | 20 年未満  |
| 20 年以上      | 1       | 2       |
| 20 年未満      | 2       | 3       |

#### 【評価内容】

##### 1：経過年数・劣化度の状況から、修繕等を最も優先する施設（棟）

非常備消防施設（ふじみ野市消防団第5分団車庫）

##### 2：修繕等を前倒し実施する施設（棟）

常備消防施設（東消防署ふじみ野分署）、非常備消防施設（5施設）

##### 3：修繕等の周期で実施する施設（棟）

常備消防施設8施設※、非常備消防施設16施設※、火葬場・斎場、し尿処理場

※常備消防施設のうち東消防署富士見分署は令和3年3月竣工につき劣化評価は非評価とします。また、非常備消防施設のうち三芳町消防団第1分団車庫は令和2年10月竣工につき劣化評価は非評価とします。

## (2) 施設別の優先順位整理

長寿命化の優先評価結果を以下に示します。

表 3-10 長寿命化の優先順位

| 施設類型   | 施設番号    | 施設名                | 棟番号 | 棟名              | 劣化と経過年での評価 |      |       | 施設規模          |                       | 備考            |
|--------|---------|--------------------|-----|-----------------|------------|------|-------|---------------|-----------------------|---------------|
|        |         |                    |     |                 | 劣化評価点      | 経過年数 | 評価ランク | 竣工年           | 延べ面積(m <sup>2</sup> ) |               |
| 広域消防   | 常備消防施設  | 1 消防本部・西消防署        | 1   | 消防本部・西消防署       | 986        | 7    | 3     | H25 (2013)    | 5,356.81              |               |
|        |         |                    | 1-1 | 消防本部・西消防署 訓練棟A  | 986        | 7    | 3     | H25 (2013)    | 205.32                |               |
|        |         |                    | 1-2 | 消防本部・西消防署 訓練棟B  | 986        | 7    | 3     | H25 (2013)    | 261.44                |               |
|        |         | 2 西消防署三芳分署         | 2   | 西消防署三芳分署        | 866        | 17   | 3     | H15 (2003)    | 1,354.75              |               |
|        |         | 3 東消防署             | 3   | 東消防署            | 843        | 16   | 3     | H16 (2004)    | 1,536.08              |               |
|        |         |                    | 3-1 | 東消防署 訓練棟A       | 918        | 16   | 3     | H16 (2004)    | 323.70                |               |
|        |         |                    | 3-2 | 東消防署 訓練棟B       | 918        | 16   | 3     | H16 (2004)    | 348.00                |               |
|        |         |                    | 3-3 | 東消防署 訓練棟C       | 918        | 16   | 3     | H16 (2004)    | 288.00                |               |
|        |         | 4 東消防署富士見分署        | 4   | 東消防署富士見分署       |            | 0    |       | R3.3 (2021.3) | 911.54                | R3.3竣工        |
|        |         | 5 東消防署ふじみ野分署       | 5   | 東消防署ふじみ野分署      | 827        | 24   | 2     | H8 (1996)     | 1,354.92              |               |
|        | 非常備消防施設 | 6 富士見市消防団第1分団車庫    | 6   | 富士見市消防団第1分団車庫   | 979        | 8    | 3     | H24 (2012)    | 73.08                 |               |
|        |         | 7 富士見市消防団第2分団車庫    | 7   | 富士見市消防団第2分団車庫   | 938        | 9    | 3     | H23 (2011)    | 105.00                |               |
|        |         | 8 富士見市消防団第3分団車庫    | 8   | 富士見市消防団第3分団車庫   | 987        | 5    | 3     | H27 (2015)    | 72.69                 |               |
|        |         | 9 富士見市消防団第4分団車庫    | 9   | 富士見市消防団第4分団車庫   | 982        | 7    | 3     | H25 (2013)    | 99.37                 |               |
|        |         | 10 富士見市消防団第5分団車庫   | 10  | 富士見市消防団第5分団車庫   | 925        | 19   | 3     | H13 (2001)    | 76.00                 |               |
|        |         | 11 富士見市消防団第6分団車庫   | 11  | 富士見市消防団第6分団車庫   | 984        | 6    | 3     | H26 (2014)    | 73.08                 |               |
|        |         | 12 富士見市消防団第8分団車庫   | 12  | 富士見市消防団第8分団車庫   | 992        | 3    | 3     | H27 (2017)    | 68.31                 |               |
|        |         | 13 ふじみ野市消防団第1分団車庫  | 13  | ふじみ野市消防団第1分団車庫  | 911        | 15   | 3     | H17 (2005)    | 63.61                 |               |
|        |         | 14 ふじみ野市消防団第2分団車庫  | 14  | ふじみ野市消防団第2分団車庫  | 874        | 10   | 3     | H22 (2010)    | 82.21                 |               |
|        |         | 15 ふじみ野市消防団第3分団車庫  | 15  | ふじみ野市消防団第3分団車庫  | 918        | 12   | 3     | H20 (2008)    | 68.58                 |               |
|        |         | 16 ふじみ野市消防団第4分団車庫  | 16  | ふじみ野市消防団第4分団車庫  | 966        | 13   | 3     | H19 (2007)    | 72.68                 |               |
|        |         | 17 ふじみ野市消防団第5分団車庫  | 17  | ふじみ野市消防団第5分団車庫  | 695        | 23   | 1     | H9 (1997)     | 52.99                 | シーリング劣化等      |
|        |         | 18 ふじみ野市消防団第6分団車庫  | 18  | ふじみ野市消防団第6分団車庫  | 995        | 2    | 3     | H30 (2018)    | 81.20                 |               |
|        |         | 19 ふじみ野市消防団第7分団車庫  | 19  | ふじみ野市消防団第7分団車庫  | 886        | 15   | 3     | H17 (2005)    | 52.99                 |               |
|        |         | 20 ふじみ野市消防団第8分団車庫  | 20  | ふじみ野市消防団第8分団車庫  | 780        | 19   | 3     | H13 (2001)    | 52.99                 | シーリング劣化等      |
|        |         | 21 ふじみ野市消防団第9分団車庫  | 21  | ふじみ野市消防団第9分団車庫  | 903        | 18   | 3     | H14 (2002)    | 60.03                 |               |
|        |         | 22 ふじみ野市消防団第10分団車庫 | 22  | ふじみ野市消防団第10分団車庫 | 809        | 25   | 2     | H7 (1995)     | 50.96                 |               |
|        |         | 23 三芳町消防団第1分団車庫    | 23  | 三芳町消防団第1分団車庫    |            | 0    |       | S60 (1985)    | 59.31                 | 大規模改修 R2.10竣工 |
|        |         | 24 三芳町消防団第2分団車庫    | 24  | 三芳町消防団第2分団車庫    | 762        | 24   | 2     | H8 (1996)     | 58.93                 |               |
|        |         | 25 三芳町消防団第3分団車庫    | 25  | 三芳町消防団第3分団車庫    | 751        | 28   | 2     | H4 (1992)     | 59.25                 |               |
|        |         | 26 三芳町消防団第4分団車庫    | 26  | 三芳町消防団第4分団車庫    | 736        | 34   | 2     | S61 (1986)    | 59.31                 |               |
|        |         | 27 三芳町消防団第5分団車庫    | 27  | 三芳町消防団第5分団車庫    | 754        | 33   | 2     | S62 (1987)    | 59.31                 |               |
| 火葬場・斎場 | 28      | 入間東部広域斎場しののめの里     | 28  | 入間東部広域斎場しののめの里  | 876        | 12   | 3     | H20 (2008)    | 5,341.35              |               |
| し尿処理場  | 29      | 浄化センター             | 29  | 浄化センター          | 996        | 2    | 3     | H30 (2018)    | 908.92                |               |

※築年数の基準年は、令和2(2020)年。

※総合評価点は1,000点満点であり、劣化が進んでいるほど点数が低く算出される評価。

※東消防署富士見分署(令和3(2021)年3月竣工)及び三芳町消防団第1分団車庫(令和2(2020)年10月竣工)は、劣化調査時点では工事中のため調査対象外。

## 第4章 施設整備の水準等

### 4-1 改修等の整備水準

建物の用途などにより求められる機能の水準は異なりますが、建物の建替えや改修等にあって、求められる基本的機能とその整備水準は次のとおりとします。

表 4-1 公共施設に求められる基本的機能

| 機能  | 考え方                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| 安全性 | ○耐震性が確保されていること。<br>○落下などの危険がないこと。<br>○防犯性が確保されていること。<br>○災害に備えられていること。  |
| 機能性 | ○利便性が高いこと。<br>○快適性が高いこと。                                                |
| 経済性 | ○建物の使用年数に応じた部材等や工法などが考慮されていること。<br>○トータルコストが低いこと。<br>○維持管理にかかるコストが低いこと。 |
| 社会性 | ○地域性が考慮されていること。<br>○どんな人でも公平に使えること。<br>○持続可能性が考慮されていること。                |

表 4-2 改修等の整備水準

| 機能      | 考え方                                                                                                                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 耐久性     | ○建物の使用年数に応じた躯体、仕上げ、設備等とする。<br>○トータルコストが低い部材等とする。                                                                                                         |
| 可変性     | ○用途変更や設備方式の変更、設備の追加、増築などを考慮した柔軟性の高い設計とする。                                                                                                                |
| 更新性     | ○標準品や汎用品などの更新が容易な部材等とする。<br>○設備機器等の更新が容易な設計とする。                                                                                                          |
| 持続可能性   | ○高气密や高断熱、LED 照明など省エネルギー性能の高い設計とする。<br>○再生可能エネルギーの利用など環境負荷の低い設計を優先する。<br>○地場産材など環境負荷の低い材料の使用を優先する。<br>○再生資材、再生可能な材料の使用を優先する。<br>○バリアフリー等のユニバーサルデザインに配慮する。 |
| メンテナンス性 | ○清掃や点検、消耗品の交換等の維持管理が効率的に実施できる設計とする。                                                                                                                      |

## 4-2 平準化の方針

投資的経費の過去5年の実績値を用いて、今後の予防保全に充てられる費用（財政制約ライン）を設定します。

本組合の施設にかかる施設整備費用の財政制約ラインは、消防施設の常備消防施設が約2.4千万円、非常備消防施設が約1.3千万円、火葬場・斎場が約2.9千万円です。

今後の予防保全は、この財政制約ラインを目安として、劣化が進行している施設から実施していくこととします。

表 4-3 直近5か年の消防施設の投資的経費

単位：千万円

|         | 平成27年度<br>(2015) | 平成28年度<br>(2016) | 平成29年度<br>(2017) | 平成30年度<br>(2018) | 令和元年度<br>(2019) | 直近5か年<br>平均 |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|
| 常備消防施設  | 1.262            | 0.906            | 1.799            | 2.189            | 5.706           | 2.372       |
| 非常備消防施設 | 0.194            | 2.945            | 3.167            | 0.056            | 0.014           | 1.275       |

表 4-4 直近5か年の火葬場・斎場の投資的経費

単位：千万円

|        | 平成27年度<br>(2015) | 平成28年度<br>(2016) | 平成29年度<br>(2017) | 平成30年度<br>(2018) | 令和元年度<br>(2019) | 直近5か年<br>平均 |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|
| 火葬場・斎場 | 3.237            | 2.986            | 2.457            | 2.862            | 3.131           | 2.935       |

表 4-5 直近5か年のし尿処理場の投資的経費

単位：千万円

|       | 平成27年度<br>(2015) | 平成28年度<br>(2016) | 平成29年度<br>(2017) | 平成30年度<br>(2018) | 令和元年度<br>(2019) | 直近5か年<br>平均 |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|
| し尿処理場 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               | 0           |

## 第5章 長寿命化の効果

### 5-1 標準使用年数まで維持した場合の修繕・更新等費用

○標準使用年数まで維持した場合の40年間の修繕・更新等費用の合計は、約34.2億円、1年間の平均は約0.9億円と試算されます。

○令和3（2021）年からの10年間で約4.8億円かかる見込みです。

○令和38（2056）年は、改築などにより、多額の改築費用がかかる見込みです。

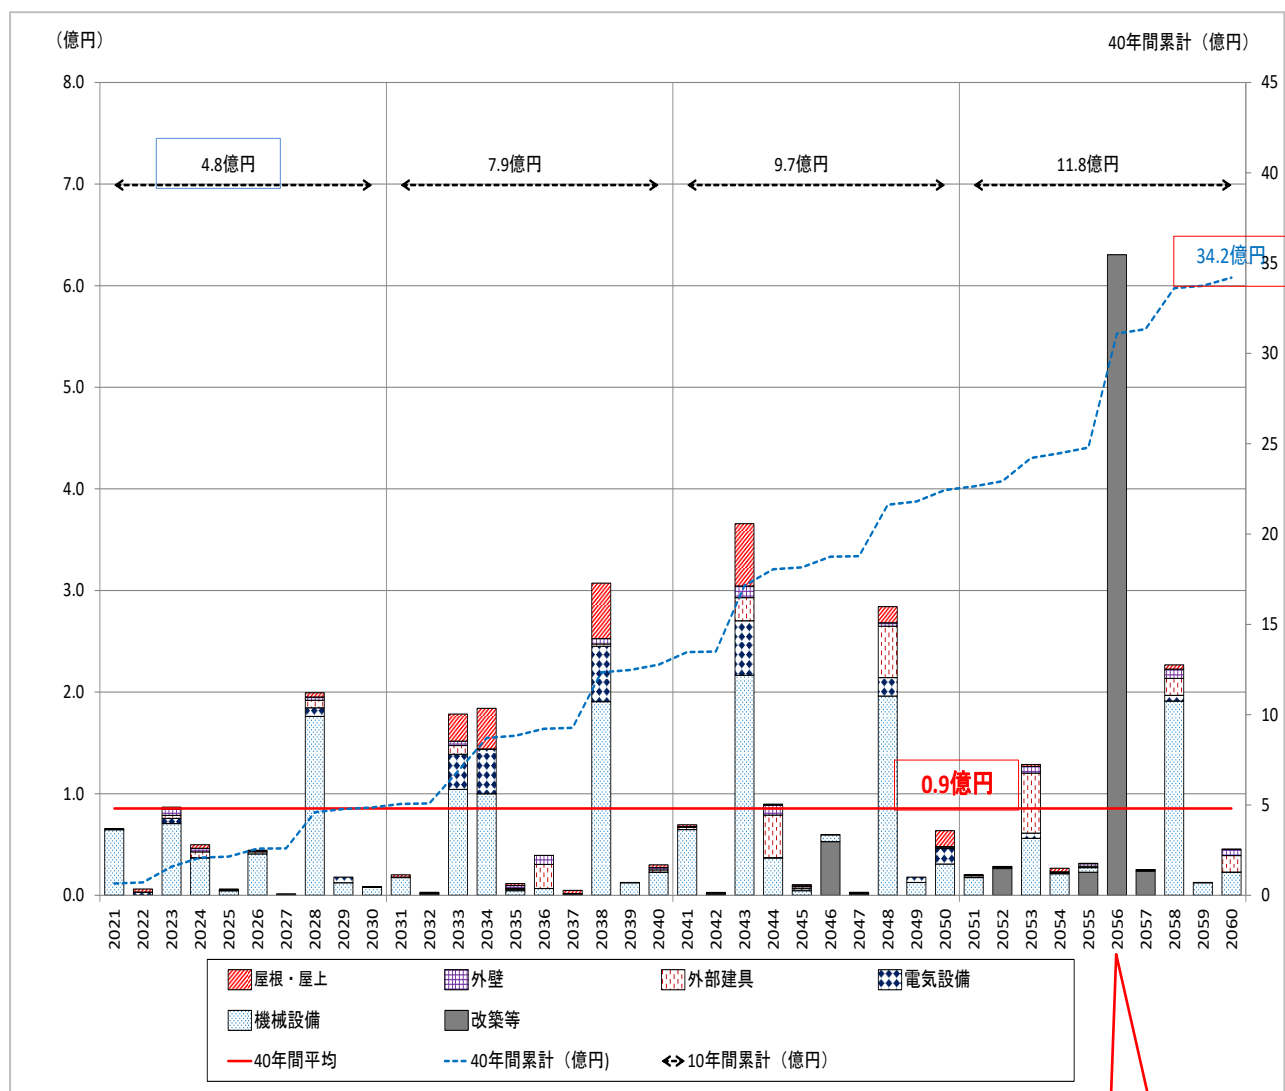


図 5-1 標準使用年数まで維持した場合の修繕・更新等費用

令和38年

## 5-2 目標使用年数まで維持した場合の修繕・更新等費用

○予防保全を実施して目標使用年数まで維持した場合の40年間の修繕・更新等費用の合計は、約28.5億円、1年間の平均は約0.7億円と試算されます。

○令和3（2021）年からの10年間で約4.6億円かかる見込みです。

○〔図5-1〕「標準使用年数まで維持した場合」と比較すると、改築の時期が延ばされたことにより、40年間で約5.7億円、1年間の平均で約0.2億円が削減されると試算されます。

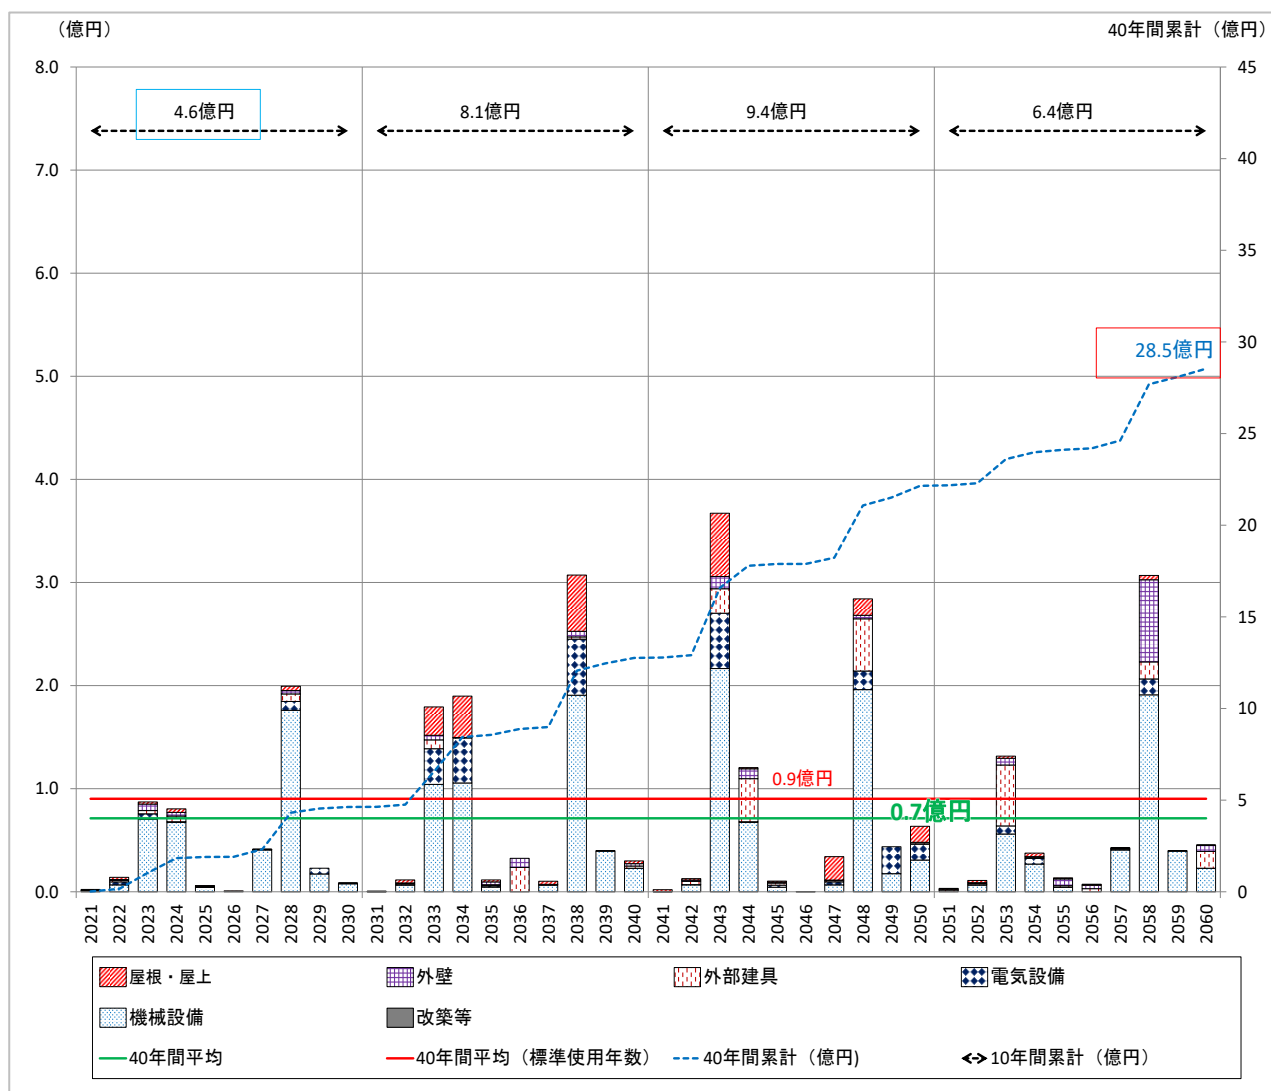


図 5-2 予防保全を図り目標使用年数まで維持した場合の修繕・更新等費用

※ 10年毎の修繕・更新等費用とP43図6-1、P44図6-2、P48図6-3、P50図6-4のグラフに示す10年毎の修繕・更新等費用の合計値とは、端数処理の関係で一致しない場合があります。

参考：標準使用年数まで維持した場合に火葬場・斎場及びし尿処理場の特殊設備の費用を加えた修繕・更新等費用

○40 年間の修繕・更新等費用の合計は、約 59.5 億円、1 年間の平均は約 1.5 億円と試算されます。

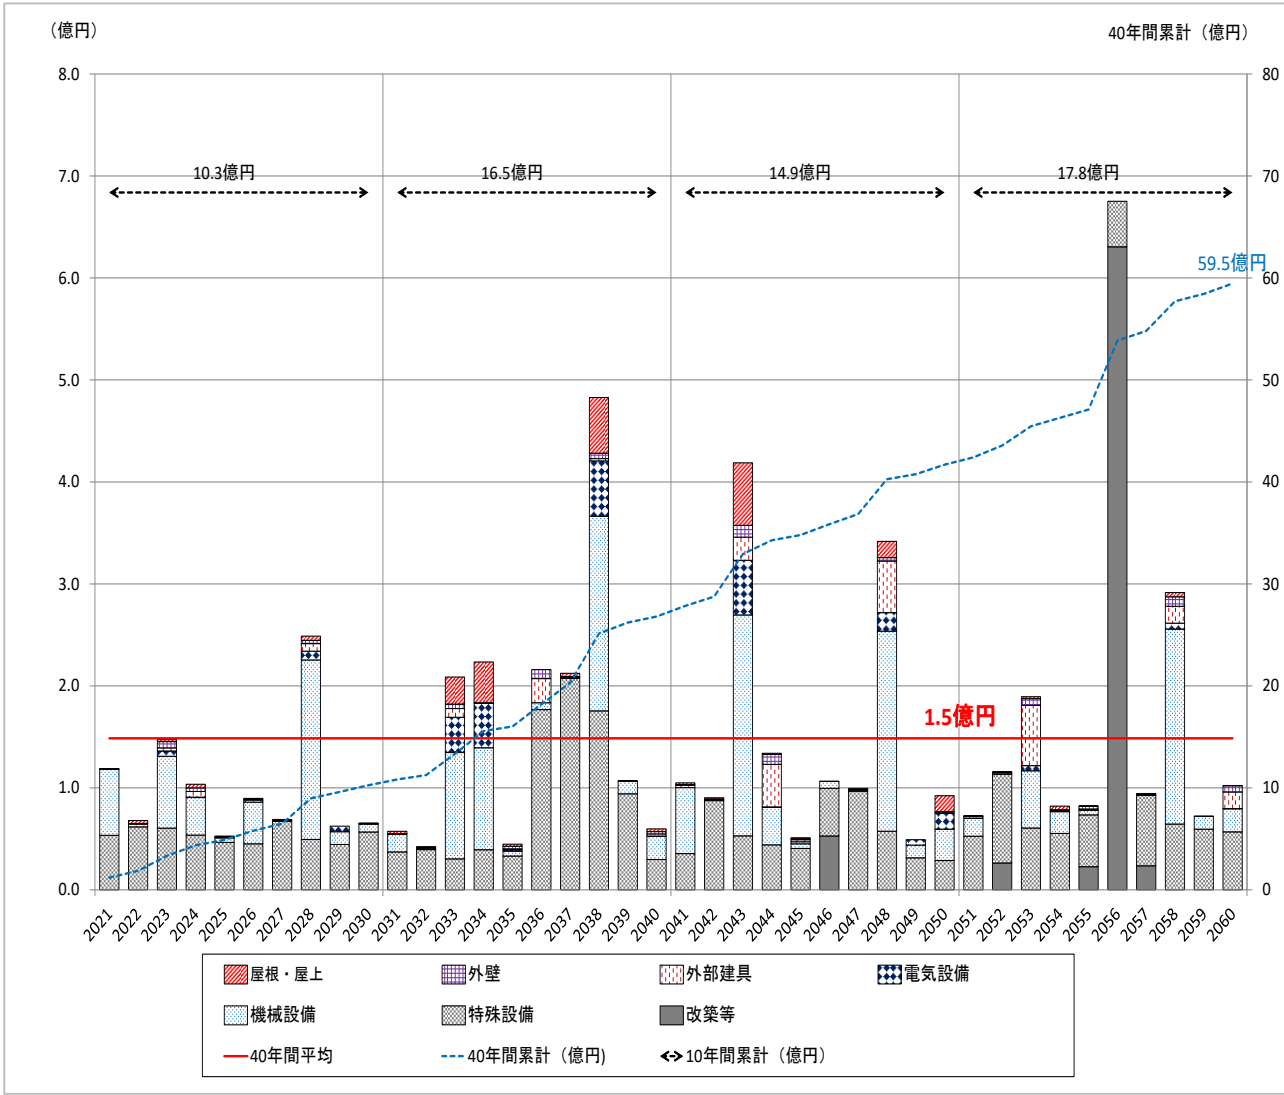


図 5-3 標準使用年数まで維持した場合に火葬場・斎場及びし尿処理場の特殊設備の費用を加えた修繕・更新等費用

【特殊設備】

□火葬場・斎場

火葬炉設備

□し尿処理場

ポンプ、設備機器、水槽

参考：目標使用年数まで維持した場合に火葬場・斎場及びし尿処理場の特殊設備の費用を加えた修繕・更新等費用

○40年間の修繕・更新等費用の合計は、約53.8億円、1年間の平均は約1.3億円と試算されます。

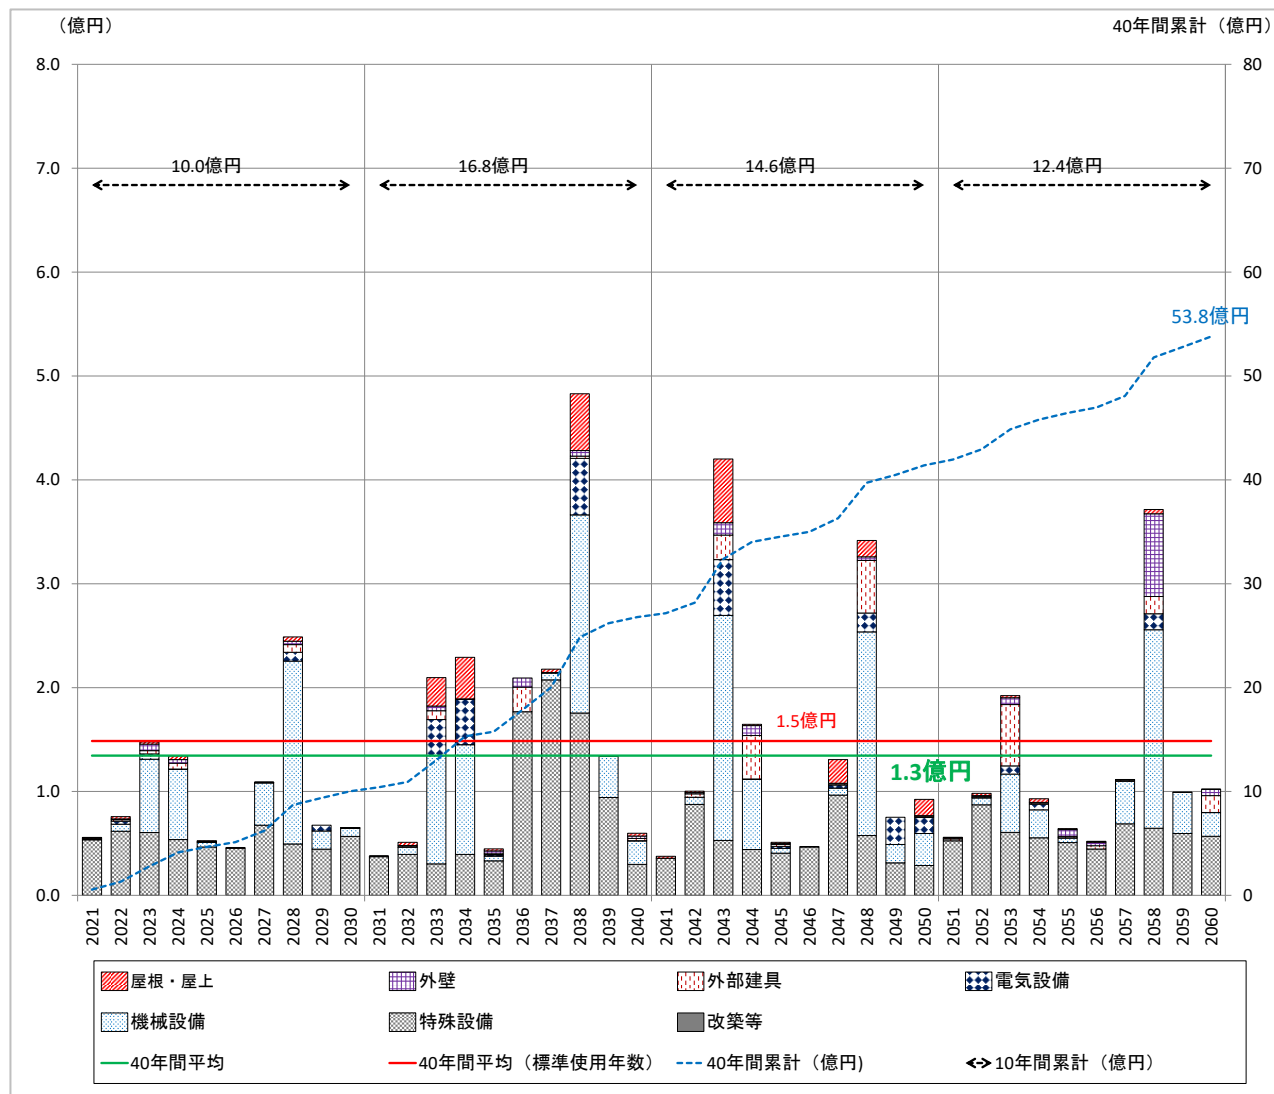


図 5-4 予防保全を図り目標使用年数まで維持した場合に火葬場・斎場及びし尿処理場の特殊設備の費用を加えた修繕・更新等費用

※ 10年毎の修繕・更新等費用と、P43 図 6-1、P44 図 6-2、P48 参考図、P50 参考図のグラフに示す10年毎の修繕・更新等費用の合計値とは、端数処理の関係で一致しない場合があります。

## 第6章 長寿命化計画

### 6-1 消防施設

#### 6-1-1 対策内容

【常備消防施設の劣化調査結果 代表例】




＜三芳分署、エアコン吹出口＞



＜東消防署、屋上防水穴＞



＜東消防署 B 棟、外壁ひび割れ＞

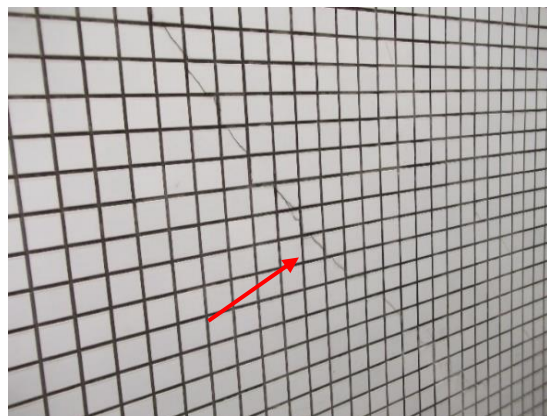

＜ふじみ野分署、外壁ひび割れ＞



＜ふじみ野分署、吹出口汚れ＞

【非常備消防施設の劣化調査結果 代表例】



<ふじみ野消防団第5分団、外壁ひび割れ>



<ふじみ野消防団第5分団、屋根樋>



<ふじみ野消防団第8分団、外壁のひび割れ>



<ふじみ野消防団第10分団、屋根樋>



<三芳町消防団第2分団、屋根雑草>



<三芳町消防団第5分団、床のひび割れ>

○すべての消防施設に対して予防保全を実施します。

○常備消防施設については、基本的に実施方針の部位の修繕・更新周期に沿って、計画的に予防保全を実施していきますが、近年に改修されている部位については、改修実績を踏まえて、修繕・更新時期を設定します。

○非常備消防施設については、実施方針の部位の修繕・更新周期を踏まえて、修繕・更新時期を設定し、予防保全を実施します。

表 6-1 常備消防施設の保全方法

| 消防本部・西消防署  |                |       |             |      |      |                        |
|------------|----------------|-------|-------------|------|------|------------------------|
|            | 棟名称            | 構造    | 延床面積<br>(㎡) | 竣工年  | 経過年数 | 保全方法                   |
| 1          | 消防本部・西消防署      | R C 造 | 5,356.81    | 2013 | 7    | 予防保全                   |
| 2          | 消防本部・西消防署 訓練棟A | R C 造 | 205.32      | 2013 | 7    | 予防保全                   |
| 3          | 消防本部・西消防署 訓練棟B | R C 造 | 261.44      | 2013 | 7    | 予防保全                   |
| 西消防署三芳分署   |                |       |             |      |      |                        |
|            | 棟名称            | 構造    | 延床面積<br>(㎡) | 竣工年  | 経過年数 | 保全方法                   |
| 1          | 西消防署三芳分署       | R C 造 | 1,354.75    | 2003 | 17   | 予防保全                   |
| 東消防署       |                |       |             |      |      |                        |
|            | 棟名称            | 構造    | 延床面積<br>(㎡) | 竣工年  | 経過年数 | 保全方法                   |
| 1          | 東消防署           | R C 造 | 1,536.08    | 2004 | 16   | 予防保全                   |
| 2          | 東消防署 訓練棟A      | R C 造 | 323.70      | 2004 | 16   | 予防保全                   |
| 3          | 東消防署 訓練棟B      | R C 造 | 348.00      | 2004 | 16   | 予防保全                   |
| 4          | 東消防署 訓練棟C      | R C 造 | 288.00      | 2004 | 16   | 予防保全                   |
| 東消防署富士見分署  |                |       |             |      |      |                        |
|            | 棟名称            | 構造    | 延床面積<br>(㎡) | 竣工年  | 経過年数 | 保全方法                   |
| 1          | 東消防署富士見分署      | R C 造 | 911.54      | 2021 | 0    | 予防保全<br>令和3(2021)年3月竣工 |
| 東消防署ふじみ野分署 |                |       |             |      |      |                        |
|            | 棟名称            | 構造    | 延床面積<br>(㎡) | 竣工年  | 経過年数 | 保全方法                   |
| 1          | 東消防署ふじみ野分署     | R C 造 | 1,354.92    | 1996 | 24   | 予防保全                   |

表 6-2 非常備消防施設の保全方法

| 富士見市消防団  |         |      |             |      |      |                         |
|----------|---------|------|-------------|------|------|-------------------------|
| 施設（棟）名称  |         | 構造   | 延床面積<br>(㎡) | 竣工年  | 経過年数 | 保全方法                    |
| 1        | 第1分団車庫  | S造   | 73.08       | 2012 | 8    | 予防保全                    |
| 2        | 第2分団車庫  | W造   | 105.00      | 2011 | 9    | 予防保全                    |
| 3        | 第3分団車庫  | LGS造 | 72.69       | 2015 | 5    | 予防保全                    |
| 4        | 第4分団車庫  | LGS造 | 99.37       | 2013 | 7    | 予防保全                    |
| 5        | 第5分団車庫  | LGS造 | 76.00       | 2001 | 19   | 予防保全                    |
| 6        | 第6分団車庫  | LGS造 | 73.08       | 2014 | 6    | 予防保全                    |
| 7        | 第8分団車庫  | LGS造 | 68.31       | 2017 | 3    | 予防保全                    |
| ふじみ野市消防団 |         |      |             |      |      |                         |
| 施設（棟）名称  |         | 構造   | 延床面積<br>(㎡) | 竣工年  | 経過年数 | 保全方法                    |
| 1        | 第1分団車庫  | S造   | 57.76       | 2005 | 15   | 予防保全                    |
| 2        | 第2分団車庫  | S造   | 144.36      | 2010 | 10   | 予防保全                    |
| 3        | 第3分団車庫  | S造   | 104.00      | 2008 | 12   | 予防保全                    |
| 4        | 第4分団車庫  | S造   | 125.76      | 2007 | 13   | 予防保全                    |
| 5        | 第5分団車庫  | S造   | 163.00      | 1997 | 23   | 予防保全                    |
| 6        | 第6分団車庫  | S造   | 160.45      | 2018 | 2    | 予防保全                    |
| 7        | 第7分団車庫  | S造   | 102.30      | 2005 | 15   | 予防保全                    |
| 8        | 第8分団車庫  | S造   | 176.01      | 2001 | 19   | 予防保全                    |
| 9        | 第9分団車庫  | LGS造 | 88.00       | 2002 | 18   | 予防保全                    |
| 10       | 第10分団車庫 | LGS造 | 156.00      | 1995 | 25   | 予防保全                    |
| 三芳町消防団   |         |      |             |      |      |                         |
| 施設（棟）名称  |         | 構造   | 延床面積<br>(㎡) | 竣工年  | 経過年数 | 保全方法                    |
| 1        | 第1分団車庫  | LGS造 | 59.31       | 2020 | 0    | 予防保全<br>令和2（2020）年10月竣工 |
| 2        | 第2分団車庫  | S造   | 58.93       | 1996 | 24   | 予防保全                    |
| 3        | 第3分団車庫  | S造   | 59.25       | 1992 | 28   | 予防保全                    |
| 4        | 第4分団車庫  | LGS造 | 59.31       | 1986 | 34   | 予防保全                    |
| 5        | 第5分団車庫  | LGS造 | 59.31       | 1986 | 34   | 予防保全                    |

## 6-1-2 対策の実施時期

### (1) 消防本部・西消防署

| 棟名称            |       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                |       | R3   | R4   | R5   | R6   | R7   | R8   | R9   | R10  | R11  | R12  |
| 消防本部・西消防署      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 部位別            | 屋根・屋上 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                | 外壁    |      |      | 修繕   |      |      |      |      |      |      |      |
|                | 外部建具  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                | 電気設備  |      |      | 修繕   |      |      |      |      | 修繕   |      |      |
|                | 機械設備  |      |      | 修繕   |      |      |      |      | 修繕   |      |      |
| 消防本部・西消防署 訓練棟A |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 部位別            | 屋根・屋上 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                | 外壁    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                | 外部建具  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                | 電気設備  |      |      | 修繕   |      |      |      |      | 修繕   |      |      |
|                | 機械設備  |      |      | 修繕   |      |      |      |      | 修繕   |      |      |
| 消防本部・西消防署 訓練棟B |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 部位別            | 屋根・屋上 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                | 外壁    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                | 外部建具  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                | 電気設備  |      |      | 修繕   |      |      |      |      | 修繕   |      |      |
|                | 機械設備  |      |      | 修繕   |      |      |      |      | 修繕   |      |      |

### (2) 西消防署三芳分署

| 棟名称      |       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|----------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|          |       | R3   | R4   | R5   | R6   | R7   | R8   | R9   | R10  | R11  | R12  |
| 西消防署三芳分署 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 部位別      | 屋根・屋上 |      |      | 修繕   |      |      |      |      |      |      |      |
|          | 外壁    |      |      | 修繕   |      |      |      |      |      |      |      |
|          | 外部建具  |      |      | 修繕   |      |      |      |      |      |      |      |
|          | 電気設備  |      |      | 修繕   |      |      |      |      | 更新   |      |      |
|          | 機械設備  |      |      | 修/更  |      |      |      |      | 修繕   |      |      |

※修/更 電気設備、機械設備については、複数の部位で構成されているため、修繕と更新が同時期に実施される場合があります。

### (3) 東消防署

| 棟名称        |       | 2021<br>R3 | 2022<br>R4 | 2023<br>R5 | 2024<br>R6 | 2025<br>R7 | 2026<br>R8 | 2027<br>R9 | 2028<br>R10 | 2029<br>R11 | 2030<br>R12 |
|------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 東消防署       |       |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |
| 部位別        | 屋根・屋上 |            |            |            | 修繕         |            |            |            |             |             |             |
|            | 外壁    |            |            |            | 修繕         |            |            |            |             |             |             |
|            | 外部建具  |            |            |            | 修繕         |            |            |            |             |             |             |
|            | 電気設備  |            |            |            | 修繕         |            |            |            |             | 更新          |             |
|            | 機械設備  |            |            |            | 修/更        |            |            |            |             | 修繕          |             |
| 東消防署 訓練棟 A |       |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |
| 部位別        | 屋根・屋上 |            |            |            | 修繕         |            |            |            |             |             |             |
|            | 外壁    |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |
|            | 外部建具  |            |            |            | 修繕         |            |            |            |             |             |             |
|            | 電気設備  |            |            |            | 修繕         |            |            |            |             | 更新          |             |
|            | 機械設備  |            |            |            | 修/更        |            |            |            |             | 修繕          |             |
| 東消防署 訓練棟 B |       |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |
| 部位別        | 屋根・屋上 |            |            |            | 修繕         |            |            |            |             |             |             |
|            | 外壁    |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |
|            | 外部建具  |            |            |            | 修繕         |            |            |            |             |             |             |
|            | 電気設備  |            |            |            | 修繕         |            |            |            |             | 更新          |             |
|            | 機械設備  |            |            |            | 修/更        |            |            |            |             | 修繕          |             |
| 東消防署 訓練棟 C |       |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |
| 部位別        | 屋根・屋上 |            |            |            | 修繕         |            |            |            |             |             |             |
|            | 外壁    |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |
|            | 外部建具  |            |            |            | 修繕         |            |            |            |             |             |             |
|            | 電気設備  |            |            |            | 修繕         |            |            |            |             | 更新          |             |
|            | 機械設備  |            |            |            | 修/更        |            |            |            |             | 修繕          |             |

※修/更 電気設備、機械設備については、複数の部位で構成されているため、修繕と更新が同時期に実施される場合があります。

### (4) 東消防署富士見分署

| 棟名称       |       | 2021<br>R3 | 2022<br>R4 | 2023<br>R5 | 2024<br>R6 | 2025<br>R7 | 2026<br>R8 | 2027<br>R9 | 2028<br>R10 | 2029<br>R11 | 2030<br>R12 |
|-----------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 東消防署富士見分署 |       |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |
| 部位別       | 屋根・屋上 |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |
|           | 外壁    |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |
|           | 外部建具  |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |
|           | 電気設備  |            |            |            |            | 修繕         |            |            |             |             | 修繕          |
|           | 機械設備  |            |            |            |            | 修繕         |            |            |             |             | 修繕          |

### (5) 東消防署ふじみ野分署

| 棟名称        |       | 2021<br>R3 | 2022<br>R4 | 2023<br>R5 | 2024<br>R6 | 2025<br>R7 | 2026<br>R8 | 2027<br>R9 | 2028<br>R10 | 2029<br>R11 | 2030<br>R12 |
|------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 東消防署ふじみ野分署 |       |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |
| 部位別        | 屋根・屋上 |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |
|            | 外壁    |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |
|            | 外部建具  |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |
|            | 電気設備  |            | 更新         |            |            |            |            | 修繕         |             |             |             |
|            | 機械設備  |            | 修繕         |            |            |            |            | 更新         |             | 修繕          |             |

(6) 富士見市消防団

| 棟名称            |       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                |       | R3   | R4   | R5   | R6   | R7   | R8   | R9   | R10  | R11  | R12  |
| 富士見市消防団 第1分団車庫 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 部位別            | 屋根・屋上 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                | 外壁    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                | 外部建具  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 富士見市消防団 第2分団車庫 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 部位別            | 屋根・屋上 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                | 外壁    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                | 外部建具  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 富士見市消防団 第3分団車庫 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 部位別            | 屋根・屋上 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                | 外壁    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                | 外部建具  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 富士見市消防団 第4分団車庫 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 部位別            | 屋根・屋上 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                | 外壁    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                | 外部建具  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 富士見市消防団 第5分団車庫 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 部位別            | 屋根・屋上 |      | 修繕   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                | 外壁    |      | 修繕   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                | 外部建具  |      | 修繕   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 富士見市消防団 第6分団車庫 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 部位別            | 屋根・屋上 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                | 外壁    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                | 外部建具  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 富士見市消防団 第8分団車庫 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 部位別            | 屋根・屋上 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                | 外壁    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                | 外部建具  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

※消防団車庫の修繕等と車両更新時期が重複した場合は、構成市町と協議して修繕等の実施時期を調整していくこととします。

(7) ふじみ野市消防団

| 棟名称              |       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                  |       | R3   | R4   | R5   | R6   | R7   | R8   | R9   | R10  | R11  | R12  |
| ふじみ野市消防団 第1分団車庫  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 部位別              | 屋根・屋上 |      |      |      |      | 修繕   |      |      |      |      |      |
|                  | 外壁    |      |      |      |      | 修繕   |      |      |      |      |      |
|                  | 外部建具  |      |      |      |      | 修繕   |      |      |      |      |      |
| ふじみ野市消防団 第2分団車庫  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 部位別              | 屋根・屋上 |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 修繕   |
|                  | 外壁    |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 修繕   |
|                  | 外部建具  |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 修繕   |
| ふじみ野市消防団 第3分団車庫  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 部位別              | 屋根・屋上 |      |      |      |      |      |      |      | 修繕   |      |      |
|                  | 外壁    |      |      |      |      |      |      |      | 修繕   |      |      |
|                  | 外部建具  |      |      |      |      |      |      |      | 修繕   |      |      |
| ふじみ野市消防団 第4分団車庫  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 部位別              | 屋根・屋上 |      |      |      |      |      |      | 修繕   |      |      |      |
|                  | 外壁    |      |      |      |      |      |      | 修繕   |      |      |      |
|                  | 外部建具  |      |      |      |      |      |      | 修繕   |      |      |      |
| ふじみ野市消防団 第5分団車庫  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 部位別              | 屋根・屋上 |      | 修繕   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                  | 外壁    |      | 修繕   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                  | 外部建具  |      | 修繕   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ふじみ野市消防団 第6分団車庫  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 部位別              | 屋根・屋上 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                  | 外壁    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                  | 外部建具  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ふじみ野市消防団 第7分団車庫  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 部位別              | 屋根・屋上 |      |      |      |      | 修繕   |      |      |      |      |      |
|                  | 外壁    |      |      |      |      | 修繕   |      |      |      |      |      |
|                  | 外部建具  |      |      |      |      | 修繕   |      |      |      |      |      |
| ふじみ野市消防団 第8分団車庫  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 部位別              | 屋根・屋上 |      | 修繕   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                  | 外壁    |      | 修繕   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                  | 外部建具  |      | 修繕   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ふじみ野市消防団 第9分団車庫  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 部位別              | 屋根・屋上 |      |      | 修繕   |      |      |      |      |      |      |      |
|                  | 外壁    |      |      | 修繕   |      |      |      |      |      |      |      |
|                  | 外部建具  |      |      | 修繕   |      |      |      |      |      |      |      |
| ふじみ野市消防団 第10分団車庫 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 部位別              | 屋根・屋上 |      |      |      |      | 更新   |      |      |      |      |      |
|                  | 外壁    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                  | 外部建具  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

※消防団車庫の修繕等と車両更新時期が重複した場合は、構成市町と協議して修繕等の実施時期を調整していくこととします。

(8) 三芳町消防団

| 棟名称           |       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|               |       | R3   | R4   | R5   | R6   | R7   | R8   | R9   | R10  | R11  | R12  |
| 三芳町消防団 第1分団車庫 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 部位別           | 屋根・屋上 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|               | 外壁    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|               | 外部建具  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 三芳町消防団 第2分団車庫 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 部位別           | 屋根・屋上 |      |      |      |      |      | 更新   |      |      |      |      |
|               | 外壁    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|               | 外部建具  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 三芳町消防団 第3分団車庫 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 部位別           | 屋根・屋上 |      | 更新   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|               | 外壁    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|               | 外部建具  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 三芳町消防団 第4分団車庫 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 部位別           | 屋根・屋上 |      | 更新   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|               | 外壁    |      | 更新   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|               | 外部建具  |      | 更新   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 三芳町消防団 第5分団車庫 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 部位別           | 屋根・屋上 | 更新   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|               | 外壁    | 更新   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|               | 外部建具  | 更新   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

※消防団車庫の修繕等と車両更新時期が重複した場合は、構成市町と協議して修繕等の実施時期を調整していくこととします。

## 6-1-3 予防保全コストの見通し

### (1) 常備消防施設

○ 予防保全を実施して目標使用年数まで維持した場合の40年間の修繕・更新等費用の合計は、約20.7億円、1年間の平均は約0.5億円と試算されます。令和3(2021)年からの10年間で約3.1億円かかる見込みです。

○ [図5-1]「標準使用年数まで維持した場合」と比較すると、改築の時期が延ばされたことにより、1年間の平均で約0.2億円が削減されると試算されます。

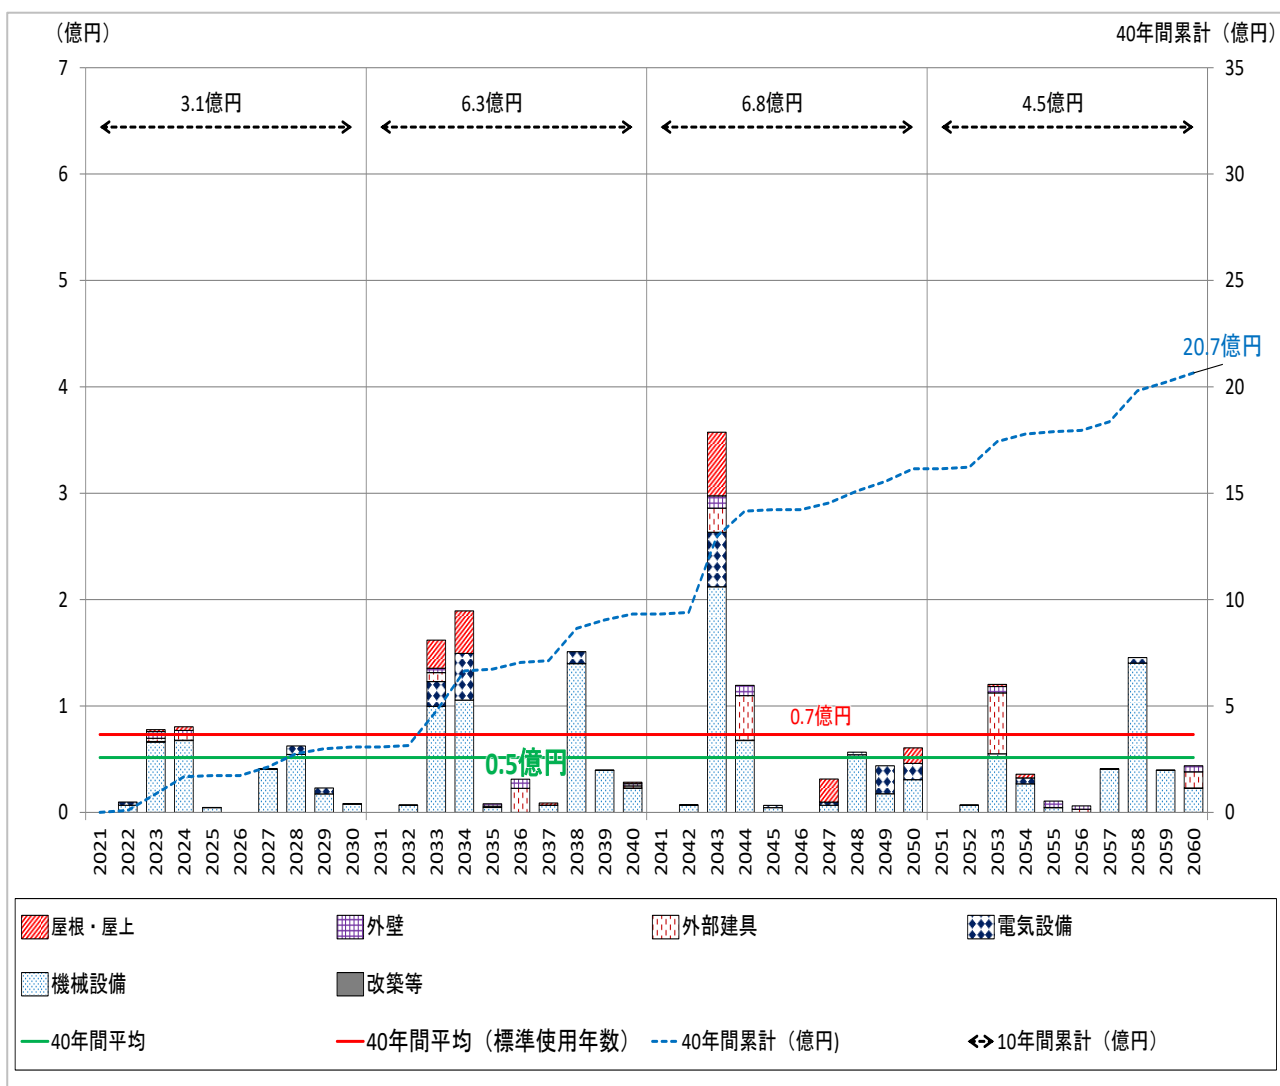


図 6-1 予防保全コストの見通し (常備消防施設)

## (2) 非常備消防施設

○ 予防保全を実施して目標使用年数まで維持した場合の40年間の修繕・更新等費用の合計は、約0.7億円、1年間の平均は約0.02億円と試算されます。令和3(2021)年からの10年間で約0.1億円かかる見込みです。

○ [図5-1]「標準使用年数まで維持した場合」と比較すると、改築の時期が延ばされたことにより、1年間の平均で約0.03億円が削減されると試算されます。

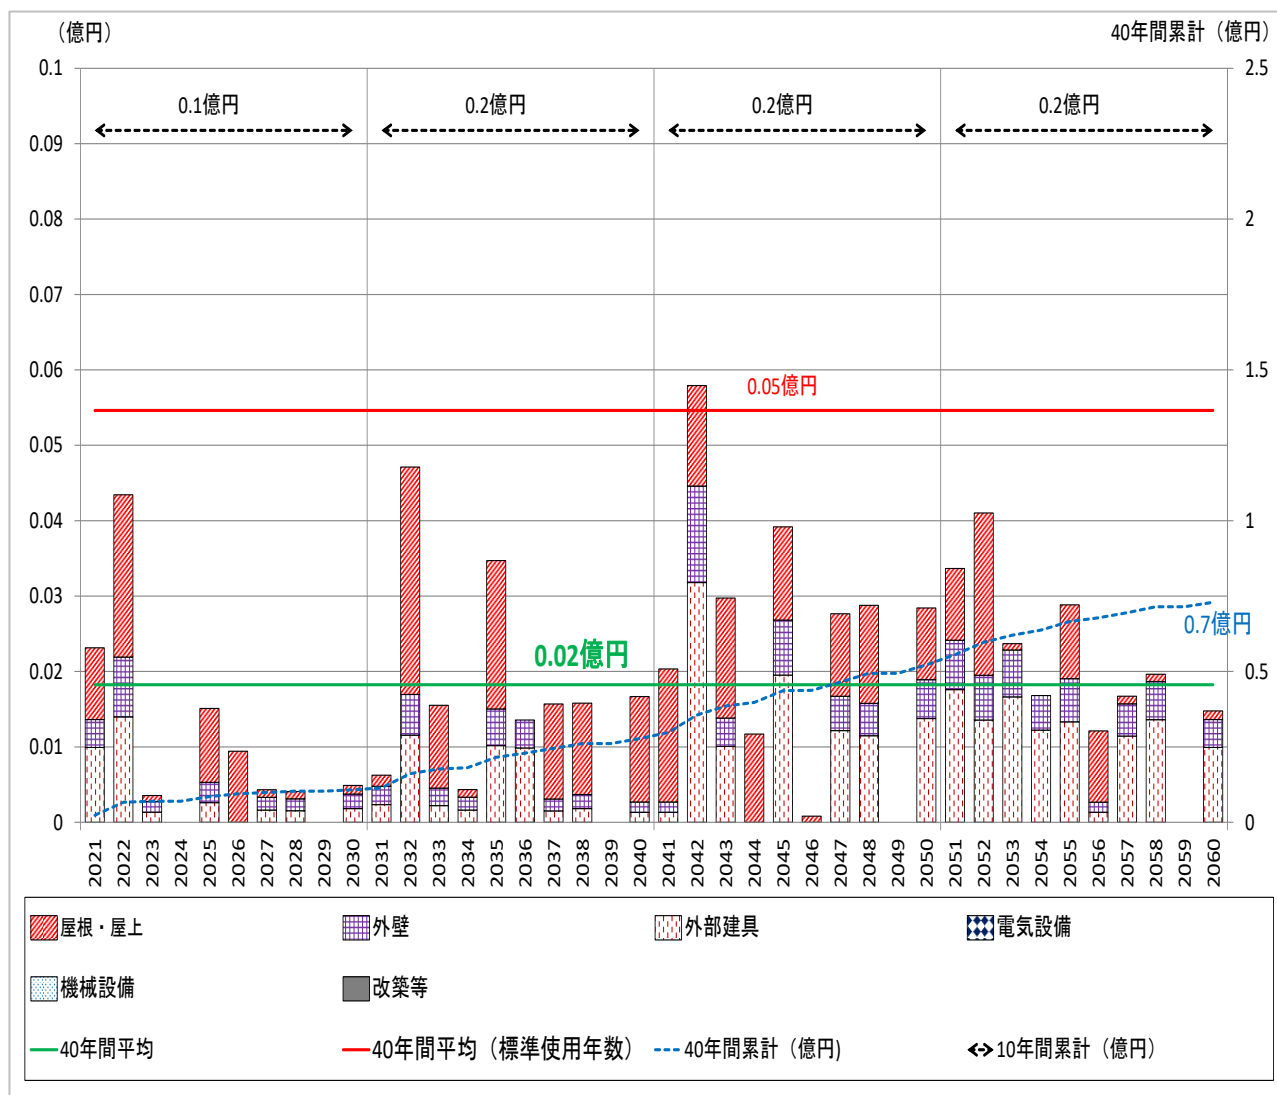



図 6-2 予防保全コストの見通し（非常備消防施設）

※ 10年毎の修繕・更新等費用とP45、P46各分団参考図に示す10年毎の修繕・更新等費用の合計値とは、端数処理の関係で一致しない場合があります。

【富士見市消防団分団車庫】



【三芳町消防団分団車庫】

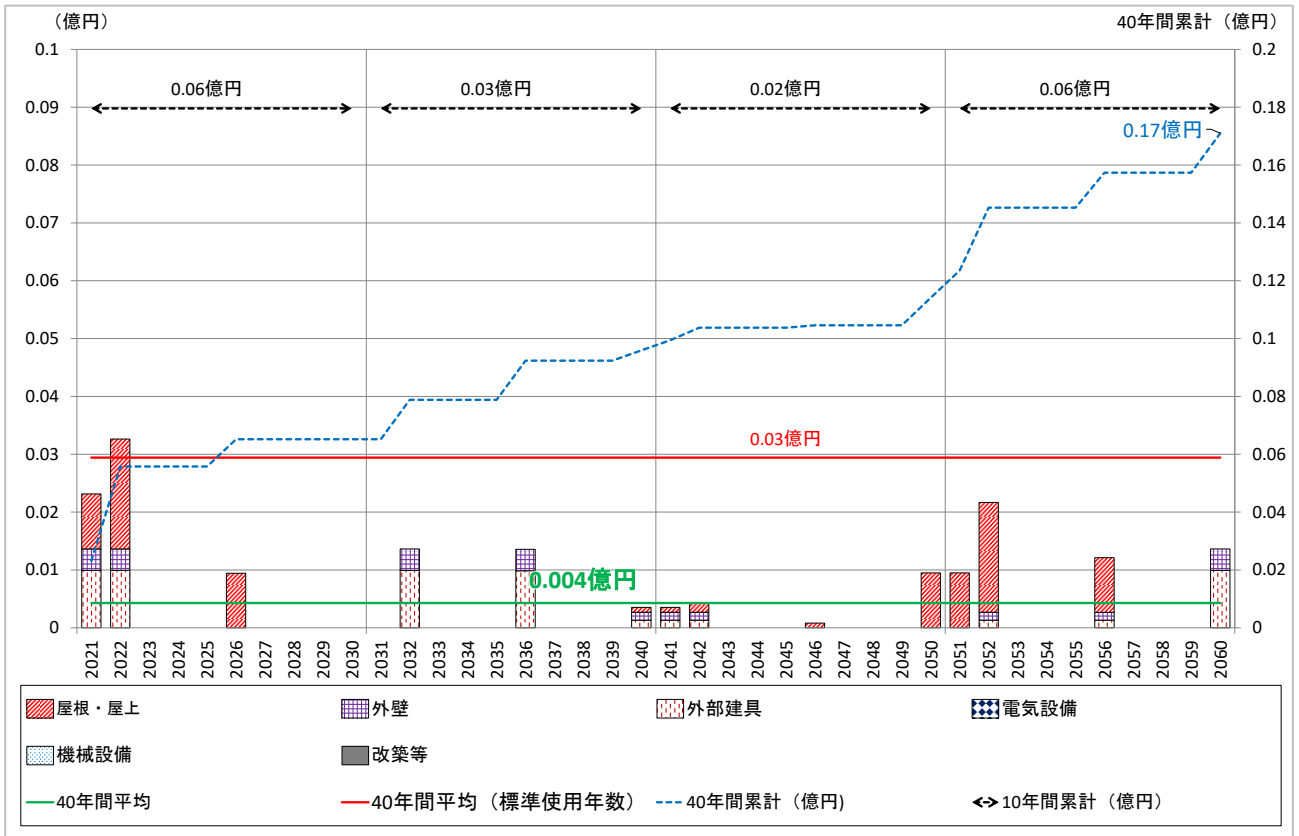

## 6-2 火葬場・斎場

### 6-2-1 対策内容

○火葬場・斎場は、基本的に実施方針の部位の修繕・更新周期に沿って、計画的に予防保全を実施していきますが、近年に改修されている部位については、改修実績を踏まえて、修繕・更新時期を設定します。

【火葬場・斎場の劣化調査結果 代表例】



表 6-3 の保全方法

| しののめの里（火葬場・斎場） |        |       |             |      |      |      |
|----------------|--------|-------|-------------|------|------|------|
| 棟名称            |        | 構造    | 延床面積<br>(㎡) | 竣工年  | 経過年数 | 保全方法 |
| 1              | 火葬場・斎場 | R C 造 | 5,341.35    | 2008 | 12   | 予防保全 |

### 6-2-2 対策の実施時期

| 施設名                | 棟名称                |       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--------------------|--------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                    |                    |       | R3   | R4   | R5   | R6   | R7   | R8   | R9   | R10  | R11  | R12  |
| 入間東部広域斎場<br>しののめの里 | 入間東部広域斎場<br>しののめの里 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                    | 部位別                | 屋根・屋上 |      |      |      |      |      |      |      | 修繕   |      |      |
|                    |                    | 外壁    |      |      |      |      |      |      |      | 修繕   |      |      |
|                    |                    | 外部建具  |      |      |      |      |      |      |      | 修繕   |      |      |
|                    |                    | 電気設備  |      |      | 修繕   |      |      |      |      | 修繕   |      |      |
|                    |                    | 機械設備  |      |      |      | 更新   |      |      |      |      |      |      |
|                    | 特殊設備（火葬炉設備）        |       | 修繕   | 修繕   | 修繕   | 修繕   | 修繕   | 修繕   | 修繕   | 修繕   | 修繕   | 修繕   |

### 6-2-3 予防保全コストの見通し

○予防保全を実施して目標使用年数まで維持した場合の40年間の修繕・更新等費用の合計は、約5.6億円、1年間の平均は約0.1億円と試算されます。


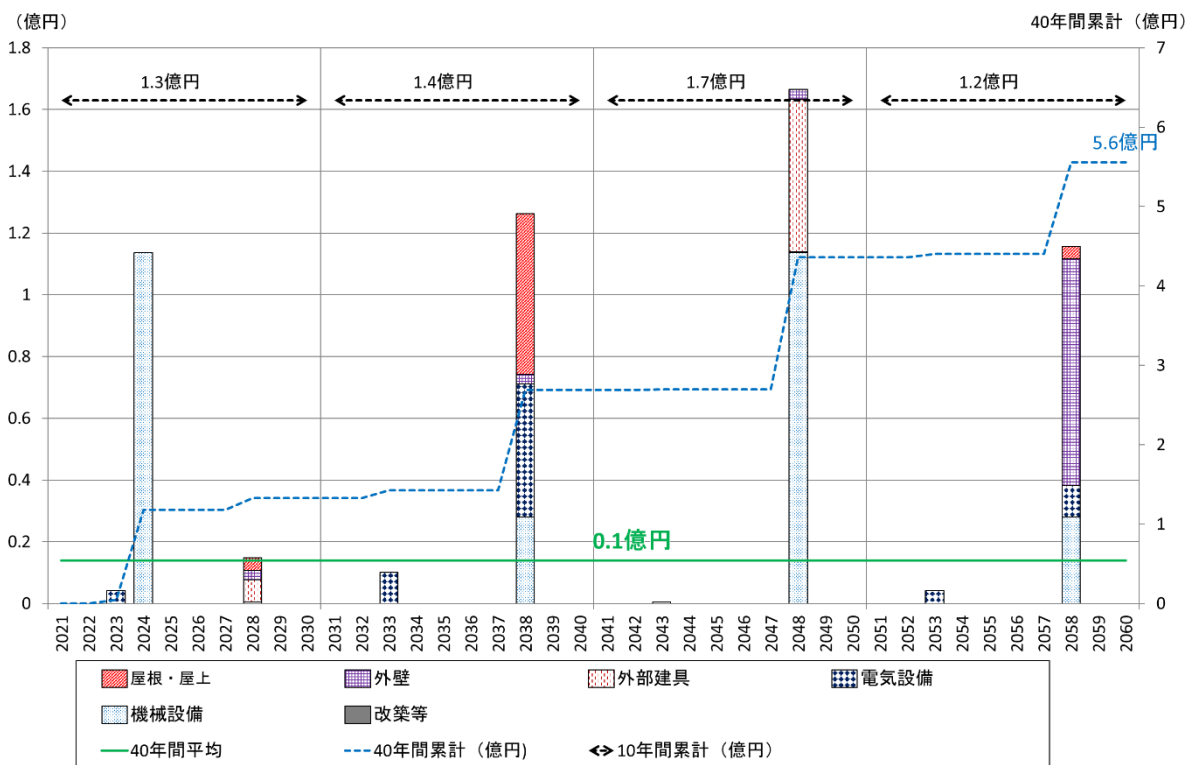


図 6-3 予防保全コストの見通し（火葬場・斎場）

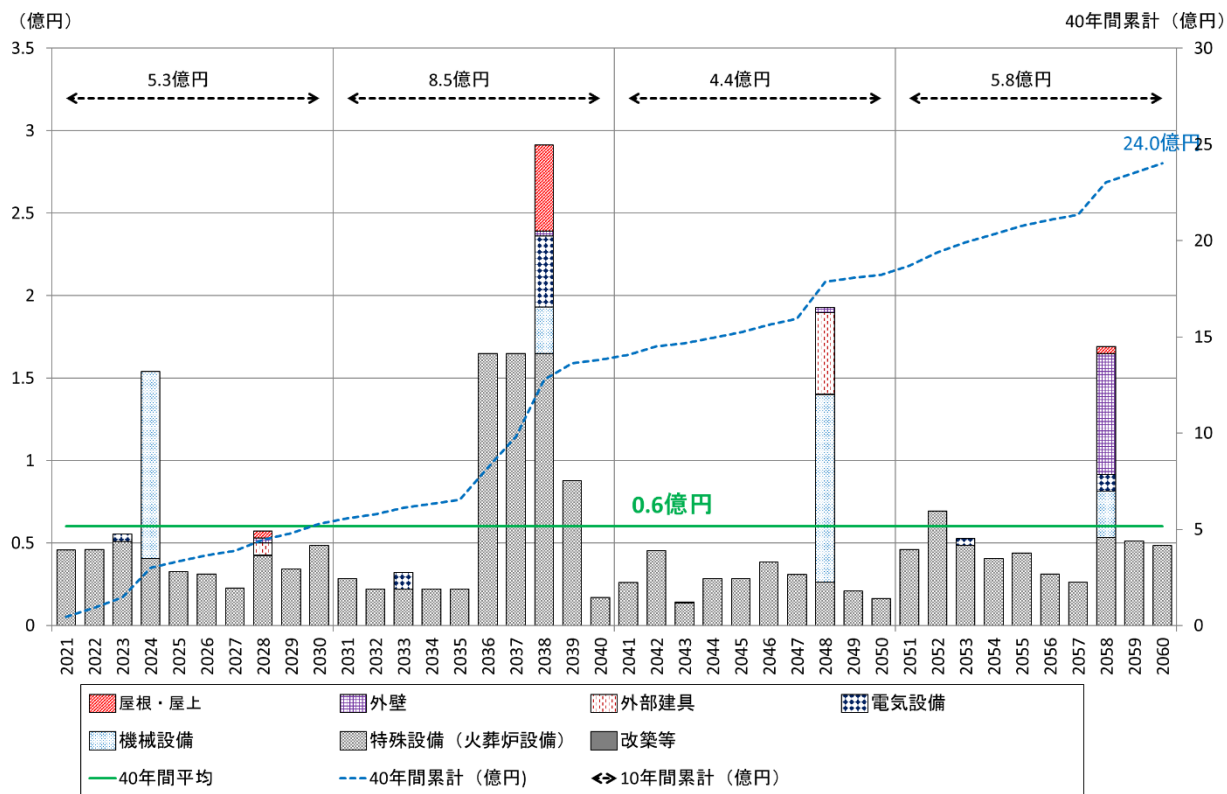

<参考図>特殊設備の費用を加えた予防保全コストの見通し（火葬場・斎場）

## 6-3 し尿処理場

### 6-3-1 対策内容

○し尿処理場は、実施方針の部位の修繕・更新周期を踏まえて、修繕・更新時期を設定し、予防保全を実施します。

#### 【し尿処理場の劣化調査結果 代表例】



表 6-4 浄化センター（し尿処理場）の保全方法

| 浄化センター（し尿処理場） |       |             |      |      |      |  |
|---------------|-------|-------------|------|------|------|--|
| 棟名称           | 構造    | 延床面積<br>(㎡) | 竣工年  | 経過年数 | 保全方法 |  |
| 1 し尿処理場       | R C 造 | 908.92      | 2018 | 2    | 予防保全 |  |

### 6-3-2 対策の実施時期

| 施設名    | 棟名称          |       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--------|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|        |              |       | R3   | R4   | R5   | R6   | R7   | R8   | R9   | R10  | R11  | R12  |
| 浄化センター | 浄化センター       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|        | 部位別          | 屋根・屋上 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|        |              | 外壁    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|        |              | 外部建具  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|        |              | 電気設備  |      |      | 修繕   |      |      |      |      | 修繕   |      |      |
|        |              | 機械設備  |      |      | 修繕   |      |      |      |      | 修繕   |      |      |
|        | 特殊設備（し尿処理設備） |       | 修繕   | 修繕   | 修繕   | 修繕   | 修繕   | 修/更  | 修繕   | 修繕   | 修繕   | 修繕   |

### 6-3-3 予防保全コストの見通し

○予防保全を実施して目標使用年数まで維持した場合の40年間の修繕・更新等費用の合計は、約1.6億円、1年間の平均は約0.04億円と試算されます。


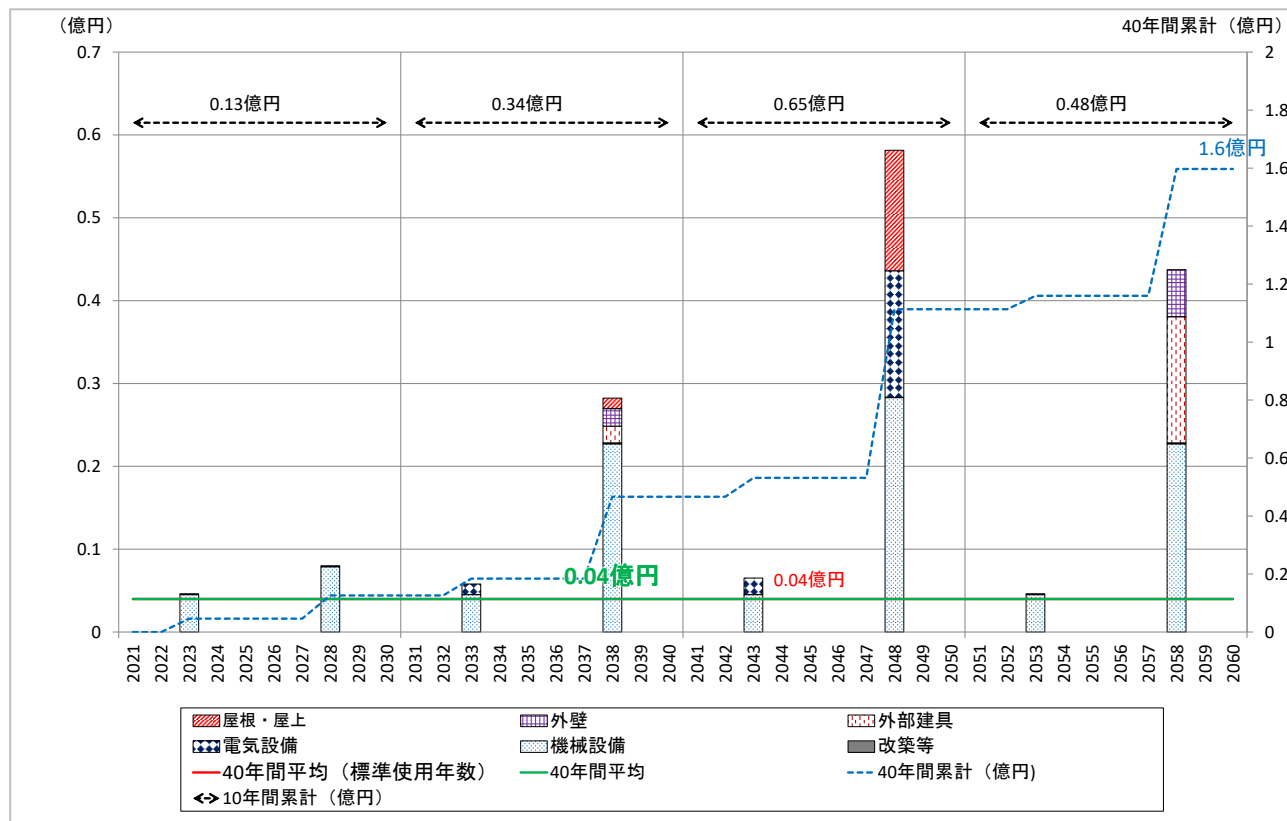


図 6-4 予防保全コストの見通し（し尿処理場）

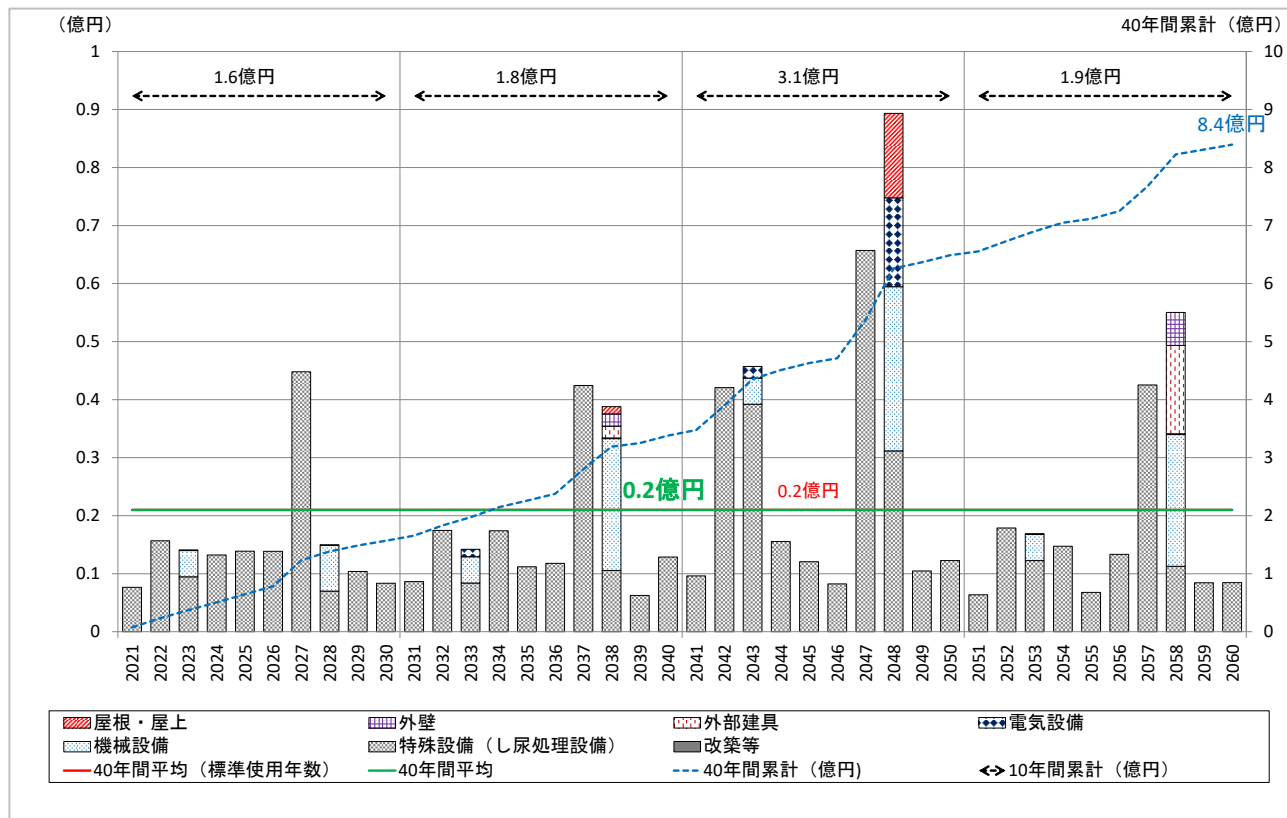

<参考図>特殊設備の費用を加えた予防保全コストの見通し（し尿処理場）

## 第7章 長寿命化の推進方針

### 7-1 情報基盤の整備と活用

施設の基本情報、維持管理費、修繕履歴等の情報について整理し、一元的な管理を行うことで、計画的かつ効率的な管理を推進します。

### 7-2 推進体制等の整備

施設の維持管理については、各施設の職員による劣化状況調査や法定点検により、不具合の早期発見と修繕対応を図ります。

劣化状況調査及び修繕の結果については、竣工図等の各種データと合わせて蓄積し、今後の劣化の予測、長寿命化改修の時期の検討に活用します。

### 7-3 フォローアップ

計画の進捗状況を把握・評価し、状況に応じて適切に改善を行います。そのため、PDCAサイクルの考え方に基づいて計画の推進に取り組みます。特に、計画の見直しに際しては、長寿命化等の実施状況、老朽化の状況を評価し、再検討を行います。

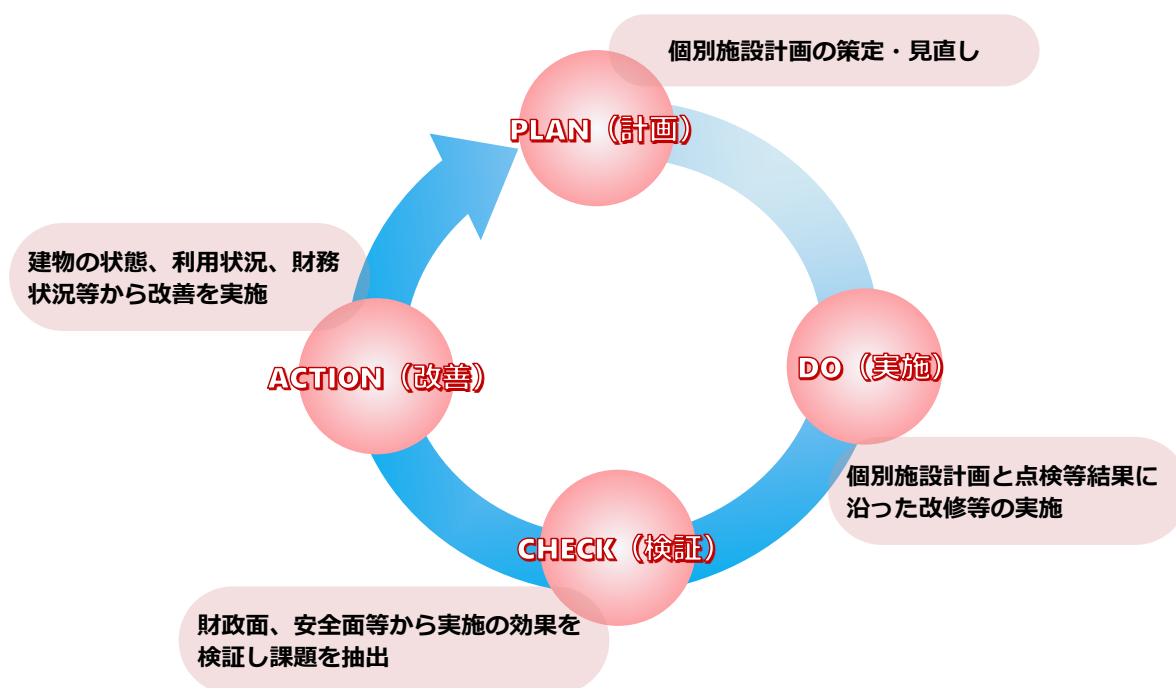


図 7-1 PDCA サイクル

## 資料編

### 資料 1 算定条件

#### (1) 修繕・更新周期の設定

「平成 31（2019）年版建築物のライフサイクルコスト（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修、編集・発行：一般財団法人建築保全センター）」を参考に各部位・設備の主要な部材の修繕・更新周期及び各部位・設備の単価を設定し算出します。

表 資-1 各部位・設備の主要な部材の修繕・更新周期

| 部位・設備 |       | 事務所モデル周期（年）                           |    |                                       |    |
|-------|-------|---------------------------------------|----|---------------------------------------|----|
|       |       | 小規模<br>（延床面積 2,000 m <sup>2</sup> 未満） |    | 中規模<br>（延床面積 2,000 m <sup>2</sup> 以上） |    |
|       |       | 修繕                                    | 更新 | 修繕                                    | 更新 |
| 建築部位  | 屋根・屋上 | 20                                    | 30 | 20                                    | 30 |
|       | 外壁    | 20                                    | 40 | 10                                    | 50 |
|       | 外部建具  | 20                                    | 40 | 20                                    | 40 |
| 電気設備  | 受変電   | 15                                    | 30 | 15                                    | 30 |
|       | 通信・情報 | 5                                     | 25 | 5                                     | 25 |
| 機械設備  | 空調    | 10                                    | 20 | 10                                    | 20 |
|       | 換気    | 5                                     | 30 | 5                                     | 30 |
|       | 給排水   | 5                                     | 30 | 5                                     | 30 |
|       | 消火    | 15                                    | 30 | 15                                    | 30 |
|       | 昇降機   | 10                                    | 30 | 10                                    | 30 |

資料：平成 31（2019）年版建築物のライフサイクルコスト（一般財団法人建築保全センター）

※部位・設備のなかで、複数の部材があり周期が異なる場合は、そのなかで主要部材の周期としています。

※機械設備のうち消火、昇降機は建物ごとに設備の有無を考慮して計上しています。また消防団は建築部位のみで試算しています。

表 資-2 各部位・設備の単価

| 部位・設備 |       | 事務所モデル単価（円/m <sup>2</sup> ）           |        |                                       |        |
|-------|-------|---------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|
|       |       | 小規模<br>（延床面積 2,000 m <sup>2</sup> 未満） |        | 中規模<br>（延床面積 2,000 m <sup>2</sup> 以上） |        |
|       |       | 修繕                                    | 更新     | 修繕                                    | 更新     |
| 建築部位  | 屋根・屋上 | 1,390                                 | 16,010 | 760                                   | 9,760  |
|       | 外壁    | 2,320                                 | 6,260  | 570                                   | 13,760 |
|       | 外部建具  | 2,230                                 | 16,750 | 1,360                                 | 9,250  |
| 電気設備  | 受変電   | 1,290                                 | 16,700 | 730                                   | 7,980  |
|       | 通信・情報 | 130                                   | 2,210  | 80                                    | 1,880  |
| 機械設備  | 空調    | 3,710                                 | 20,030 | 5,260                                 | 21,270 |
|       | 換気    | 2,410                                 | 5,280  | 1,560                                 | 4,010  |
|       | 給排水   | 2,550                                 | 22,150 | 1,590                                 | 17,780 |
|       | 消火    | 82                                    | 2,655  | 82                                    | 2,655  |
|       | 昇降機   | 3,422                                 | 13,852 | 1,237                                 | 5,005  |

資料：平成 31（2019）年版建築物のライフサイクルコスト（一般財団法人建築保全センター）

※延床面積当たりの単価です。

## （２）改築の単価設定

改築の単価を、以下のとおり設定します。

表 資-3 改築単価

|     |      | 事務所モデル（単位：円/㎡）          |                        |
|-----|------|-------------------------|------------------------|
|     |      | 小規模<br>（延床面積 2,000 ㎡未満） | 中規模<br>延床面積 2,000 ㎡以上） |
| 改 築 | 建設   | 404,560                 | 375,660                |
|     | 解体処分 | 41,400                  | 33,800                 |
|     | 計    | 445,960                 | 409,460                |

資料：平成 31（2019）年版建築物のライフサイクルコスト（一般財団法人建築保全センター）

## 資料2 ロードマップLCCデータ

P38「6-1-2 対策の実施時期」の各施設ロードマップデータを以下に示します。(10年間の目標使用年数まで維持した場合の実施年度・修繕・更新等費用)

また、参考として標準使用年数まで維持した場合の10年間の実施年度・修繕・更新等費用のデータを示します。

### <10年間の目標使用年数まで維持した場合の実施年度・修繕・更新等費用のデータ>

| 施設類型       | 施設名       | 棟名              | 延床面積<br>(㎡) | 部位等<br>年数<br>年次 | △：部位修繕、○：部位更新、●：長寿命化改修等、×：解体処分、★：建設、(金額:1,000円) |      |        |        |      |      |      |        |        |      |
|------------|-----------|-----------------|-------------|-----------------|-------------------------------------------------|------|--------|--------|------|------|------|--------|--------|------|
|            |           |                 |             |                 | 1                                               | 2    | 3      | 4      | 5    | 6    | 7    | 8      | 9      | 10   |
|            |           |                 |             |                 | 2021                                            | 2022 | 2023   | 2024   | 2025 | 2026 | 2027 | 2028   | 2029   | 2030 |
| 常備消防<br>施設 | 消防本部・西消防署 | 消防本部・西消防署       | 5,356.81    | 経過年             | 8                                               | 9    | 10     | 11     | 12   | 13   | 14   | 15     | 16     | 17   |
|            |           |                 |             | 屋根・屋上           | 0                                               | 0    | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0    |
|            |           |                 |             | 外壁              | 0                                               | 0    | △      | 3,053  | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0    |
|            |           |                 |             | 外部建具            | 0                                               | 0    | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0    |
|            |           |                 |             | 受変電             | 0                                               | 0    | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | △      | 3,910  | 0    |
|            |           |                 |             | 通信・情報           | 0                                               | 0    | △      | 429    | 0    | 0    | 0    | △      | 429    | 0    |
|            |           |                 |             | 空調              | 0                                               | 0    | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | △      | 28,177 | 0    |
|            |           |                 |             | 換気              | 0                                               | 0    | △      | 8,357  | 0    | 0    | 0    | △      | 8,357  | 0    |
|            |           |                 |             | 給排水             | 0                                               | 0    | △      | 8,517  | 0    | 0    | 0    | △      | 8,517  | 0    |
|            |           |                 |             | 消火              | 0                                               | 0    | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | △      | 429    | 0    |
|            |           |                 |             | 昇降機             | 0                                               | 0    | △      | 6,642  | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0    |
|            |           |                 |             | 長寿命化改修          | 0                                               | 0    | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0    |
|            |           |                 |             | 解体処分            | 0                                               | 0    | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0    |
|            |           |                 |             | 建設              | 0                                               | 0    | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0    |
|            |           |                 |             | 合計              | 0                                               | 0    | 26,998 | 0      | 0    | 0    | 0    | 49,819 | 0      | 0    |
| 常備消防<br>施設 | 消防本部・西消防署 | 消防本部・西消防署 訓練棟 A | 205.32      | 経過年             | 8                                               | 9    | 10     | 11     | 12   | 13   | 14   | 15     | 16     | 17   |
|            |           |                 |             | 屋根・屋上           | 0                                               | 0    | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0    |
|            |           |                 |             | 外壁              | 0                                               | 0    | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0    |
|            |           |                 |             | 外部建具            | 0                                               | 0    | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0    |
|            |           |                 |             | 受変電             | 0                                               | 0    | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | △      | 265    | 0    |
|            |           |                 |             | 通信・情報           | 0                                               | 0    | △      | 27     | 0    | 0    | 0    | △      | 27     | 0    |
|            |           |                 |             | 空調              | 0                                               | 0    | △      | 762    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0    |
|            |           |                 |             | 換気              | 0                                               | 0    | △      | 495    | 0    | 0    | 0    | △      | 495    | 0    |
|            |           |                 |             | 給排水             | 0                                               | 0    | △      | 524    | 0    | 0    | 0    | △      | 524    | 0    |
|            |           |                 |             | 消火              | 0                                               | 0    | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | △      | 16     | 0    |
|            |           |                 |             | 昇降機             | 0                                               | 0    | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0    |
|            |           |                 |             | 長寿命化改修          | 0                                               | 0    | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0    |
|            |           |                 |             | 解体処分            | 0                                               | 0    | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0    |
|            |           |                 |             | 建設              | 0                                               | 0    | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0    |
|            |           |                 |             | 合計              | 0                                               | 0    | 1,808  | 0      | 0    | 0    | 0    | 1,327  | 0      | 0    |
| 常備消防<br>施設 | 消防本部・西消防署 | 消防本部・西消防署 訓練棟 B | 261.44      | 経過年             | 8                                               | 9    | 10     | 11     | 12   | 13   | 14   | 15     | 16     | 17   |
|            |           |                 |             | 屋根・屋上           | 0                                               | 0    | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0    |
|            |           |                 |             | 外壁              | 0                                               | 0    | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0    |
|            |           |                 |             | 外部建具            | 0                                               | 0    | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0    |
|            |           |                 |             | 受変電             | 0                                               | 0    | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | △      | 337    | 0    |
|            |           |                 |             | 通信・情報           | 0                                               | 0    | △      | 34     | 0    | 0    | 0    | △      | 34     | 0    |
|            |           |                 |             | 空調              | 0                                               | 0    | △      | 970    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0    |
|            |           |                 |             | 換気              | 0                                               | 0    | △      | 630    | 0    | 0    | 0    | △      | 630    | 0    |
|            |           |                 |             | 給排水             | 0                                               | 0    | △      | 667    | 0    | 0    | 0    | △      | 667    | 0    |
|            |           |                 |             | 消火              | 0                                               | 0    | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | △      | 21     | 0    |
|            |           |                 |             | 昇降機             | 0                                               | 0    | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0    |
|            |           |                 |             | 長寿命化改修          | 0                                               | 0    | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0    |
|            |           |                 |             | 解体処分            | 0                                               | 0    | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0    |
|            |           |                 |             | 建設              | 0                                               | 0    | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0    |
|            |           |                 |             | 合計              | 0                                               | 0    | 2,301  | 0      | 0    | 0    | 0    | 1,689  | 0      | 0    |
| 常備消防<br>施設 | 西消防署三方分署  | 西消防署三方分署        | 1,354.75    | 経過年             | 18                                              | 19   | 20     | 21     | 22   | 23   | 24   | 25     | 26     | 27   |
|            |           |                 |             | 屋根・屋上           | 0                                               | 0    | △      | 1,883  | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0    |
|            |           |                 |             | 外壁              | 0                                               | 0    | △      | 3,143  | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0    |
|            |           |                 |             | 外部建具            | 0                                               | 0    | △      | 3,021  | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0    |
|            |           |                 |             | 受変電             | 0                                               | 0    | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0    |
|            |           |                 |             | 通信・情報           | 0                                               | 0    | △      | 176    | 0    | 0    | 0    | ○      | 2,994  | 0    |
|            |           |                 |             | 空調              | 0                                               | 0    | ○      | 27,136 | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0    |
|            |           |                 |             | 換気              | 0                                               | 0    | △      | 3,265  | 0    | 0    | 0    | △      | 3,265  | 0    |
|            |           |                 |             | 給排水             | 0                                               | 0    | △      | 3,455  | 0    | 0    | 0    | △      | 3,455  | 0    |
|            |           |                 |             | 消火              | 0                                               | 0    | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0    |
|            |           |                 |             | 昇降機             | 0                                               | 0    | △      | 4,633  | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0    |
|            |           |                 |             | 長寿命化改修          | 0                                               | 0    | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0    |
|            |           |                 |             | 解体処分            | 0                                               | 0    | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0    |
|            |           |                 |             | 建設              | 0                                               | 0    | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0    |
|            |           |                 |             | 合計              | 0                                               | 0    | 46,712 | 0      | 0    | 0    | 0    | 9,714  | 0      | 0    |

| 施設類型       | 施設名                | 棟名                 | 延床面積<br>(㎡) | 部位等<br>年数<br>年次 | △：部位修繕、○：部位更新、●：長寿命化改修等、×：解体処分、★：建設、（金額：1,000円） |      |       |        |        |       |        |        |        |       |
|------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------------|-------------------------------------------------|------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|
|            |                    |                    |             |                 | 1                                               | 2    | 3     | 4      | 5      | 6     | 7      | 8      | 9      | 10    |
|            |                    |                    |             |                 | 2021                                            | 2022 | 2023  | 2024   | 2025   | 2026  | 2027   | 2028   | 2029   | 2030  |
| 常備消防<br>施設 | 東消防署               | 東消防署               | 1,536.08    | 経過年             | 17                                              | 18   | 19    | 20     | 21     | 22    | 23     | 24     | 25     | 26    |
|            |                    |                    |             | 屋根・屋上           |                                                 | 0    | 0     | △      | 2,135  | 0     | 0      | 0      | 0      | 0     |
|            |                    |                    |             | 外壁              | 0                                               | 0    | 0     | △      | 3,564  | 0     | 0      | 0      | 0      | 0     |
|            |                    |                    |             | 外部建具            | 0                                               | 0    | 0     | △      | 3,425  | 0     | 0      | 0      | 0      | 0     |
|            |                    |                    |             | 受変電             | 0                                               | 0    | 0     | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0     |
|            |                    |                    |             | 通信・情報           | 0                                               | 0    | 0     | △      | 200    | 0     | 0      | 0      | ○      | 3,395 |
|            |                    |                    |             | 空調              | 0                                               | 0    | 0     | ○      | 30,768 | 0     | 0      | 0      | 0      | 0     |
|            |                    |                    |             | 換気              | 0                                               | 0    | 0     | △      | 3,702  | 0     | 0      | 0      | △      | 3,702 |
|            |                    |                    |             | 給排水             | 0                                               | 0    | 0     | △      | 3,917  | 0     | 0      | 0      | △      | 3,917 |
|            |                    |                    |             | 消火              | 0                                               | 0    | 0     | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0     |
|            |                    |                    |             | 昇降機             | 0                                               | 0    | 0     | △      | 5,253  | 0     | 0      | 0      | 0      | 0     |
|            |                    |                    |             | 長寿命化改修          | 0                                               | 0    | 0     | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0     |
|            |                    |                    |             | 解体処分            | 0                                               | 0    | 0     | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0     |
|            |                    |                    |             | 建設              | 0                                               | 0    | 0     | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0     |
|            |                    |                    |             | 合計              | 0                                               | 0    | 0     | 52,964 | 0      | 0     | 0      | 0      | 11,014 | 0     |
| 常備消防<br>施設 | 東消防署               | 東消防署<br>訓練棟 A      | 323.70      | 経過年             | 17                                              | 18   | 19    | 20     | 21     | 22    | 23     | 24     | 25     | 26    |
|            |                    |                    |             | 屋根・屋上           |                                                 | 0    | 0     | △      | 450    | 0     | 0      | 0      | 0      | 0     |
|            |                    |                    |             | 外壁              | 0                                               | 0    | 0     | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0     |
|            |                    |                    |             | 外部建具            | 0                                               | 0    | 0     | △      | 722    | 0     | 0      | 0      | 0      | 0     |
|            |                    |                    |             | 受変電             | 0                                               | 0    | 0     | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0     |
|            |                    |                    |             | 通信・情報           | 0                                               | 0    | 0     | △      | 42     | 0     | 0      | 0      | ○      | 715   |
|            |                    |                    |             | 空調              | 0                                               | 0    | 0     | ○      | 6,484  | 0     | 0      | 0      | 0      | 0     |
|            |                    |                    |             | 換気              | 0                                               | 0    | 0     | △      | 780    | 0     | 0      | 0      | △      | 780   |
|            |                    |                    |             | 給排水             | 0                                               | 0    | 0     | △      | 825    | 0     | 0      | 0      | △      | 825   |
|            |                    |                    |             | 消火              | 0                                               | 0    | 0     | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0     |
|            |                    |                    |             | 昇降機             | 0                                               | 0    | 0     | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0     |
|            |                    |                    |             | 長寿命化改修          | 0                                               | 0    | 0     | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0     |
|            |                    |                    |             | 解体処分            | 0                                               | 0    | 0     | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0     |
|            |                    |                    |             | 建設              | 0                                               | 0    | 0     | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0     |
|            |                    |                    |             | 合計              | 0                                               | 0    | 0     | 9,303  | 0      | 0     | 0      | 0      | 2,320  | 0     |
| 常備消防<br>施設 | 東消防署               | 東消防署<br>訓練棟 B      | 348.00      | 経過年             | 17                                              | 18   | 19    | 20     | 21     | 22    | 23     | 24     | 25     | 26    |
|            |                    |                    |             | 屋根・屋上           |                                                 | 0    | 0     | △      | 484    | 0     | 0      | 0      | 0      | 0     |
|            |                    |                    |             | 外壁              | 0                                               | 0    | 0     | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0     |
|            |                    |                    |             | 外部建具            | 0                                               | 0    | 0     | △      | 776    | 0     | 0      | 0      | 0      | 0     |
|            |                    |                    |             | 受変電             | 0                                               | 0    | 0     | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0     |
|            |                    |                    |             | 通信・情報           | 0                                               | 0    | 0     | △      | 45     | 0     | 0      | 0      | ○      | 769   |
|            |                    |                    |             | 空調              | 0                                               | 0    | 0     | ○      | 6,970  | 0     | 0      | 0      | 0      | 0     |
|            |                    |                    |             | 換気              | 0                                               | 0    | 0     | △      | 839    | 0     | 0      | 0      | △      | 839   |
|            |                    |                    |             | 給排水             | 0                                               | 0    | 0     | △      | 887    | 0     | 0      | 0      | △      | 887   |
|            |                    |                    |             | 消火              | 0                                               | 0    | 0     | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0     |
|            |                    |                    |             | 昇降機             | 0                                               | 0    | 0     | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0     |
|            |                    |                    |             | 長寿命化改修          | 0                                               | 0    | 0     | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0     |
|            |                    |                    |             | 解体処分            | 0                                               | 0    | 0     | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0     |
|            |                    |                    |             | 建設              | 0                                               | 0    | 0     | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0     |
|            |                    |                    |             | 合計              | 0                                               | 0    | 0     | 10,001 | 0      | 0     | 0      | 0      | 2,495  | 0     |
| 常備消防<br>施設 | 東消防署               | 東消防署<br>訓練棟 C      | 288.00      | 経過年             | 17                                              | 18   | 19    | 20     | 21     | 22    | 23     | 24     | 25     | 26    |
|            |                    |                    |             | 屋根・屋上           |                                                 | 0    | 0     | △      | 400    | 0     | 0      | 0      | 0      | 0     |
|            |                    |                    |             | 外壁              | 0                                               | 0    | 0     | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0     |
|            |                    |                    |             | 外部建具            | 0                                               | 0    | 0     | △      | 642    | 0     | 0      | 0      | 0      | 0     |
|            |                    |                    |             | 受変電             | 0                                               | 0    | 0     | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0     |
|            |                    |                    |             | 通信・情報           | 0                                               | 0    | 0     | △      | 37     | 0     | 0      | 0      | ○      | 636   |
|            |                    |                    |             | 空調              | 0                                               | 0    | 0     | ○      | 5,769  | 0     | 0      | 0      | 0      | 0     |
|            |                    |                    |             | 換気              | 0                                               | 0    | 0     | △      | 694    | 0     | 0      | 0      | △      | 694   |
|            |                    |                    |             | 給排水             | 0                                               | 0    | 0     | △      | 734    | 0     | 0      | 0      | △      | 734   |
|            |                    |                    |             | 消火              | 0                                               | 0    | 0     | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0     |
|            |                    |                    |             | 昇降機             | 0                                               | 0    | 0     | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0     |
|            |                    |                    |             | 長寿命化改修          | 0                                               | 0    | 0     | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0     |
|            |                    |                    |             | 解体処分            | 0                                               | 0    | 0     | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0     |
|            |                    |                    |             | 建設              | 0                                               | 0    | 0     | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0     |
|            |                    |                    |             | 合計              | 0                                               | 0    | 0     | 8,276  | 0      | 0     | 0      | 0      | 2,064  | 0     |
| 常備消防<br>施設 | 東消防署<br>富士見分<br>署  | 東消防署<br>富士見分<br>署  | 911.54      | 経過年             | 1                                               | 2    | 3     | 4      | 5      | 6     | 7      | 8      | 9      | 10    |
|            |                    |                    |             | 屋根・屋上           |                                                 | 0    | 0     | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0     |
|            |                    |                    |             | 外壁              | 0                                               | 0    | 0     | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0     |
|            |                    |                    |             | 外部建具            | 0                                               | 0    | 0     | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0     |
|            |                    |                    |             | 受変電             | 0                                               | 0    | 0     | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0     |
|            |                    |                    |             | 通信・情報           | 0                                               | 0    | 0     | 0      | △      | 119   | 0      | 0      | 0      | △     |
|            |                    |                    |             | 空調              | 0                                               | 0    | 0     | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | △     |
|            |                    |                    |             | 換気              | 0                                               | 0    | 0     | 0      | △      | 2,197 | 0      | 0      | 0      | △     |
|            |                    |                    |             | 給排水             | 0                                               | 0    | 0     | 0      | △      | 2,324 | 0      | 0      | 0      | △     |
|            |                    |                    |             | 消火              | 0                                               | 0    | 0     | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0     |
|            |                    |                    |             | 昇降機             | 0                                               | 0    | 0     | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0     |
|            |                    |                    |             | 長寿命化改修          | 0                                               | 0    | 0     | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0     |
|            |                    |                    |             | 解体処分            | 0                                               | 0    | 0     | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0     |
|            |                    |                    |             | 建設              | 0                                               | 0    | 0     | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0     |
|            |                    |                    |             | 合計              | 0                                               | 0    | 0     | 0      | 4,640  | 0     | 0      | 0      | 0      | 8,022 |
| 常備消防<br>施設 | 東消防署<br>ふじみ野<br>分署 | 東消防署<br>ふじみ野<br>分署 | 1,354.92    | 経過年             | 25                                              | 26   | 27    | 28     | 29     | 30    | 31     | 32     | 33     | 34    |
|            |                    |                    |             | 屋根・屋上           |                                                 | 0    | 0     | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0     |
|            |                    |                    |             | 外壁              | 0                                               | 0    | 0     | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0     |
|            |                    |                    |             | 外部建具            | 0                                               | 0    | 0     | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0     |
|            |                    |                    |             | 受変電             | 0                                               | 0    | 0     | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0     |
|            |                    |                    |             | 通信・情報           | 0                                               | ○    | 2,994 | 0      | 0      | 0     | △      | 176    | 0      | 0     |
|            |                    |                    |             | 空調              | 0                                               | 0    | 0     | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | △      | 5,027 |
|            |                    |                    |             | 換気              | 0                                               | △    | 3,265 | 0      | 0      | 0     | ○      | 7,154  | 0      | 0     |
|            |                    |                    |             | 給排水             | 0                                               | △    | 3,455 | 0      | 0      | 0     | ○      | 30,011 | 0      | 0     |
|            |                    |                    |             | 消火              | 0                                               | 0    | 0     | 0      | 0      | 0     | ○      | 3,604  | 0      | 0     |
|            |                    |                    |             | 昇降機             | 0                                               | 0    | 0     | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0     |
|            |                    |                    |             | 長寿命化改修          | 0                                               | 0    | 0     | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0     |
|            |                    |                    |             | 解体処分            | 0                                               | 0    | 0     | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0     |
|            |                    |                    |             | 建設              | 0                                               | 0    | 0     | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0     |
|            |                    |                    |             | 合計              | 0                                               | 0    | 9,714 | 0      | 0      | 0     | 40,945 | 0      | 5,027  | 0     |

| 施設類型    | 施設名           | 棟名            | 延床面積<br>(㎡) | 部位等<br>年数<br>年次 | △：部位修繕、○：部位更新、●：長寿命化改修等、×：解体処分、★：建設、（金額：1,000円） |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|---------------|---------------|-------------|-----------------|-------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|         |               |               |             |                 | 1                                               | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   |
|         |               |               |             |                 | 2021                                            | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 非常備消防施設 | 富士見市消防団第1分団車庫 | 富士見市消防団第1分団車庫 | 73.08       | 経過年             | 9                                               | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   |
|         |               |               |             | 屋根・屋上           |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 外壁              |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 外部建具            |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 受変電             |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 通信・情報           |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 空調              |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 換気              |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 給排水             |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 消火              |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 昇降機             |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 長寿命化改修          |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 解体処分            |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 建設              |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 合計              |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 非常備消防施設 | 富士見市消防団第2分団車庫 | 富士見市消防団第2分団車庫 | 105.00      | 経過年             | 10                                              | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   |
|         |               |               |             | 屋根・屋上           |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 外壁              |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 外部建具            |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 受変電             |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 通信・情報           |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 空調              |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 換気              |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 給排水             |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 消火              |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 昇降機             |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 長寿命化改修          |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 解体処分            |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 建設              |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 合計              |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 非常備消防施設 | 富士見市消防団第3分団車庫 | 富士見市消防団第3分団車庫 | 72.69       | 経過年             | 6                                               | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   |
|         |               |               |             | 屋根・屋上           |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 外壁              |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 外部建具            |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 受変電             |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 通信・情報           |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 空調              |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 換気              |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 給排水             |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 消火              |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 昇降機             |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 長寿命化改修          |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 解体処分            |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 建設              |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 合計              |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 非常備消防施設 | 富士見市消防団第4分団車庫 | 富士見市消防団第4分団車庫 | 99.37       | 経過年             | 8                                               | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   |
|         |               |               |             | 屋根・屋上           |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 外壁              |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 外部建具            |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 受変電             |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 通信・情報           |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 空調              |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 換気              |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 給排水             |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 消火              |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 昇降機             |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 長寿命化改修          |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 解体処分            |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 建設              |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 合計              |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 非常備消防施設 | 富士見市消防団第5分団車庫 | 富士見市消防団第5分団車庫 | 76.00       | 経過年             | 20                                              | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   |
|         |               |               |             | 屋根・屋上           |                                                 | 0    | △    | 106  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 外壁              |                                                 | 0    | △    | 176  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 外部建具            |                                                 | 0    | △    | 169  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 受変電             |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 通信・情報           |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 空調              |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 換気              |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 給排水             |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 消火              |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 昇降機             |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 長寿命化改修          |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 解体処分            |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 建設              |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 合計              |                                                 | 0    | 451  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 非常備消防施設 | 富士見市消防団第6分団車庫 | 富士見市消防団第6分団車庫 | 73.08       | 経過年             | 7                                               | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   |
|         |               |               |             | 屋根・屋上           |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 外壁              |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 外部建具            |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 受変電             |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 通信・情報           |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 空調              |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 換気              |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 給排水             |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 消火              |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 昇降機             |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 長寿命化改修          |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 解体処分            |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 建設              |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 合計              |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| 施設類型    | 施設名            | 棟名             | 延床面積<br>(㎡) | 部位等<br>年数<br>年次 | △：部位修繕、○：部位更新、●：長寿命化改修等、×：解体処分、★：建設、（金額：1,000円） |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |     |     |
|---------|----------------|----------------|-------------|-----------------|-------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|-----|-----|
|         |                |                |             |                 | 1                                               | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   |   |     |     |
|         |                |                |             |                 | 2021                                            | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |   |     |     |
| 非常備消防施設 | 富士見市消防団第8分団車庫  | 富士見市消防団第8分団車庫  | 68.31       | 経過年             | 4                                               | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   |   |     |     |
|         |                |                |             | 屋根・屋上           | ○                                               | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○ |     |     |
|         |                |                |             | 外壁              | ○                                               | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○ |     |     |
|         |                |                |             | 外部建具            | ○                                               | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○ |     |     |
|         |                |                |             | 受変電             | ○                                               | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○ |     |     |
|         |                |                |             | 通信・情報           | ○                                               | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○ |     |     |
|         |                |                |             | 空調              | ○                                               | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○ |     |     |
|         |                |                |             | 換気              | ○                                               | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○ |     |     |
|         |                |                |             | 給排水             | ○                                               | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○ |     |     |
|         |                |                |             | 消火              | ○                                               | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○ |     |     |
|         |                |                |             | 昇降機             | ○                                               | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○ |     |     |
|         |                |                |             | 長寿命化改修          | ○                                               | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○ |     |     |
|         |                |                |             | 解体処分            | ○                                               | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○ |     |     |
|         |                |                |             | 建設              | ○                                               | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○ |     |     |
|         |                |                |             | 合計              | ○                                               | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○ |     |     |
| 非常備消防施設 | ふじみ野市消防団第1分団車庫 | ふじみ野市消防団第1分団車庫 | 63.61       | 経過年             | 16                                              | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   |   |     |     |
|         |                |                |             | 屋根・屋上           | ○                                               | ○    | ○    | ○    | △    | 88   | ○    | ○    | ○    | ○    | ○ | ○   |     |
|         |                |                |             | 外壁              | ○                                               | ○    | ○    | ○    | ○    | △    | 148  | ○    | ○    | ○    | ○ | ○   |     |
|         |                |                |             | 外部建具            | ○                                               | ○    | ○    | ○    | ○    | △    | 142  | ○    | ○    | ○    | ○ | ○   |     |
|         |                |                |             | 受変電             | ○                                               | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○ | ○   |     |
|         |                |                |             | 通信・情報           | ○                                               | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○ | ○   |     |
|         |                |                |             | 空調              | ○                                               | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○ | ○   |     |
|         |                |                |             | 換気              | ○                                               | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○ | ○   |     |
|         |                |                |             | 給排水             | ○                                               | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○ | ○   |     |
|         |                |                |             | 消火              | ○                                               | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○ | ○   |     |
|         |                |                |             | 昇降機             | ○                                               | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○ | ○   |     |
|         |                |                |             | 長寿命化改修          | ○                                               | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○ | ○   |     |
|         |                |                |             | 解体処分            | ○                                               | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○ | ○   |     |
|         |                |                |             | 建設              | ○                                               | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○ | ○   |     |
|         |                |                |             | 合計              | ○                                               | ○    | ○    | ○    | ○    | 378  | ○    | ○    | ○    | ○    | ○ | ○   |     |
| 非常備消防施設 | ふじみ野市消防団第2分団車庫 | ふじみ野市消防団第2分団車庫 | 82.21       | 経過年             | 11                                              | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   |   |     |     |
|         |                |                |             | 屋根・屋上           | ○                                               | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | △ | 114 |     |
|         |                |                |             | 外壁              | ○                                               | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○ | △   | 191 |
|         |                |                |             | 外部建具            | ○                                               | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○ | △   | 183 |
|         |                |                |             | 受変電             | ○                                               | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○ | ○   | ○   |
|         |                |                |             | 通信・情報           | ○                                               | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○ | ○   | ○   |
|         |                |                |             | 空調              | ○                                               | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○ | ○   | ○   |
|         |                |                |             | 換気              | ○                                               | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○ | ○   | ○   |
|         |                |                |             | 給排水             | ○                                               | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○ | ○   | ○   |
|         |                |                |             | 消火              | ○                                               | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○ | ○   | ○   |
|         |                |                |             | 昇降機             | ○                                               | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○ | ○   | ○   |
|         |                |                |             | 長寿命化改修          | ○                                               | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○ | ○   | ○   |
|         |                |                |             | 解体処分            | ○                                               | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○ | ○   | ○   |
|         |                |                |             | 建設              | ○                                               | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○ | ○   | ○   |
|         |                |                |             | 合計              | ○                                               | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○ | ○   | 488 |
| 非常備消防施設 | ふじみ野市消防団第3分団車庫 | ふじみ野市消防団第3分団車庫 | 68.58       | 経過年             | 13                                              | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   |   |     |     |
|         |                |                |             | 屋根・屋上           | ○                                               | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | △    | 95   | ○    | ○ | ○   |     |
|         |                |                |             | 外壁              | ○                                               | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | △    | 159  | ○    | ○ | ○   |     |
|         |                |                |             | 外部建具            | ○                                               | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | △    | 153  | ○    | ○ | ○   |     |
|         |                |                |             | 受変電             | ○                                               | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○ | ○   |     |
|         |                |                |             | 通信・情報           | ○                                               | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○ | ○   |     |
|         |                |                |             | 空調              | ○                                               | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○ | ○   |     |
|         |                |                |             | 換気              | ○                                               | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○ | ○   |     |
|         |                |                |             | 給排水             | ○                                               | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○ | ○   |     |
|         |                |                |             | 消火              | ○                                               | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○ | ○   |     |
|         |                |                |             | 昇降機             | ○                                               | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○ | ○   |     |
|         |                |                |             | 長寿命化改修          | ○                                               | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○ | ○   |     |
|         |                |                |             | 解体処分            | ○                                               | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○ | ○   |     |
|         |                |                |             | 建設              | ○                                               | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○ | ○   |     |
|         |                |                |             | 合計              | ○                                               | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | 407  | ○    | ○ | ○   |     |
| 非常備消防施設 | ふじみ野市消防団第4分団車庫 | ふじみ野市消防団第4分団車庫 | 72.68       | 経過年             | 14                                              | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   |   |     |     |
|         |                |                |             | 屋根・屋上           | ○                                               | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | △    | 101  | ○    | ○    | ○ | ○   |     |
|         |                |                |             | 外壁              | ○                                               | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | △    | 169  | ○    | ○    | ○ | ○   |     |
|         |                |                |             | 外部建具            | ○                                               | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | △    | 162  | ○    | ○    | ○ | ○   |     |
|         |                |                |             | 受変電             | ○                                               | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○ | ○   |     |
|         |                |                |             | 通信・情報           | ○                                               | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○ | ○   |     |
|         |                |                |             | 空調              | ○                                               | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○ | ○   |     |
|         |                |                |             | 換気              | ○                                               | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○ | ○   |     |
|         |                |                |             | 給排水             | ○                                               | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○ | ○   |     |
|         |                |                |             | 消火              | ○                                               | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○ | ○   |     |
|         |                |                |             | 昇降機             | ○                                               | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○ | ○   |     |
|         |                |                |             | 長寿命化改修          | ○                                               | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○ | ○   |     |
|         |                |                |             | 解体処分            | ○                                               | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○ | ○   |     |
|         |                |                |             | 建設              | ○                                               | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○ | ○   |     |
|         |                |                |             | 合計              | ○                                               | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | 432  | ○    | ○    | ○ | ○   |     |
| 非常備消防施設 | ふじみ野市消防団第5分団車庫 | ふじみ野市消防団第5分団車庫 | 52.99       | 経過年             | 24                                              | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   |   |     |     |
|         |                |                |             | 屋根・屋上           | ○                                               | △    | 74   | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○ | ○   |     |
|         |                |                |             | 外壁              | ○                                               | △    | 123  | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○ | ○   |     |
|         |                |                |             | 外部建具            | ○                                               | △    | 118  | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○ | ○   |     |
|         |                |                |             | 受変電             | ○                                               | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○ | ○   |     |
|         |                |                |             | 通信・情報           | ○                                               | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○ | ○   |     |
|         |                |                |             | 空調              | ○                                               | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○ | ○   |     |
|         |                |                |             | 換気              | ○                                               | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○ | ○   |     |
|         |                |                |             | 給排水             | ○                                               | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○ | ○   |     |
|         |                |                |             | 消火              | ○                                               | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○ | ○   |     |
|         |                |                |             | 昇降機             | ○                                               | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○ | ○   |     |
|         |                |                |             | 長寿命化改修          | ○                                               | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○ | ○   |     |
|         |                |                |             | 解体処分            | ○                                               | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○ | ○   |     |
|         |                |                |             | 建設              | ○                                               | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○ | ○   |     |
|         |                |                |             | 合計              | ○                                               | ○    | 315  | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○ | ○   | ○   |

| 施設類型    | 施設名             | 棟名              | 延床面積<br>(㎡) | 部位等<br>年数<br>年次 | △：部位修繕、○：部位更新、●：長寿命化改修等、×：解体処分、★：建設、（金額：1,000円） |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|         |                 |                 |             |                 | 1                                               | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   |
|         |                 |                 |             |                 | 2021                                            | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 非常備消防施設 | ふじみ野市消防団第6分団車庫  | ふじみ野市消防団第6分団車庫  | 81.20       | 経過年             | 3                                               | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   |
|         |                 |                 |             | 屋根・屋上           |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 外壁              |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 外部建具            |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 受変電             |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 通信・情報           |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 空調              |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 換気              |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 給排水             |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 消火              |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 昇降機             |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 長寿命化改修          |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 解体処分            |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 建設              |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 合計              |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 非常備消防施設 | ふじみ野市消防団第7分団車庫  | ふじみ野市消防団第7分団車庫  | 52.99       | 経過年             | 16                                              | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   |
|         |                 |                 |             | 屋根・屋上           |                                                 | 0    | 0    | 0    | △    | 74   | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 外壁              |                                                 | 0    | 0    | 0    | △    | 123  | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 外部建具            |                                                 | 0    | 0    | 0    | △    | 118  | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 受変電             |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 通信・情報           |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 空調              |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 換気              |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 給排水             |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 消火              |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 昇降機             |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 長寿命化改修          |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 解体処分            |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 建設              |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 合計              |                                                 | 0    | 0    | 0    | 315  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 非常備消防施設 | ふじみ野市消防団第8分団車庫  | ふじみ野市消防団第8分団車庫  | 52.99       | 経過年             | 20                                              | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   |
|         |                 |                 |             | 屋根・屋上           |                                                 | 0    | △    | 74   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 外壁              |                                                 | 0    | △    | 123  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 外部建具            |                                                 | 0    | △    | 118  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 受変電             |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 通信・情報           |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 空調              |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 換気              |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 給排水             |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 消火              |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 昇降機             |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 長寿命化改修          |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 解体処分            |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 建設              |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 合計              |                                                 | 0    | 315  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 非常備消防施設 | ふじみ野市消防団第9分団車庫  | ふじみ野市消防団第9分団車庫  | 60.03       | 経過年             | 19                                              | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   |
|         |                 |                 |             | 屋根・屋上           |                                                 | 0    | 0    | △    | 83   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 外壁              |                                                 | 0    | 0    | △    | 139  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 外部建具            |                                                 | 0    | 0    | △    | 134  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 受変電             |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 通信・情報           |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 空調              |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 換気              |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 給排水             |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 消火              |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 昇降機             |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 長寿命化改修          |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 解体処分            |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 建設              |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 合計              |                                                 | 0    | 0    | 356  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 非常備消防施設 | ふじみ野市消防団第10分団車庫 | ふじみ野市消防団第10分団車庫 | 50.96       | 経過年             | 26                                              | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   |
|         |                 |                 |             | 屋根・屋上           |                                                 | 0    | 0    | 0    | ○    | 816  | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 外壁              |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 外部建具            |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 受変電             |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 通信・情報           |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 空調              |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 換気              |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 給排水             |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 消火              |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 昇降機             |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 長寿命化改修          |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 解体処分            |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 建設              |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 合計              |                                                 | 0    | 0    | 0    | 816  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 非常備消防施設 | 三芳町消防団第1分団車庫    | 三芳町消防団第1分団車庫    | 59.31       | 経過年             | 1                                               | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   |
|         |                 |                 |             | 屋根・屋上           |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 外壁              |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 外部建具            |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 受変電             |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 通信・情報           |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 空調              |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 換気              |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 給排水             |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 消火              |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 昇降機             |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 長寿命化改修          |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 解体処分            |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 建設              |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 合計              |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| 施設類型    | 施設名                  | 棟名                   | 延床面積<br>(㎡) | 部位等<br>年数<br>年次 | △：部位修繕、○：部位更新、●：長寿命化改修等、×：解体処分、★：建設、（金額：1,000円） |        |        |         |       |         |        |        |        |       |  |   |   |
|---------|----------------------|----------------------|-------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|---------|--------|--------|--------|-------|--|---|---|
|         |                      |                      |             |                 | 1                                               | 2      | 3      | 4       | 5     | 6       | 7      | 8      | 9      | 10    |  |   |   |
|         |                      |                      |             |                 | 2021                                            | 2022   | 2023   | 2024    | 2025  | 2026    | 2027   | 2028   | 2029   | 2030  |  |   |   |
| 非常備消防施設 | 三芳町消防団<br>第2分団<br>車庫 | 三芳町消防団<br>第2分団<br>車庫 | 58.93       | 経過年             | 25                                              | 26     | 27     | 28      | 29    | 30      | 31     | 32     | 33     | 34    |  |   |   |
|         |                      |                      |             | 屋根・屋上           |                                                 |        |        |         | ○     | 943     |        |        |        |       |  |   | 0 |
|         |                      |                      |             | 外壁              |                                                 |        |        |         |       |         |        |        |        |       |  |   | 0 |
|         |                      |                      |             | 外部建具            |                                                 |        |        |         |       |         |        |        |        |       |  |   | 0 |
|         |                      |                      |             | 受変電             |                                                 |        |        |         |       |         |        |        |        |       |  |   | 0 |
|         |                      |                      |             | 通信・情報           |                                                 |        |        |         |       |         |        |        |        |       |  |   | 0 |
|         |                      |                      |             | 空調              |                                                 |        |        |         |       |         |        |        |        |       |  |   | 0 |
|         |                      |                      |             | 換気              |                                                 |        |        |         |       |         |        |        |        |       |  |   | 0 |
|         |                      |                      |             | 給排水             |                                                 |        |        |         |       |         |        |        |        |       |  |   | 0 |
|         |                      |                      |             | 消火              |                                                 |        |        |         |       |         |        |        |        |       |  |   | 0 |
|         |                      |                      |             | 昇降機             |                                                 |        |        |         |       |         |        |        |        |       |  |   | 0 |
|         |                      |                      |             | 長寿命化改修          |                                                 |        |        |         |       |         |        |        |        |       |  |   | 0 |
|         |                      |                      |             | 解体処分            |                                                 |        |        |         |       |         |        |        |        |       |  |   | 0 |
|         |                      |                      |             | 建設              |                                                 |        |        |         |       |         |        |        |        |       |  |   | 0 |
|         |                      |                      |             | 合計              |                                                 |        |        |         |       |         |        | 943    |        |       |  |   |   |
| 非常備消防施設 | 三芳町消防団<br>第3分団<br>車庫 | 三芳町消防団<br>第3分団<br>車庫 | 59.25       | 経過年             | 29                                              | 30     | 31     | 32      | 33    | 34      | 35     | 36     | 37     | 38    |  |   |   |
|         |                      |                      |             | 屋根・屋上           |                                                 | ○      | 949    |         |       |         |        |        |        |       |  |   | 0 |
|         |                      |                      |             | 外壁              |                                                 |        |        |         |       |         |        |        |        |       |  |   | 0 |
|         |                      |                      |             | 外部建具            |                                                 |        |        |         |       |         |        |        |        |       |  |   | 0 |
|         |                      |                      |             | 受変電             |                                                 |        |        |         |       |         |        |        |        |       |  |   | 0 |
|         |                      |                      |             | 通信・情報           |                                                 |        |        |         |       |         |        |        |        |       |  |   | 0 |
|         |                      |                      |             | 空調              |                                                 |        |        |         |       |         |        |        |        |       |  |   | 0 |
|         |                      |                      |             | 換気              |                                                 |        |        |         |       |         |        |        |        |       |  |   | 0 |
|         |                      |                      |             | 給排水             |                                                 |        |        |         |       |         |        |        |        |       |  |   | 0 |
|         |                      |                      |             | 消火              |                                                 |        |        |         |       |         |        |        |        |       |  |   | 0 |
|         |                      |                      |             | 昇降機             |                                                 |        |        |         |       |         |        |        |        |       |  |   | 0 |
|         |                      |                      |             | 長寿命化改修          |                                                 |        |        |         |       |         |        |        |        |       |  |   | 0 |
|         |                      |                      |             | 解体処分            |                                                 |        |        |         |       |         |        |        |        |       |  |   | 0 |
|         |                      |                      |             | 建設              |                                                 |        |        |         |       |         |        |        |        |       |  |   | 0 |
|         |                      |                      |             | 合計              |                                                 |        | 949    |         |       |         |        |        |        |       |  |   |   |
| 非常備消防施設 | 三芳町消防団<br>第4分団<br>車庫 | 三芳町消防団<br>第4分団<br>車庫 | 59.31       | 経過年             | 35                                              | 36     | 37     | 38      | 39    | 40      | 41     | 42     | 43     | 44    |  |   |   |
|         |                      |                      |             | 屋根・屋上           |                                                 | ○      | 950    |         |       |         |        |        |        |       |  |   | 0 |
|         |                      |                      |             | 外壁              |                                                 | ○      | 371    |         |       |         |        |        |        |       |  |   | 0 |
|         |                      |                      |             | 外部建具            |                                                 | ○      | 993    |         |       |         |        |        |        |       |  |   | 0 |
|         |                      |                      |             | 受変電             |                                                 |        |        |         |       |         |        |        |        |       |  |   | 0 |
|         |                      |                      |             | 通信・情報           |                                                 |        |        |         |       |         |        |        |        |       |  |   | 0 |
|         |                      |                      |             | 空調              |                                                 |        |        |         |       |         |        |        |        |       |  |   | 0 |
|         |                      |                      |             | 換気              |                                                 |        |        |         |       |         |        |        |        |       |  |   | 0 |
|         |                      |                      |             | 給排水             |                                                 |        |        |         |       |         |        |        |        |       |  |   | 0 |
|         |                      |                      |             | 消火              |                                                 |        |        |         |       |         |        |        |        |       |  |   | 0 |
|         |                      |                      |             | 昇降機             |                                                 |        |        |         |       |         |        |        |        |       |  |   | 0 |
|         |                      |                      |             | 長寿命化改修          |                                                 |        |        |         |       |         |        |        |        |       |  |   | 0 |
|         |                      |                      |             | 解体処分            |                                                 |        |        |         |       |         |        |        |        |       |  |   | 0 |
|         |                      |                      |             | 建設              |                                                 |        |        |         |       |         |        |        |        |       |  |   | 0 |
|         |                      |                      |             | 合計              |                                                 |        | 2,314  |         |       |         |        |        |        |       |  |   |   |
| 非常備消防施設 | 三芳町消防団<br>第5分団<br>車庫 | 三芳町消防団<br>第5分団<br>車庫 | 59.31       | 経過年             | 35                                              | 36     | 37     | 38      | 39    | 40      | 41     | 42     | 43     | 44    |  |   |   |
|         |                      |                      |             | 屋根・屋上           | ○                                               | 950    |        |         |       |         |        |        |        |       |  |   | 0 |
|         |                      |                      |             | 外壁              | ○                                               | 371    |        |         |       |         |        |        |        |       |  |   | 0 |
|         |                      |                      |             | 外部建具            | ○                                               | 993    |        |         |       |         |        |        |        |       |  |   | 0 |
|         |                      |                      |             | 受変電             |                                                 |        |        |         |       |         |        |        |        |       |  |   | 0 |
|         |                      |                      |             | 通信・情報           |                                                 |        |        |         |       |         |        |        |        |       |  |   | 0 |
|         |                      |                      |             | 空調              |                                                 |        |        |         |       |         |        |        |        |       |  |   | 0 |
|         |                      |                      |             | 換気              |                                                 |        |        |         |       |         |        |        |        |       |  |   | 0 |
|         |                      |                      |             | 給排水             |                                                 |        |        |         |       |         |        |        |        |       |  |   | 0 |
|         |                      |                      |             | 消火              |                                                 |        |        |         |       |         |        |        |        |       |  |   | 0 |
|         |                      |                      |             | 昇降機             |                                                 |        |        |         |       |         |        |        |        |       |  |   | 0 |
|         |                      |                      |             | 長寿命化改修          |                                                 |        |        |         |       |         |        |        |        |       |  |   | 0 |
|         |                      |                      |             | 解体処分            |                                                 |        |        |         |       |         |        |        |        |       |  |   | 0 |
|         |                      |                      |             | 建設              |                                                 |        |        |         |       |         |        |        |        |       |  |   | 0 |
|         |                      |                      |             | 合計              |                                                 | 2,314  |        |         |       |         |        |        |        |       |  |   |   |
| 火葬場・斎場  | 入間東部広域斎場<br>しののめの里   | 入間東部広域斎場<br>しののめの里   | 5,341.35    | 経過年             | 13                                              | 14     | 15     | 16      | 17    | 18      | 19     | 20     | 21     | 22    |  |   |   |
|         |                      |                      |             | 屋根・屋上           |                                                 |        |        |         |       |         |        | △      | 4,059  |       |  | 0 |   |
|         |                      |                      |             | 外壁              |                                                 |        |        |         |       |         |        | △      | 3,045  |       |  | 0 |   |
|         |                      |                      |             | 外部建具            |                                                 |        |        |         |       |         |        | △      | 7,264  |       |  | 0 |   |
|         |                      |                      |             | 受変電             |                                                 |        | △      | 3,899   |       |         |        |        | 0      |       |  | 0 |   |
|         |                      |                      |             | 通信・情報           |                                                 |        | △      | 427     |       |         |        | △      | 427    |       |  | 0 |   |
|         |                      |                      |             | 空調              |                                                 |        |        |         | ○     | 113,611 |        |        |        |       |  | 0 |   |
|         |                      |                      |             | 換気              |                                                 |        |        |         |       |         |        |        |        |       |  | 0 |   |
|         |                      |                      |             | 給排水             |                                                 |        |        |         |       |         |        |        |        |       |  | 0 |   |
|         |                      |                      |             | 消火              |                                                 |        |        |         |       |         |        |        |        |       |  | 0 |   |
|         |                      |                      |             | 昇降機             |                                                 |        |        |         |       |         |        |        |        |       |  | 0 |   |
|         |                      |                      |             | 長寿命化改修          |                                                 |        |        |         |       |         |        |        |        |       |  | 0 |   |
|         |                      |                      |             | 解体処分            |                                                 |        |        |         |       |         |        |        |        |       |  | 0 |   |
|         |                      |                      |             | 建設              |                                                 |        |        |         |       |         |        |        |        |       |  | 0 |   |
|         |                      |                      |             | 合計              |                                                 | 2,314  |        |         |       |         |        |        |        |       |  |   | 0 |
| し尿処理場   | 浄化センター               | 浄化センター               | 908.92      | 経過年             | 3                                               | 4      | 5      | 6       | 7     | 8       | 9      | 10     | 11     | 12    |  |   |   |
|         |                      |                      |             | 屋根・屋上           |                                                 |        |        |         |       |         |        |        |        |       |  | 0 |   |
|         |                      |                      |             | 外壁              |                                                 |        |        |         |       |         |        |        |        |       |  | 0 |   |
|         |                      |                      |             | 外部建具            |                                                 |        |        |         |       |         |        |        |        |       |  | 0 |   |
|         |                      |                      |             | 受変電             |                                                 |        |        |         |       |         |        |        |        |       |  | 0 |   |
|         |                      |                      |             | 通信・情報           |                                                 |        | △      | 118     |       |         |        | △      | 118    |       |  | 0 |   |
|         |                      |                      |             | 空調              |                                                 |        |        |         |       |         |        | △      | 3,372  |       |  | 0 |   |
|         |                      |                      |             | 換気              |                                                 |        | △      | 2,190   |       |         |        | △      | 2,190  |       |  | 0 |   |
|         |                      |                      |             | 給排水             |                                                 |        | △      | 2,318   |       |         |        | △      | 2,318  |       |  | 0 |   |
|         |                      |                      |             | 消火              |                                                 |        |        |         |       |         |        |        | 0      |       |  | 0 |   |
|         |                      |                      |             | 昇降機             |                                                 |        |        |         |       |         |        |        | 0      |       |  | 0 |   |
|         |                      |                      |             | 長寿命化改修          |                                                 |        |        |         |       |         |        |        | 0      |       |  | 0 |   |
|         |                      |                      |             | 解体処分            |                                                 |        |        |         |       |         |        |        | 0      |       |  | 0 |   |
|         |                      |                      |             | 建設              |                                                 |        |        |         |       |         |        |        | 0      |       |  | 0 |   |
|         |                      |                      |             | 合計              |                                                 |        |        | 4,626   |       |         |        |        | 7,998  |       |  |   | 0 |
| 合計      |                      |                      |             |                 | 2,314                                           | 14,058 | 87,127 | 194,155 | 6,149 | 943     | 41,377 | 85,749 | 22,920 | 8,510 |  |   |   |

<10 年間の標準使用年数まで維持した場合の実施年度・修繕・更新等費用のデータ>

| 施設類型       | 施設名               | 棟名                          | 延床面積<br>(㎡) | 部位等<br>年数<br>年次 | △：部位修繕、○：部位更新、●：長寿命化改修等、×：解体処分、★：建設、（金額：1,000円） |        |      |        |        |       |      |       |        |      |        |       |       |   |   |
|------------|-------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------|------|--------|--------|-------|------|-------|--------|------|--------|-------|-------|---|---|
|            |                   |                             |             |                 | 1                                               | 2      | 3    | 4      | 5      | 6     | 7    | 8     | 9      | 10   |        |       |       |   |   |
|            |                   |                             |             |                 | 2021                                            | 2022   | 2023 | 2024   | 2025   | 2026  | 2027 | 2028  | 2029   | 2030 |        |       |       |   |   |
| 常備消防<br>施設 | 消防本<br>部・西消<br>防署 | 消防本<br>部・西消<br>防署           | 5,356.81    | 経過年             | 8                                               | 9      | 10   | 11     | 12     | 13    | 14   | 15    | 16     | 17   |        |       |       |   |   |
|            |                   |                             |             | 屋根・屋上           |                                                 | 0      | 0    | 0      |        | 0     |      | 0     |        | 0    |        | 0     |       | 0 |   |
|            |                   |                             |             | 外壁              |                                                 | 0      | 0    | △      | 3,053  |       | 0    |       | 0      |      | 0      |       | 0     |   | 0 |
|            |                   |                             |             | 外部建具            |                                                 | 0      | 0    | 0      | 0      | 0     | 0    | 0     | 0      | 0    | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 |
|            |                   |                             |             | 受変電             |                                                 | 0      | 0    | 0      | 0      | 0     | 0    | 0     | 0      | △    | 3,910  | 0     | 0     | 0 | 0 |
|            |                   |                             |             | 通信・情報           |                                                 | 0      | 0    | △      | 429    | 0     | 0    | 0     | 0      | △    | 429    | 0     | 0     | 0 | 0 |
|            |                   |                             |             | 空調              |                                                 | 0      | 0    | 0      | 0      | 0     | 0    | 0     | 0      | △    | 28,177 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|            |                   |                             |             | 換気              |                                                 | 0      | 0    | △      | 8,357  | 0     | 0    | 0     | 0      | 0    | △      | 8,357 | 0     | 0 | 0 |
|            |                   |                             |             | 給排水             |                                                 | 0      | 0    | △      | 8,517  | 0     | 0    | 0     | 0      | △    | 8,517  | 0     | 0     | 0 | 0 |
|            |                   |                             |             | 消火              |                                                 | 0      | 0    | 0      | 0      | 0     | 0    | 0     | 0      | △    | 429    | 0     | 0     | 0 | 0 |
|            |                   |                             |             | 昇降機             |                                                 | 0      | 0    | △      | 6,642  | 0     | 0    | 0     | 0      | 0    | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 |
|            |                   |                             |             | 長寿命化改修          |                                                 | 0      | 0    | 0      | 0      | 0     | 0    | 0     | 0      | 0    | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 |
|            |                   |                             |             | 解体処分            |                                                 | 0      | 0    | 0      | 0      | 0     | 0    | 0     | 0      | 0    | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 |
|            |                   |                             |             | 建設              |                                                 | 0      | 0    | 0      | 0      | 0     | 0    | 0     | 0      | 0    | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 |
|            |                   |                             |             | 合計              |                                                 | 0      | 0    | 26,998 | 0      | 0     | 0    | 0     | 49,819 | 0    | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 |
| 常備消防<br>施設 | 消防本<br>部・西消<br>防署 | 消防本<br>部・西消<br>防署 訓<br>練棟 A | 205.32      | 経過年             | 8                                               | 9      | 10   | 11     | 12     | 13    | 14   | 15    | 16     | 17   |        |       |       |   |   |
|            |                   |                             |             | 屋根・屋上           |                                                 | 0      | 0    | 0      | 0      | 0     | 0    | 0     | 0      | 0    | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 |
|            |                   |                             |             | 外壁              |                                                 | 0      | 0    | 0      | 0      | 0     | 0    | 0     | 0      | 0    | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 |
|            |                   |                             |             | 外部建具            |                                                 | 0      | 0    | 0      | 0      | 0     | 0    | 0     | 0      | 0    | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 |
|            |                   |                             |             | 受変電             |                                                 | 0      | 0    | 0      | 0      | 0     | 0    | 0     | △      | 265  | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 |
|            |                   |                             |             | 通信・情報           |                                                 | 0      | 0    | △      | 27     | 0     | 0    | 0     | 0      | △    | 27     | 0     | 0     | 0 | 0 |
|            |                   |                             |             | 空調              |                                                 | 0      | 0    | △      | 762    | 0     | 0    | 0     | 0      | 0    | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 |
|            |                   |                             |             | 換気              |                                                 | 0      | 0    | △      | 495    | 0     | 0    | 0     | 0      | △    | 495    | 0     | 0     | 0 | 0 |
|            |                   |                             |             | 給排水             |                                                 | 0      | 0    | △      | 524    | 0     | 0    | 0     | 0      | △    | 524    | 0     | 0     | 0 | 0 |
|            |                   |                             |             | 消火              |                                                 | 0      | 0    | 0      | 0      | 0     | 0    | 0     | 0      | △    | 16     | 0     | 0     | 0 | 0 |
|            |                   |                             |             | 昇降機             |                                                 | 0      | 0    | 0      | 0      | 0     | 0    | 0     | 0      | 0    | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 |
|            |                   |                             |             | 長寿命化改修          |                                                 | 0      | 0    | 0      | 0      | 0     | 0    | 0     | 0      | 0    | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 |
|            |                   |                             |             | 解体処分            |                                                 | 0      | 0    | 0      | 0      | 0     | 0    | 0     | 0      | 0    | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 |
|            |                   |                             |             | 建設              |                                                 | 0      | 0    | 0      | 0      | 0     | 0    | 0     | 0      | 0    | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 |
|            |                   |                             |             | 合計              |                                                 | 0      | 0    | 1,808  | 0      | 0     | 0    | 0     | 1,327  | 0    | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 |
| 常備消防<br>施設 | 消防本<br>部・西消<br>防署 | 消防本<br>部・西消<br>防署 訓<br>練棟 B | 261.44      | 経過年             | 8                                               | 9      | 10   | 11     | 12     | 13    | 14   | 15    | 16     | 17   |        |       |       |   |   |
|            |                   |                             |             | 屋根・屋上           |                                                 | 0      | 0    | 0      | 0      | 0     | 0    | 0     | 0      | 0    | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 |
|            |                   |                             |             | 外壁              |                                                 | 0      | 0    | 0      | 0      | 0     | 0    | 0     | 0      | 0    | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 |
|            |                   |                             |             | 外部建具            |                                                 | 0      | 0    | 0      | 0      | 0     | 0    | 0     | 0      | 0    | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 |
|            |                   |                             |             | 受変電             |                                                 | 0      | 0    | 0      | 0      | 0     | 0    | 0     | △      | 337  | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 |
|            |                   |                             |             | 通信・情報           |                                                 | 0      | 0    | △      | 34     | 0     | 0    | 0     | 0      | △    | 34     | 0     | 0     | 0 | 0 |
|            |                   |                             |             | 空調              |                                                 | 0      | 0    | △      | 970    | 0     | 0    | 0     | 0      | 0    | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 |
|            |                   |                             |             | 換気              |                                                 | 0      | 0    | △      | 630    | 0     | 0    | 0     | 0      | △    | 630    | 0     | 0     | 0 | 0 |
|            |                   |                             |             | 給排水             |                                                 | 0      | 0    | △      | 667    | 0     | 0    | 0     | 0      | △    | 667    | 0     | 0     | 0 | 0 |
|            |                   |                             |             | 消火              |                                                 | 0      | 0    | 0      | 0      | 0     | 0    | 0     | 0      | △    | 21     | 0     | 0     | 0 | 0 |
|            |                   |                             |             | 昇降機             |                                                 | 0      | 0    | 0      | 0      | 0     | 0    | 0     | 0      | 0    | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 |
|            |                   |                             |             | 長寿命化改修          |                                                 | 0      | 0    | 0      | 0      | 0     | 0    | 0     | 0      | 0    | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 |
|            |                   |                             |             | 解体処分            |                                                 | 0      | 0    | 0      | 0      | 0     | 0    | 0     | 0      | 0    | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 |
|            |                   |                             |             | 建設              |                                                 | 0      | 0    | 0      | 0      | 0     | 0    | 0     | 0      | 0    | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 |
|            |                   |                             |             | 合計              |                                                 | 0      | 0    | 2,301  | 0      | 0     | 0    | 0     | 1,689  | 0    | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 |
| 常備消防<br>施設 | 西消防署<br>三芳分署      | 西消防署<br>三芳分署                | 1,354.75    | 経過年             | 18                                              | 19     | 20   | 21     | 22     | 23    | 24   | 25    | 26     | 27   |        |       |       |   |   |
|            |                   |                             |             | 屋根・屋上           |                                                 | 0      | 0    | △      | 1,883  | 0     | 0    | 0     | 0      | 0    | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 |
|            |                   |                             |             | 外壁              |                                                 | 0      | 0    | △      | 3,143  | 0     | 0    | 0     | 0      | 0    | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 |
|            |                   |                             |             | 外部建具            |                                                 | 0      | 0    | △      | 3,021  | 0     | 0    | 0     | 0      | 0    | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 |
|            |                   |                             |             | 受変電             |                                                 | 0      | 0    | 0      | 0      | 0     | 0    | 0     | 0      | 0    | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 |
|            |                   |                             |             | 通信・情報           |                                                 | 0      | 0    | △      | 176    | 0     | 0    | 0     | 0      | ○    | 2,994  | 0     | 0     | 0 | 0 |
|            |                   |                             |             | 空調              |                                                 | 0      | 0    | ○      | 27,136 | 0     | 0    | 0     | 0      | 0    | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 |
|            |                   |                             |             | 換気              |                                                 | 0      | 0    | △      | 3,265  | 0     | 0    | 0     | 0      | △    | 3,265  | 0     | 0     | 0 | 0 |
|            |                   |                             |             | 給排水             |                                                 | 0      | 0    | △      | 3,455  | 0     | 0    | 0     | 0      | △    | 3,455  | 0     | 0     | 0 | 0 |
|            |                   |                             |             | 消火              |                                                 | 0      | 0    | 0      | 0      | 0     | 0    | 0     | 0      | 0    | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 |
|            |                   |                             |             | 昇降機             |                                                 | 0      | 0    | △      | 4,633  | 0     | 0    | 0     | 0      | 0    | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 |
|            |                   |                             |             | 長寿命化改修          |                                                 | 0      | 0    | 0      | 0      | 0     | 0    | 0     | 0      | 0    | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 |
|            |                   |                             |             | 解体処分            |                                                 | 0      | 0    | 0      | 0      | 0     | 0    | 0     | 0      | 0    | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 |
|            |                   |                             |             | 建設              |                                                 | 0      | 0    | 0      | 0      | 0     | 0    | 0     | 0      | 0    | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 |
|            |                   |                             |             | 合計              |                                                 | 0      | 0    | 46,712 | 0      | 0     | 0    | 9,714 | 0      | 0    | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 |
| 常備消防<br>施設 | 東消防署              | 東消防署                        | 1,536.08    | 経過年             | 17                                              | 18     | 19   | 20     | 21     | 22    | 23   | 24    | 25     | 26   |        |       |       |   |   |
|            |                   |                             |             | 屋根・屋上           |                                                 | 0      | 0    | 0      | △      | 2,135 | 0    | 0     | 0      | 0    | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 |
|            |                   |                             |             | 外壁              |                                                 | 0      | 0    | 0      | △      | 3,564 | 0    | 0     | 0      | 0    | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 |
|            |                   |                             |             | 外部建具            |                                                 | 0      | 0    | 0      | △      | 3,425 | 0    | 0     | 0      | 0    | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 |
|            |                   |                             |             | 受変電             |                                                 | 0      | 0    | 0      | 0      | 0     | 0    | 0     | 0      | 0    | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 |
|            |                   |                             |             | 通信・情報           |                                                 | 0      | 0    | 0      | △      | 200   | 0    | 0     | 0      | 0    | 0      | ○     | 3,395 | 0 | 0 |
|            |                   |                             |             | 空調              | ○                                               | 30,768 | 0    | 0      | 0      | 0     | 0    | 0     | 0      | 0    | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 |
|            |                   |                             |             | 換気              |                                                 | 0      | 0    | 0      | △      | 3,702 | 0    | 0     | 0      | 0    | 0      | △     | 3,702 | 0 | 0 |
|            |                   |                             |             | 給排水             |                                                 | 0      | 0    | 0      | △      | 3,917 | 0    | 0     | 0      | 0    | 0      | △     | 3,917 | 0 | 0 |
|            |                   |                             |             | 消火              |                                                 | 0      | 0    | 0      | 0      | 0     | 0    | 0     | 0      | 0    | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 |
|            |                   |                             |             | 昇降機             |                                                 | 0      | 0    | 0      | △      | 5,253 | 0    | 0     | 0      | 0    | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 |
|            |                   |                             |             | 長寿命化改修          |                                                 | 0      | 0    | 0      | 0      | 0     | 0    | 0     | 0      | 0    | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 |
|            |                   |                             |             | 解体処分            |                                                 | 0      | 0    | 0      | 0      | 0     | 0    | 0     | 0      | 0    | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 |
|            |                   |                             |             | 建設              |                                                 | 0      | 0    | 0      | 0      | 0     | 0    | 0     | 0      | 0    | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 |
|            |                   |                             |             | 合計              |                                                 | 30,768 | 0    | 0      | 22,196 | 0     | 0    | 0     | 0      | 0    | 11,014 | 0     | 0     | 0 | 0 |

| 施設類型        | 施設名                       | 棟名                        | 延床面積<br>(㎡) | 部位等<br>年数<br>年次 | △：部位修繕、○：部位更新、●：長寿命化改修等、×：解体処分、★：建設、（金額：1,000円） |        |       |        |       |        |        |      |       |       |
|-------------|---------------------------|---------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|------|-------|-------|
|             |                           |                           |             |                 | 1                                               | 2      | 3     | 4      | 5     | 6      | 7      | 8    | 9     | 10    |
|             |                           |                           |             |                 | 2021                                            | 2022   | 2023  | 2024   | 2025  | 2026   | 2027   | 2028 | 2029  | 2030  |
| 常備消防<br>施設  | 東消防署                      | 東消防署<br>訓練棟 A             | 323.70      | 経過年             | 17                                              | 18     | 19    | 20     | 21    | 22     | 23     | 24   | 25    | 26    |
|             |                           |                           |             | 屋根・屋上           |                                                 | 0      | 0     | △      | 450   | 0      | 0      | 0    | 0     | 0     |
|             |                           |                           |             | 外壁              |                                                 | 0      | 0     | 0      | 0     | 0      | 0      | 0    | 0     | 0     |
|             |                           |                           |             | 外部建具            | 0                                               | 0      | 0     | △      | 722   | 0      | 0      | 0    | 0     | 0     |
|             |                           |                           |             | 受変電             | 0                                               | 0      | 0     | 0      | 0     | 0      | 0      | 0    | 0     | 0     |
|             |                           |                           |             | 通信・情報           | 0                                               | 0      | 0     | △      | 42    | 0      | 0      | 0    | ○     | 715   |
|             |                           |                           |             | 空調              | 0                                               | 0      | 0     | ○      | 6,484 | 0      | 0      | 0    | 0     | 0     |
|             |                           |                           |             | 換気              | 0                                               | 0      | 0     | △      | 780   | 0      | 0      | 0    | △     | 780   |
|             |                           |                           |             | 給排水             | 0                                               | 0      | 0     | △      | 825   | 0      | 0      | 0    | △     | 825   |
|             |                           |                           |             | 消火              | 0                                               | 0      | 0     | 0      | 0     | 0      | 0      | 0    | 0     | 0     |
|             |                           |                           |             | 昇降機             | 0                                               | 0      | 0     | 0      | 0     | 0      | 0      | 0    | 0     | 0     |
|             |                           |                           |             | 長寿命化改修          | 0                                               | 0      | 0     | 0      | 0     | 0      | 0      | 0    | 0     | 0     |
|             |                           |                           |             | 解体処分            | 0                                               | 0      | 0     | 0      | 0     | 0      | 0      | 0    | 0     | 0     |
|             |                           |                           |             | 建設              | 0                                               | 0      | 0     | 0      | 0     | 0      | 0      | 0    | 0     | 0     |
|             |                           |                           |             | 合計              | 0                                               | 0      | 0     | 9,303  | 0     | 0      | 0      | 0    | 2,320 | 0     |
| 常備消防<br>施設  | 東消防署                      | 東消防署<br>訓練棟 B             | 348.00      | 経過年             | 17                                              | 18     | 19    | 20     | 21    | 22     | 23     | 24   | 25    | 26    |
|             |                           |                           |             | 屋根・屋上           |                                                 | 0      | 0     | △      | 484   | 0      | 0      | 0    | 0     | 0     |
|             |                           |                           |             | 外壁              | 0                                               | 0      | 0     | 0      | 0     | 0      | 0      | 0    | 0     | 0     |
|             |                           |                           |             | 外部建具            | 0                                               | 0      | 0     | △      | 776   | 0      | 0      | 0    | 0     | 0     |
|             |                           |                           |             | 受変電             | 0                                               | 0      | 0     | 0      | 0     | 0      | 0      | 0    | 0     | 0     |
|             |                           |                           |             | 通信・情報           | 0                                               | 0      | 0     | △      | 45    | 0      | 0      | 0    | ○     | 769   |
|             |                           |                           |             | 空調              | 0                                               | 0      | 0     | ○      | 6,970 | 0      | 0      | 0    | 0     | 0     |
|             |                           |                           |             | 換気              | 0                                               | 0      | 0     | △      | 839   | 0      | 0      | 0    | △     | 839   |
|             |                           |                           |             | 給排水             | 0                                               | 0      | 0     | △      | 887   | 0      | 0      | 0    | △     | 887   |
|             |                           |                           |             | 消火              | 0                                               | 0      | 0     | 0      | 0     | 0      | 0      | 0    | 0     | 0     |
|             |                           |                           |             | 昇降機             | 0                                               | 0      | 0     | 0      | 0     | 0      | 0      | 0    | 0     | 0     |
|             |                           |                           |             | 長寿命化改修          | 0                                               | 0      | 0     | 0      | 0     | 0      | 0      | 0    | 0     | 0     |
|             |                           |                           |             | 解体処分            | 0                                               | 0      | 0     | 0      | 0     | 0      | 0      | 0    | 0     | 0     |
|             |                           |                           |             | 建設              | 0                                               | 0      | 0     | 0      | 0     | 0      | 0      | 0    | 0     | 0     |
|             |                           |                           |             | 合計              | 0                                               | 0      | 0     | 10,001 | 0     | 0      | 0      | 0    | 2,495 | 0     |
| 常備消防<br>施設  | 東消防署                      | 東消防署<br>訓練棟 C             | 288.00      | 経過年             | 17                                              | 18     | 19    | 20     | 21    | 22     | 23     | 24   | 25    | 26    |
|             |                           |                           |             | 屋根・屋上           |                                                 | 0      | 0     | △      | 400   | 0      | 0      | 0    | 0     | 0     |
|             |                           |                           |             | 外壁              | 0                                               | 0      | 0     | 0      | 0     | 0      | 0      | 0    | 0     | 0     |
|             |                           |                           |             | 外部建具            | 0                                               | 0      | 0     | △      | 642   | 0      | 0      | 0    | 0     | 0     |
|             |                           |                           |             | 受変電             | 0                                               | 0      | 0     | 0      | 0     | 0      | 0      | 0    | 0     | 0     |
|             |                           |                           |             | 通信・情報           | 0                                               | 0      | 0     | △      | 37    | 0      | 0      | 0    | ○     | 636   |
|             |                           |                           |             | 空調              | 0                                               | 0      | 0     | ○      | 5,769 | 0      | 0      | 0    | 0     | 0     |
|             |                           |                           |             | 換気              | 0                                               | 0      | 0     | △      | 694   | 0      | 0      | 0    | △     | 694   |
|             |                           |                           |             | 給排水             | 0                                               | 0      | 0     | △      | 734   | 0      | 0      | 0    | △     | 734   |
|             |                           |                           |             | 消火              | 0                                               | 0      | 0     | 0      | 0     | 0      | 0      | 0    | 0     | 0     |
|             |                           |                           |             | 昇降機             | 0                                               | 0      | 0     | 0      | 0     | 0      | 0      | 0    | 0     | 0     |
|             |                           |                           |             | 長寿命化改修          | 0                                               | 0      | 0     | 0      | 0     | 0      | 0      | 0    | 0     | 0     |
|             |                           |                           |             | 解体処分            | 0                                               | 0      | 0     | 0      | 0     | 0      | 0      | 0    | 0     | 0     |
|             |                           |                           |             | 建設              | 0                                               | 0      | 0     | 0      | 0     | 0      | 0      | 0    | 0     | 0     |
|             |                           |                           |             | 合計              | 0                                               | 0      | 0     | 8,276  | 0     | 0      | 0      | 0    | 2,064 | 0     |
| 常備消防<br>施設  | 東消防署<br>富士見分<br>署         | 東消防署<br>富士見分<br>署         | 911.54      | 経過年             | 1                                               | 2      | 3     | 4      | 5     | 6      | 7      | 8    | 9     | 10    |
|             |                           |                           |             | 屋根・屋上           |                                                 | 0      | 0     | 0      | 0     | 0      | 0      | 0    | 0     | 0     |
|             |                           |                           |             | 外壁              | 0                                               | 0      | 0     | 0      | 0     | 0      | 0      | 0    | 0     | 0     |
|             |                           |                           |             | 外部建具            | 0                                               | 0      | 0     | 0      | 0     | 0      | 0      | 0    | 0     | 0     |
|             |                           |                           |             | 受変電             | 0                                               | 0      | 0     | 0      | 0     | 0      | 0      | 0    | 0     | 0     |
|             |                           |                           |             | 通信・情報           | 0                                               | 0      | 0     | 0      | △     | 119    | 0      | 0    | 0     | △     |
|             |                           |                           |             | 空調              | 0                                               | 0      | 0     | 0      | 0     | 0      | 0      | 0    | 0     | △     |
|             |                           |                           |             | 換気              | 0                                               | 0      | 0     | 0      | △     | 2,197  | 0      | 0    | 0     | △     |
|             |                           |                           |             | 給排水             | 0                                               | 0      | 0     | 0      | △     | 2,324  | 0      | 0    | 0     | △     |
|             |                           |                           |             | 消火              | 0                                               | 0      | 0     | 0      | 0     | 0      | 0      | 0    | 0     | 0     |
|             |                           |                           |             | 昇降機             | 0                                               | 0      | 0     | 0      | 0     | 0      | 0      | 0    | 0     | 0     |
|             |                           |                           |             | 長寿命化改修          | 0                                               | 0      | 0     | 0      | 0     | 0      | 0      | 0    | 0     | 0     |
|             |                           |                           |             | 解体処分            | 0                                               | 0      | 0     | 0      | 0     | 0      | 0      | 0    | 0     | 0     |
|             |                           |                           |             | 建設              | 0                                               | 0      | 0     | 0      | 0     | 0      | 0      | 0    | 0     | 0     |
|             |                           |                           |             | 合計              | 0                                               | 0      | 0     | 0      | 4,640 | 0      | 0      | 0    | 0     | 8,022 |
| 常備消防<br>施設  | 東消防署<br>ふじみ野<br>分署        | 東消防署<br>ふじみ野<br>分署        | 1,354.92    | 経過年             | 25                                              | 26     | 27    | 28     | 29    | 30     | 31     | 32   | 33    | 34    |
|             |                           |                           |             | 屋根・屋上           |                                                 | 0      | 0     | 0      | 0     | 0      | 0      | 0    | 0     | 0     |
|             |                           |                           |             | 外壁              |                                                 | 0      | 0     | 0      | 0     | 0      | 0      | 0    | 0     | 0     |
|             |                           |                           |             | 外部建具            | 0                                               | 0      | 0     | 0      | 0     | 0      | 0      | 0    | 0     | 0     |
|             |                           |                           |             | 受変電             | 0                                               | 0      | 0     | 0      | 0     | 0      | 0      | 0    | 0     | 0     |
|             |                           |                           |             | 通信・情報           | 0                                               | ○      | 2,994 | 0      | 0     | 0      | △      | 176  | 0     | 0     |
|             |                           |                           |             | 空調              | ○                                               | 27,139 | 0     | 0      | 0     | 0      | 0      | 0    | 0     | 0     |
|             |                           |                           |             | 換気              | △                                               | 3,265  | 0     | 0      | 0     | ○      | 7,154  | 0    | 0     | 0     |
|             |                           |                           |             | 給排水             | △                                               | 3,455  | 0     | 0      | 0     | ○      | 30,011 | 0    | 0     | 0     |
|             |                           |                           |             | 消火              | 0                                               | 0      | 0     | 0      | 0     | ○      | 3,604  | 0    | 0     | 0     |
|             |                           |                           |             | 昇降機             | 0                                               | 0      | 0     | 0      | 0     | 0      | 0      | 0    | 0     | 0     |
|             |                           |                           |             | 長寿命化改修          | 0                                               | 0      | 0     | 0      | 0     | 0      | 0      | 0    | 0     | 0     |
|             |                           |                           |             | 解体処分            | 0                                               | 0      | 0     | 0      | 0     | 0      | 0      | 0    | 0     | 0     |
|             |                           |                           |             | 建設              | 0                                               | 0      | 0     | 0      | 0     | 0      | 0      | 0    | 0     | 0     |
|             |                           |                           |             | 合計              | 33,859                                          | 2,994  | 0     | 0      | 0     | 40,769 | 176    | 0    | 0     | 0     |
| 非常備消<br>防施設 | 富士見市<br>消防団<br>第1分団<br>車庫 | 富士見市<br>消防団<br>第1分団<br>車庫 | 73.08       | 経過年             | 9                                               | 10     | 11    | 12     | 13    | 14     | 15     | 16   | 17    | 18    |
|             |                           |                           |             | 屋根・屋上           |                                                 | 0      | 0     | 0      | 0     | 0      | 0      | 0    | 0     | 0     |
|             |                           |                           |             | 外壁              | 0                                               | 0      | 0     | 0      | 0     | 0      | 0      | 0    | 0     | 0     |
|             |                           |                           |             | 外部建具            | 0                                               | 0      | 0     | 0      | 0     | 0      | 0      | 0    | 0     | 0     |
|             |                           |                           |             | 受変電             | 0                                               | 0      | 0     | 0      | 0     | 0      | 0      | 0    | 0     | 0     |
|             |                           |                           |             | 通信・情報           | 0                                               | 0      | 0     | 0      | 0     | 0      | 0      | 0    | 0     | 0     |
|             |                           |                           |             | 空調              | 0                                               | 0      | 0     | 0      | 0     | 0      | 0      | 0    | 0     | 0     |
|             |                           |                           |             | 換気              | 0                                               | 0      | 0     | 0      | 0     | 0      | 0      | 0    | 0     | 0     |
|             |                           |                           |             | 給排水             | 0                                               | 0      | 0     | 0      | 0     | 0      | 0      | 0    | 0     | 0     |
|             |                           |                           |             | 消火              | 0                                               | 0      | 0     | 0      | 0     | 0      | 0      | 0    | 0     | 0     |
|             |                           |                           |             | 昇降機             | 0                                               | 0      | 0     | 0      | 0     | 0      | 0      | 0    | 0     | 0     |
|             |                           |                           |             | 長寿命化改修          | 0                                               | 0      | 0     | 0      | 0     | 0      | 0      | 0    | 0     | 0     |
|             |                           |                           |             | 解体処分            | 0                                               | 0      | 0     | 0      | 0     | 0      | 0      | 0    | 0     | 0     |
|             |                           |                           |             | 建設              | 0                                               | 0      | 0     | 0      | 0     | 0      | 0      | 0    | 0     | 0     |
|             |                           |                           |             | 合計              | 0                                               | 0      | 0     | 0      | 0     | 0      | 0      | 0    | 0     | 0     |

| 施設類型    | 施設名           | 棟名            | 延床面積<br>(㎡) | 部位等<br>年数<br>年次 | △：部位修繕、○：部位更新、●：長寿命化改修等、×：解体処分、★：建設、（金額：1,000円） |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|---------------|---------------|-------------|-----------------|-------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|         |               |               |             |                 | 1                                               | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   |
|         |               |               |             |                 | 2021                                            | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 非常備消防施設 | 富士見市消防団第2分団車庫 | 富士見市消防団第2分団車庫 | 105.00      | 経過年             | 10                                              | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   |
|         |               |               |             | 屋根・屋上           |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 外壁              | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 外部建具            | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 受変電             | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 通信・情報           | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 空調              | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 換気              | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 給排水             | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 消火              | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 昇降機             | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 長寿命化改修          | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 解体処分            | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 建設              | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 合計              | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 非常備消防施設 | 富士見市消防団第3分団車庫 | 富士見市消防団第3分団車庫 | 72.69       | 経過年             | 6                                               | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   |
|         |               |               |             | 屋根・屋上           |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 外壁              | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 外部建具            | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 受変電             | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 通信・情報           | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 空調              | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 換気              | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 給排水             | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 消火              | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 昇降機             | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 長寿命化改修          | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 解体処分            | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 建設              | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 合計              | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 非常備消防施設 | 富士見市消防団第4分団車庫 | 富士見市消防団第4分団車庫 | 99.37       | 経過年             | 8                                               | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   |
|         |               |               |             | 屋根・屋上           |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 外壁              | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 外部建具            | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 受変電             | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 通信・情報           | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 空調              | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 換気              | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 給排水             | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 消火              | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 昇降機             | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 長寿命化改修          | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 解体処分            | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 建設              | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 合計              | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 非常備消防施設 | 富士見市消防団第5分団車庫 | 富士見市消防団第5分団車庫 | 76.00       | 経過年             | 20                                              | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   |
|         |               |               |             | 屋根・屋上           | △                                               | 106  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 外壁              | △                                               | 176  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 外部建具            | △                                               | 169  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 受変電             | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 通信・情報           | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 空調              | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 換気              | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 給排水             | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 消火              | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 昇降機             | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 長寿命化改修          | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 解体処分            | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 建設              | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 合計              | 451                                             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 非常備消防施設 | 富士見市消防団第6分団車庫 | 富士見市消防団第6分団車庫 | 73.08       | 経過年             | 7                                               | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   |
|         |               |               |             | 屋根・屋上           |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 外壁              | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 外部建具            | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 受変電             | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 通信・情報           | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 空調              | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 換気              | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 給排水             | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 消火              | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 昇降機             | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 長寿命化改修          | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 解体処分            | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 建設              | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 合計              | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 非常備消防施設 | 富士見市消防団第8分団車庫 | 富士見市消防団第8分団車庫 | 68.31       | 経過年             | 4                                               | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   |
|         |               |               |             | 屋根・屋上           |                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 外壁              | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 外部建具            | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 受変電             | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 通信・情報           | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 空調              | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 換気              | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 給排水             | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 消火              | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 昇降機             | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 長寿命化改修          | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 解体処分            | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 建設              | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |               |               |             | 合計              | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| 施設類型    | 施設名            | 棟名             | 延床面積<br>(㎡) | 部位等<br>年数 | △：部位修繕、○：部位更新、●：長寿命化改修等、×：解体処分、★：建設、（金額：1,000円） |      |      |      |       |      |       |       |      |       |
|---------|----------------|----------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------|------|------|------|-------|------|-------|-------|------|-------|
|         |                |                |             |           | 1                                               | 2    | 3    | 4    | 5     | 6    | 7     | 8     | 9    | 10    |
|         |                |                |             |           | 2021                                            | 2022 | 2023 | 2024 | 2025  | 2026 | 2027  | 2028  | 2029 | 2030  |
| 非常備消防施設 | ふじみ野市消防団第1分団車庫 | ふじみ野市消防団第1分団車庫 | 63.61       | 経過年       | 16                                              | 17   | 18   | 19   | 20    | 21   | 22    | 23    | 24   | 25    |
|         |                |                |             | 屋根・屋上     | 0                                               | 0    | 0    | 0    | △ 88  | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     |
|         |                |                |             | 外壁        | 0                                               | 0    | 0    | 0    | △ 148 | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     |
|         |                |                |             | 外部建具      | 0                                               | 0    | 0    | 0    | △ 142 | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     |
|         |                |                |             | 受変電       | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     |
|         |                |                |             | 通信・情報     | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     |
|         |                |                |             | 空調        | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     |
|         |                |                |             | 換気        | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     |
|         |                |                |             | 給排水       | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     |
|         |                |                |             | 消火        | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     |
|         |                |                |             | 昇降機       | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     |
|         |                |                |             | 長寿命化改修    | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     |
|         |                |                |             | 解体処分      | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     |
|         |                |                |             | 建設        | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     |
|         |                |                |             | 合計        | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 378   | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     |
| 非常備消防施設 | ふじみ野市消防団第2分団車庫 | ふじみ野市消防団第2分団車庫 | 82.21       | 経過年       | 11                                              | 12   | 13   | 14   | 15    | 16   | 17    | 18    | 19   | 20    |
|         |                |                |             | 屋根・屋上     | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | △ 114 |
|         |                |                |             | 外壁        | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | △ 191 |
|         |                |                |             | 外部建具      | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | △ 183 |
|         |                |                |             | 受変電       | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     |
|         |                |                |             | 通信・情報     | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     |
|         |                |                |             | 空調        | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     |
|         |                |                |             | 換気        | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     |
|         |                |                |             | 給排水       | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     |
|         |                |                |             | 消火        | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     |
|         |                |                |             | 昇降機       | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     |
|         |                |                |             | 長寿命化改修    | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     |
|         |                |                |             | 解体処分      | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     |
|         |                |                |             | 建設        | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     |
|         |                |                |             | 合計        | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 488   |
| 非常備消防施設 | ふじみ野市消防団第3分団車庫 | ふじみ野市消防団第3分団車庫 | 68.58       | 経過年       | 13                                              | 14   | 15   | 16   | 17    | 18   | 19    | 20    | 21   | 22    |
|         |                |                |             | 屋根・屋上     | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | △ 95  | 0    | 0     |
|         |                |                |             | 外壁        | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | △ 159 | 0    | 0     |
|         |                |                |             | 外部建具      | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | △ 153 | 0    | 0     |
|         |                |                |             | 受変電       | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     |
|         |                |                |             | 通信・情報     | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     |
|         |                |                |             | 空調        | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     |
|         |                |                |             | 換気        | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     |
|         |                |                |             | 給排水       | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     |
|         |                |                |             | 消火        | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     |
|         |                |                |             | 昇降機       | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     |
|         |                |                |             | 長寿命化改修    | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     |
|         |                |                |             | 解体処分      | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     |
|         |                |                |             | 建設        | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     |
|         |                |                |             | 合計        | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 407   | 0    | 0     |
| 非常備消防施設 | ふじみ野市消防団第4分団車庫 | ふじみ野市消防団第4分団車庫 | 72.68       | 経過年       | 14                                              | 15   | 16   | 17   | 18    | 19   | 20    | 21    | 22   | 23    |
|         |                |                |             | 屋根・屋上     | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | △ 101 | 0     | 0    | 0     |
|         |                |                |             | 外壁        | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | △ 169 | 0     | 0    | 0     |
|         |                |                |             | 外部建具      | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | △ 162 | 0     | 0    | 0     |
|         |                |                |             | 受変電       | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     |
|         |                |                |             | 通信・情報     | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     |
|         |                |                |             | 空調        | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     |
|         |                |                |             | 換気        | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     |
|         |                |                |             | 給排水       | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     |
|         |                |                |             | 消火        | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     |
|         |                |                |             | 昇降機       | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     |
|         |                |                |             | 長寿命化改修    | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     |
|         |                |                |             | 解体処分      | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     |
|         |                |                |             | 建設        | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     |
|         |                |                |             | 合計        | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 432   | 0     | 0    | 0     |
| 非常備消防施設 | ふじみ野市消防団第5分団車庫 | ふじみ野市消防団第5分団車庫 | 52.99       | 経過年       | 24                                              | 25   | 26   | 27   | 28    | 29   | 30    | 31    | 32   | 33    |
|         |                |                |             | 屋根・屋上     | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | ○ 848 | 0     | 0    | 0     |
|         |                |                |             | 外壁        | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     |
|         |                |                |             | 外部建具      | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     |
|         |                |                |             | 受変電       | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     |
|         |                |                |             | 通信・情報     | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     |
|         |                |                |             | 空調        | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     |
|         |                |                |             | 換気        | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     |
|         |                |                |             | 給排水       | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     |
|         |                |                |             | 消火        | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     |
|         |                |                |             | 昇降機       | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     |
|         |                |                |             | 長寿命化改修    | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     |
|         |                |                |             | 解体処分      | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     |
|         |                |                |             | 建設        | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     |
|         |                |                |             | 合計        | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 848   | 0     | 0    | 0     |
| 非常備消防施設 | ふじみ野市消防団第6分団車庫 | ふじみ野市消防団第6分団車庫 | 81.20       | 経過年       | 3                                               | 4    | 5    | 6    | 7     | 8    | 9     | 10    | 11   | 12    |
|         |                |                |             | 屋根・屋上     | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     |
|         |                |                |             | 外壁        | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     |
|         |                |                |             | 外部建具      | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     |
|         |                |                |             | 受変電       | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     |
|         |                |                |             | 通信・情報     | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     |
|         |                |                |             | 空調        | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     |
|         |                |                |             | 換気        | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     |
|         |                |                |             | 給排水       | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     |
|         |                |                |             | 消火        | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     |
|         |                |                |             | 昇降機       | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     |
|         |                |                |             | 長寿命化改修    | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     |
|         |                |                |             | 解体処分      | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     |
|         |                |                |             | 建設        | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     |
|         |                |                |             | 合計        | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     |

| 施設類型    | 施設名             | 棟名              | 延床面積<br>(㎡) | 部位等<br>年数<br>年次 | △：部位修繕、○：部位更新、●：長寿命化改修等、×：解体処分、★：建設、（金額：1,000円） |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|         |                 |                 |             |                 | 1                                               | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   |
|         |                 |                 |             |                 | 2021                                            | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 非常備消防施設 | ふじみ野市消防団第7分団車庫  | ふじみ野市消防団第7分団車庫  | 52.99       | 経過年             | 16                                              | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   |
|         |                 |                 |             | 屋根・屋上           |                                                 | 0    | 0    | 0    | △    | 74   | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 外壁              | 0                                               | 0    | 0    | 0    | △    | 123  | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 外部建具            | 0                                               | 0    | 0    | 0    | △    | 118  | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 受変電             | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 通信・情報           | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 空調              | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 換気              | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 給排水             | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 消火              | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 昇降機             | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 長寿命化改修          | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 解体処分            | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 建設              | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 合計              | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 315  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 非常備消防施設 | ふじみ野市消防団第8分団車庫  | ふじみ野市消防団第8分団車庫  | 52.99       | 経過年             | 20                                              | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   |
|         |                 |                 |             | 屋根・屋上           | △                                               | 74   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 外壁              | △                                               | 123  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 外部建具            | △                                               | 118  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 受変電             | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 通信・情報           | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 空調              | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 換気              | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 給排水             | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 消火              | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 昇降機             | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 長寿命化改修          | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 解体処分            | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 建設              | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 合計              | 315                                             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 非常備消防施設 | ふじみ野市消防団第9分団車庫  | ふじみ野市消防団第9分団車庫  | 60.03       | 経過年             | 19                                              | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   |
|         |                 |                 |             | 屋根・屋上           | 0                                               | △    | 83   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 外壁              | 0                                               | △    | 139  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 外部建具            | 0                                               | △    | 134  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 受変電             | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 通信・情報           | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 空調              | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 換気              | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 給排水             | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 消火              | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 昇降機             | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 長寿命化改修          | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 解体処分            | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 建設              | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 合計              | 0                                               | 356  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 非常備消防施設 | ふじみ野市消防団第10分団車庫 | ふじみ野市消防団第10分団車庫 | 50.96       | 経過年             | 26                                              | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   |
|         |                 |                 |             | 屋根・屋上           | 0                                               | 0    | 0    | 0    | ○    | 816  | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 外壁              | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 外部建具            | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 受変電             | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 通信・情報           | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 空調              | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 換気              | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 給排水             | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 消火              | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 昇降機             | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 長寿命化改修          | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 解体処分            | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 建設              | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 合計              | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 816  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 非常備消防施設 | 三芳町消防団第1分団車庫    | 三芳町消防団第1分団車庫    | 59.31       | 経過年             | 1                                               | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   |
|         |                 |                 |             | 屋根・屋上           | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 外壁              | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 外部建具            | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 受変電             | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 通信・情報           | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 空調              | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 換気              | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 給排水             | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 消火              | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 昇降機             | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 長寿命化改修          | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 解体処分            | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 建設              | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 合計              | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 非常備消防施設 | 三芳町消防団第2分団車庫    | 三芳町消防団第2分団車庫    | 58.93       | 経過年             | 25                                              | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   |
|         |                 |                 |             | 屋根・屋上           | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | ○    | 943  | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 外壁              | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 外部建具            | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 受変電             | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 通信・情報           | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 空調              | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 換気              | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 給排水             | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 消火              | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 昇降機             | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 長寿命化改修          | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 解体処分            | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 建設              | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|         |                 |                 |             | 合計              | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 943  | 0    | 0    | 0    | 0    |

| 施設類型    | 施設名                | 棟名                 | 延床面積<br>(㎡) | 部位等<br>年数<br>年次 | △：部位修繕、○：部位更新、●：長寿命化改修等、×：解体処分、★：建設、（金額: 1,000円） |         |           |         |        |       |        |         |       |      |   |
|---------|--------------------|--------------------|-------------|-----------------|--------------------------------------------------|---------|-----------|---------|--------|-------|--------|---------|-------|------|---|
|         |                    |                    |             |                 | 1                                                | 2       | 3         | 4       | 5      | 6     | 7      | 8       | 9     | 10   |   |
|         |                    |                    |             |                 | 2021                                             | 2022    | 2023      | 2024    | 2025   | 2026  | 2027   | 2028    | 2029  | 2030 |   |
| 非常備消防施設 | 三芳町消防団<br>第3分団車庫   | 三芳町消防団<br>第3分団車庫   | 59.25       | 経過年             | 29                                               | 30      | 31        | 32      | 33     | 34    | 35     | 36      | 37    | 38   |   |
|         |                    |                    |             | 屋根・屋上           | 0                                                | ○ 949   | 0         | 0       | 0      | 0     | 0      | 0       | 0     | 0    | 0 |
|         |                    |                    |             | 外壁              | 0                                                | 0       | 0         | 0       | 0      | 0     | 0      | 0       | 0     | 0    | 0 |
|         |                    |                    |             | 外部建具            | 0                                                | 0       | 0         | 0       | 0      | 0     | 0      | 0       | 0     | 0    | 0 |
|         |                    |                    |             | 受変電             | 0                                                | 0       | 0         | 0       | 0      | 0     | 0      | 0       | 0     | 0    | 0 |
|         |                    |                    |             | 通信・情報           | 0                                                | 0       | 0         | 0       | 0      | 0     | 0      | 0       | 0     | 0    | 0 |
|         |                    |                    |             | 空調              | 0                                                | 0       | 0         | 0       | 0      | 0     | 0      | 0       | 0     | 0    | 0 |
|         |                    |                    |             | 換気              | 0                                                | 0       | 0         | 0       | 0      | 0     | 0      | 0       | 0     | 0    | 0 |
|         |                    |                    |             | 給排水             | 0                                                | 0       | 0         | 0       | 0      | 0     | 0      | 0       | 0     | 0    | 0 |
|         |                    |                    |             | 消火              | 0                                                | 0       | 0         | 0       | 0      | 0     | 0      | 0       | 0     | 0    | 0 |
|         |                    |                    |             | 昇降機             | 0                                                | 0       | 0         | 0       | 0      | 0     | 0      | 0       | 0     | 0    | 0 |
|         |                    |                    |             | 長寿命化改修          | 0                                                | 0       | 0         | 0       | 0      | 0     | 0      | 0       | 0     | 0    | 0 |
|         |                    |                    |             | 解体処分            | 0                                                | 0       | 0         | 0       | 0      | 0     | 0      | 0       | 0     | 0    | 0 |
|         |                    |                    |             | 建設              | 0                                                | 0       | 0         | 0       | 0      | 0     | 0      | 0       | 0     | 0    | 0 |
|         |                    |                    |             | 合計              | 0                                                | 949     | 0         | 0       | 0      | 0     | 0      | 0       | 0     | 0    | 0 |
| 非常備消防施設 | 三芳町消防団<br>第4分団車庫   | 三芳町消防団<br>第4分団車庫   | 59.31       | 経過年             | 35                                               | 36      | 37        | 38      | 39     | 40    | 41     | 42      | 43    | 44   |   |
|         |                    |                    |             | 屋根・屋上           | 0                                                | ○ 950   | 0         | 0       | 0      | 0     | 0      | 0       | 0     | 0    | 0 |
|         |                    |                    |             | 外壁              | 0                                                | 0       | 0         | 0       | 0      | ○ 371 | 0      | 0       | 0     | 0    | 0 |
|         |                    |                    |             | 外部建具            | 0                                                | 0       | 0         | 0       | 0      | ○ 993 | 0      | 0       | 0     | 0    | 0 |
|         |                    |                    |             | 受変電             | 0                                                | 0       | 0         | 0       | 0      | 0     | 0      | 0       | 0     | 0    | 0 |
|         |                    |                    |             | 通信・情報           | 0                                                | 0       | 0         | 0       | 0      | 0     | 0      | 0       | 0     | 0    | 0 |
|         |                    |                    |             | 空調              | 0                                                | 0       | 0         | 0       | 0      | 0     | 0      | 0       | 0     | 0    | 0 |
|         |                    |                    |             | 換気              | 0                                                | 0       | 0         | 0       | 0      | 0     | 0      | 0       | 0     | 0    | 0 |
|         |                    |                    |             | 給排水             | 0                                                | 0       | 0         | 0       | 0      | 0     | 0      | 0       | 0     | 0    | 0 |
|         |                    |                    |             | 消火              | 0                                                | 0       | 0         | 0       | 0      | 0     | 0      | 0       | 0     | 0    | 0 |
|         |                    |                    |             | 昇降機             | 0                                                | 0       | 0         | 0       | 0      | 0     | 0      | 0       | 0     | 0    | 0 |
|         |                    |                    |             | 長寿命化改修          | 0                                                | 0       | 0         | 0       | 0      | 0     | 0      | 0       | 0     | 0    | 0 |
|         |                    |                    |             | 解体処分            | 0                                                | 0       | 0         | 0       | 0      | 0     | 0      | 0       | 0     | 0    | 0 |
|         |                    |                    |             | 建設              | 0                                                | 0       | 0         | 0       | 0      | 0     | 0      | 0       | 0     | 0    | 0 |
|         |                    |                    |             | 合計              | 0                                                | 950     | 0         | 0       | 0      | 1,364 | 0      | 0       | 0     | 0    | 0 |
| 非常備消防施設 | 三芳町消防団<br>第5分団車庫   | 三芳町消防団<br>第5分団車庫   | 59.31       | 経過年             | 35                                               | 36      | 37        | 38      | 39     | 40    | 41     | 42      | 43    | 44   |   |
|         |                    |                    |             | 屋根・屋上           | 0                                                | ○ 950   | 0         | 0       | 0      | 0     | 0      | 0       | 0     | 0    | 0 |
|         |                    |                    |             | 外壁              | 0                                                | 0       | 0         | 0       | 0      | ○ 371 | 0      | 0       | 0     | 0    | 0 |
|         |                    |                    |             | 外部建具            | 0                                                | 0       | 0         | 0       | 0      | ○ 993 | 0      | 0       | 0     | 0    | 0 |
|         |                    |                    |             | 受変電             | 0                                                | 0       | 0         | 0       | 0      | 0     | 0      | 0       | 0     | 0    | 0 |
|         |                    |                    |             | 通信・情報           | 0                                                | 0       | 0         | 0       | 0      | 0     | 0      | 0       | 0     | 0    | 0 |
|         |                    |                    |             | 空調              | 0                                                | 0       | 0         | 0       | 0      | 0     | 0      | 0       | 0     | 0    | 0 |
|         |                    |                    |             | 換気              | 0                                                | 0       | 0         | 0       | 0      | 0     | 0      | 0       | 0     | 0    | 0 |
|         |                    |                    |             | 給排水             | 0                                                | 0       | 0         | 0       | 0      | 0     | 0      | 0       | 0     | 0    | 0 |
|         |                    |                    |             | 消火              | 0                                                | 0       | 0         | 0       | 0      | 0     | 0      | 0       | 0     | 0    | 0 |
|         |                    |                    |             | 昇降機             | 0                                                | 0       | 0         | 0       | 0      | 0     | 0      | 0       | 0     | 0    | 0 |
|         |                    |                    |             | 長寿命化改修          | 0                                                | 0       | 0         | 0       | 0      | 0     | 0      | 0       | 0     | 0    | 0 |
|         |                    |                    |             | 解体処分            | 0                                                | 0       | 0         | 0       | 0      | 0     | 0      | 0       | 0     | 0    | 0 |
|         |                    |                    |             | 建設              | 0                                                | 0       | 0         | 0       | 0      | 0     | 0      | 0       | 0     | 0    | 0 |
|         |                    |                    |             | 合計              | 0                                                | 950     | 0         | 0       | 0      | 1,364 | 0      | 0       | 0     | 0    | 0 |
| 火葬場・斎場  | 入間東部広域斎場<br>しののめの里 | 入間東部広域斎場<br>しののめの里 | 5,341.35    | 経過年             | 13                                               | 14      | 15        | 16      | 17     | 18    | 19     | 20      | 21    | 22   |   |
|         |                    |                    |             | 屋根・屋上           | 0                                                | 0       | 0         | 0       | 0      | 0     | 0      | △ 4,059 | 0     | 0    | 0 |
|         |                    |                    |             | 外壁              | 0                                                | 0       | 0         | 0       | 0      | 0     | 0      | △ 3,045 | 0     | 0    | 0 |
|         |                    |                    |             | 外部建具            | 0                                                | 0       | 0         | 0       | 0      | 0     | 0      | △ 7,264 | 0     | 0    | 0 |
|         |                    |                    |             | 受変電             | 0                                                | △ 3,899 | 0         | 0       | 0      | 0     | 0      | 0       | 0     | 0    | 0 |
|         |                    |                    |             | 通信・情報           | 0                                                | △ 427   | 0         | 0       | 0      | 0     | △ 427  | 0       | 0     | 0    | 0 |
|         |                    |                    |             | 空調              | 0                                                | 0       | ○ 113,611 | 0       | 0      | 0     | 0      | 0       | 0     | 0    | 0 |
|         |                    |                    |             | 換気              | 0                                                | 0       | 0         | 0       | 0      | 0     | 0      | 0       | 0     | 0    | 0 |
|         |                    |                    |             | 給排水             | 0                                                | 0       | 0         | 0       | 0      | 0     | 0      | 0       | 0     | 0    | 0 |
|         |                    |                    |             | 消火              | 0                                                | 0       | 0         | 0       | 0      | 0     | 0      | 0       | 0     | 0    | 0 |
|         |                    |                    |             | 昇降機             | 0                                                | 0       | 0         | 0       | 0      | 0     | 0      | 0       | 0     | 0    | 0 |
|         |                    |                    |             | 長寿命化改修          | 0                                                | 0       | 0         | 0       | 0      | 0     | 0      | 0       | 0     | 0    | 0 |
|         |                    |                    |             | 解体処分            | 0                                                | 0       | 0         | 0       | 0      | 0     | 0      | 0       | 0     | 0    | 0 |
|         |                    |                    |             | 建設              | 0                                                | 0       | 0         | 0       | 0      | 0     | 0      | 0       | 0     | 0    | 0 |
|         |                    |                    |             | 合計              | 0                                                | 0       | 4,326     | 113,611 | 0      | 0     | 0      | 14,795  | 0     | 0    | 0 |
| し尿処理場   | 浄化センター             | 浄化センター             | 908.92      | 経過年             | 3                                                | 4       | 5         | 6       | 7      | 8     | 9      | 10      | 11    | 12   |   |
|         |                    |                    |             | 屋根・屋上           | 0                                                | 0       | 0         | 0       | 0      | 0     | 0      | 0       | 0     | 0    | 0 |
|         |                    |                    |             | 外壁              | 0                                                | 0       | 0         | 0       | 0      | 0     | 0      | 0       | 0     | 0    | 0 |
|         |                    |                    |             | 外部建具            | 0                                                | 0       | 0         | 0       | 0      | 0     | 0      | 0       | 0     | 0    | 0 |
|         |                    |                    |             | 受変電             | 0                                                | 0       | 0         | 0       | 0      | 0     | 0      | 0       | 0     | 0    | 0 |
|         |                    |                    |             | 通信・情報           | 0                                                | 0       | △ 118     | 0       | 0      | 0     | 0      | △ 118   | 0     | 0    | 0 |
|         |                    |                    |             | 空調              | 0                                                | 0       | 0         | 0       | 0      | 0     | 0      | △ 3,372 | 0     | 0    | 0 |
|         |                    |                    |             | 換気              | 0                                                | 0       | △ 2,190   | 0       | 0      | 0     | 0      | △ 2,190 | 0     | 0    | 0 |
|         |                    |                    |             | 給排水             | 0                                                | 0       | △ 2,318   | 0       | 0      | 0     | 0      | △ 2,318 | 0     | 0    | 0 |
|         |                    |                    |             | 消火              | 0                                                | 0       | 0         | 0       | 0      | 0     | 0      | 0       | 0     | 0    | 0 |
|         |                    |                    |             | 昇降機             | 0                                                | 0       | 0         | 0       | 0      | 0     | 0      | 0       | 0     | 0    | 0 |
|         |                    |                    |             | 長寿命化改修          | 0                                                | 0       | 0         | 0       | 0      | 0     | 0      | 0       | 0     | 0    | 0 |
|         |                    |                    |             | 解体処分            | 0                                                | 0       | 0         | 0       | 0      | 0     | 0      | 0       | 0     | 0    | 0 |
|         |                    |                    |             | 建設              | 0                                                | 0       | 0         | 0       | 0      | 0     | 0      | 0       | 0     | 0    | 0 |
|         |                    |                    |             | 合計              | 0                                                | 0       | 4,626     | 0       | 0      | 0     | 0      | 7,998   | 0     | 0    | 0 |
| 合計      |                    |                    |             | 65,393          | 6,199                                            | 86,771  | 163,387   | 6,149   | 44,440 | 1,456 | 85,749 | 17,893  | 8,510 |      |   |



入間東部地区事務組合  
個別施設計画

発行年月 令和3（2021）年3月  
（令和6（2024）年4月改訂）

発行 入間東部地区事務組合  
編集 入間東部地区事務組合  
事務局総務課・消防本部消防総務課

〒356-0058 埼玉県ふじみ野市大井中央 1-1-19

T E L : 049-261-4891

F A X : 049-261-4395

E-mail : jimukyoku@irumatohbul19.jp

h t t p : //www. irumatohbul19.jp/